

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten

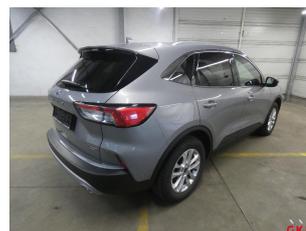

### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	17.02.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	20.02.2025
<b>Referenznummern</b>	0002056818

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>WF0FXXWPMHNL44023</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - SUV / Geländewagen	<b>Farbton / Lackart</b>	Sonnensilber / Metallic
<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Nächste HU</b>	keine Angabe
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Kuga 2.5 Duratec Plug-In Hybrid Titanium X	<b>Laufleistung abgelesen</b>	82.391 km
<b>Erstzulassung</b>	17.02.2022	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6d
<b>Getriebe / Gänge</b>	Automatik (stufenlos) / keine Angabe	<b>Sitzplätze / Türen</b>	5 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Benzin / Elektro	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	2.488 ccm / 112 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Fulda	225/65 R17 106H	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Fulda	225/65 R17 106H	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Fulda	225/65 R17 106H	5 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Fulda	225/65 R17 106H	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

<b>Beiliegende Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/65 R17 102V	3 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/65 R17 102V	3 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/65 R17 102V	2 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/65 R17 102V	2 mm

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 3)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✓ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 05.06.2024 bei km 61.578.	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

**Anmerkungen**

Ölservice demnächst fällig.

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
Akustischer Fußgängerschutz (Außenound, AVAS)	Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
Anti-Blockier-System (ABS)	Antischlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
Radioempfang digital (DAB)	Audiobedienung am Lenkrad
Sound-System Bang & Olufsen Play	9 Lautsprecher
Subwoofer	Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
USB-Anschluss	Ford SYNC 3 mit Navigation
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Bordcomputer	Chrom Einfassung Seitenscheiben
Dachhimmel Stoff	Dachreling silber
Dachspoiler Wagenfarbe	Doppelendrohr Auspuffanlage
Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach)	Elektromotor 97 kW (Hybridantrieb)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Post-Collision-System	Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	Fahrassistenz-System: Active City Stop
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
FordPass Connect inkl. eCall	Fußmatten Teppich
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Getriebe Automatik - ECVT
Heckleuchten LED	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Intelligent Protection System (IPS)
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
Seitenairbag vorn	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Isifix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
KeyFree-System	Power KeyFree-Startfunktion
Kindersicherung elektrisch	Klimaautomatik 2-Zonen
Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)	Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
Lackierung Blazer-Blau	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	LM-Felgen
Mittelarmlehne hinten	Mittelkonsole mit Armlehne
Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß	Getränkehalter vorn
Motor 2,5 Ltr. - 112 kW (System: 165 kW) Hybrid	Hybrid 165 kW (Motor 2,5 Ltr. - 112 kW)
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Parkpilotsystem vorn und hinten
Radstand 2710 mm	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt
Rücksitzlehne klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Servolenkung elektrisch	Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach)	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder	Sitzheizung vorn
Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
Sportsitze	Tagfahrlicht LED

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	✓	Fahrassistenz-Paket	✓
Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion	✓	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion	✓
Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)	✓	Rückfahrkamera mit Split View	✓
Frontkamera mit Split View	✓	Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	✓
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion	✓	Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent (Notbremsassistent)	✓
Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion	✓	Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)	✓
Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot	✓	Technologie-Paket	✓
Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht	✓	Nebelscheinwerfer LED	✓
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)	✓	Head-up-Display	✓
Winter-Paket 2	✓	Frontscheibe heizbar	✓
Sitzheizung hinten	✓	Lenkrad heizbar	✓

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	216,08 €	129,65 €
<b>Reifen, Felgen, Radkappen</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen 4 x beiliegend, einseitig abgefahren, ersetzen (Bild 16, Bild 17)	879,33 €	879,33 €
<b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 21)	121,85 €	121,85 €
<b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>1.217,26 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>1.130,83 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>11.975,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>14.025,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

**Minderwert**

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.  
 Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 21 Fotos.

Rudzinski, Bernd  
 \_\_\_\_\_  
 Der Sachverständige, 24.02.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

**Fotoanlage**



Bild 11

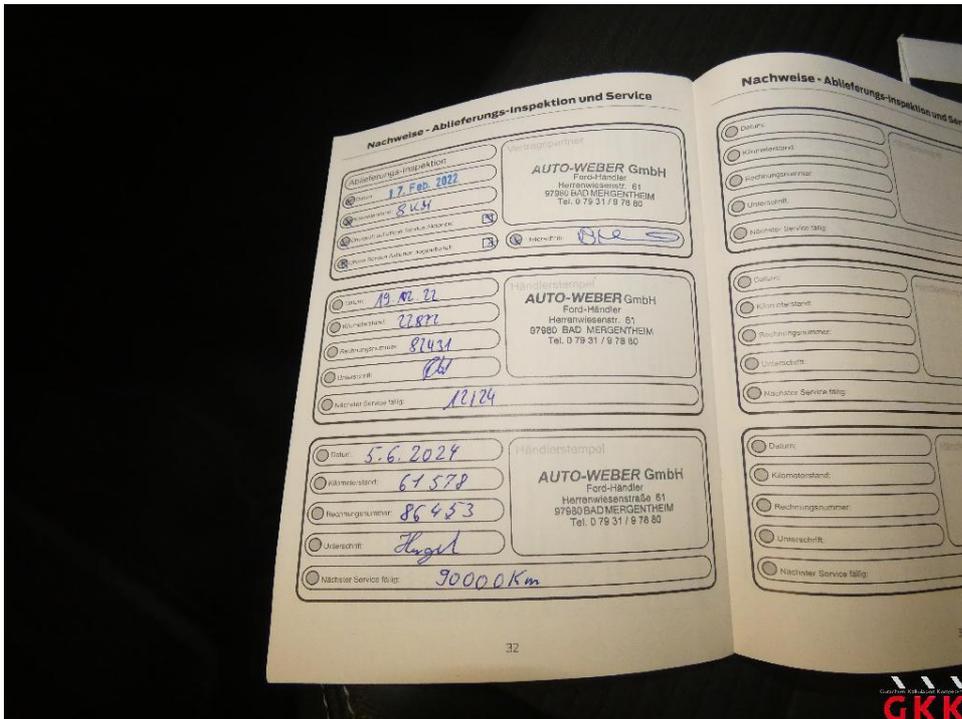


Bild 12

## Fotoanlage

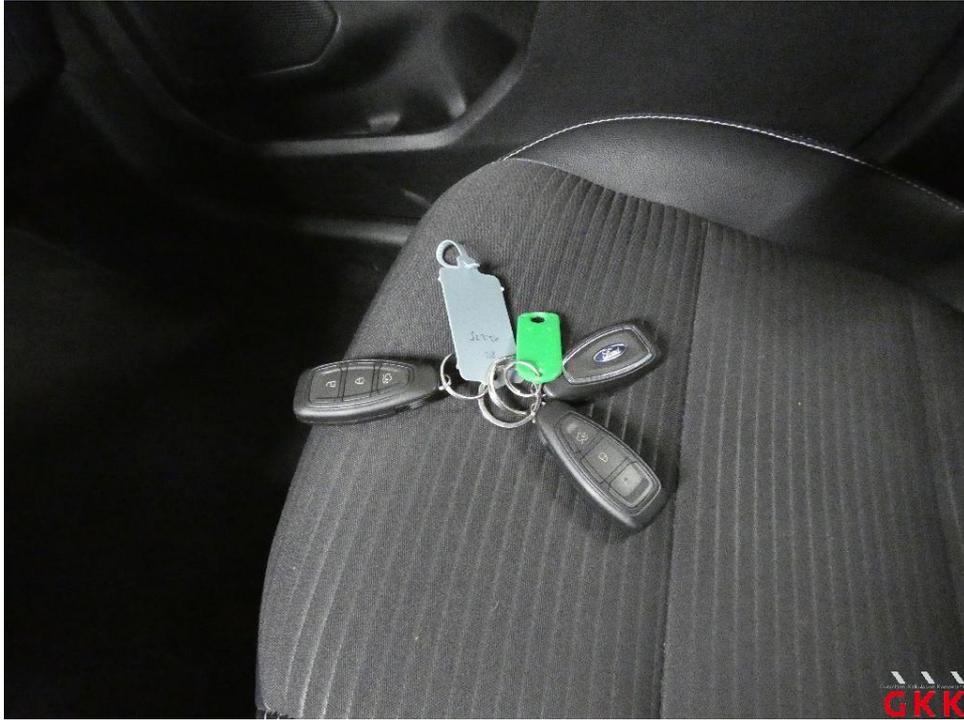


Bild 13



Bild 14

## Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Reifen, 4 x beiliegend, einseitig abgefahren, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 17 Reifen, 4 x beiliegend, einseitig abgefahren, ersetzen



Bild 18 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 19 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 21 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen