



WBA11CG030CG62713

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	107 360 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	24 000 km
Type/Modèle	530e	Certificat de contrôle technique (Rapport non disponible)	03/2026
Numéro de châssis	WBA11CG030CG62713	Puissance / Cylindrée	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	2 mars 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	09/2024, 98 011 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.B/E ext.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière droite - Erafilé - Pas de moins-value
2	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Erafilé - Pas de moins-value
3	Garde-boue gauche	Garde-boue gauche - Rayure(s) - Revêtement/polissage
4	Garde-boue droit	Garde-boue droit - Rayure(s) - Revêtement/polissage
5	Documents	Certificat de contrôle technique (Fehlt) - Remplacer
6	Pare-chocs avant	Cache pare-chocs avant - Erafilé - Remplacer
7	2e Jeu de roues	1 Pneu - Dommages - Remplacer
8	2e Jeu de roues	2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur
9	Feu arrière	Feu arrière (LED) - gauche (Undicht) - Remplacer
10	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
3	Habitacle	Habitacle - Erafiture - Pas de moins-value
4	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante



Dommmages pré-existants

N°	Dommmage pré-existant
1	Avant, Arrière, Côté droit, Indiqué par l'utilisateur / le client

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
1	Garde-boue droit, Panneau latéral arrière droit, Pare-chocs arrière, Pare-chocs avant, Porte ArD, Porte AvD, Effectué de manière professionnelle

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/45 R18 100Y	Bridgestone	Pneus été	6mm - 6mm	OK	
2	245/45 R18 100Y	Bridgestone	Pneus été	6mm - 6mm	Non OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 10 mars 2025

Numéro de protocole: 38775008

Date de livraison: 10 mars 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	530e	Kilométrage (Lu)	107 360 km
Numéro de châssis	WBA11CG030CG62713	Première immatriculation	2 mars 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle

69190 Waldorf



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers

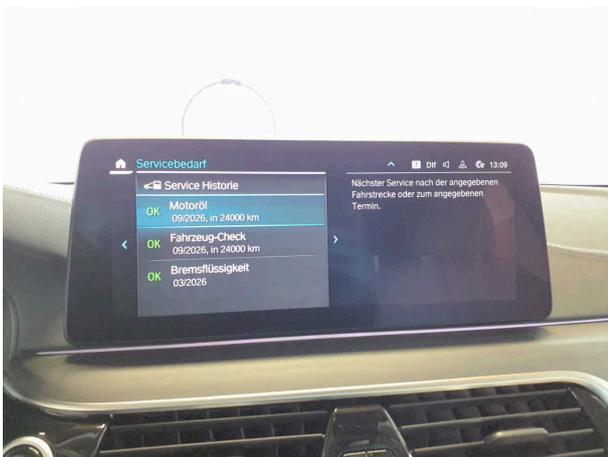


Illustration 15: Divers

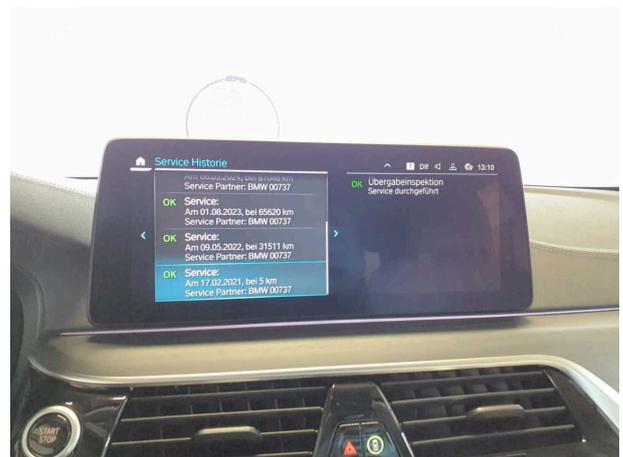


Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers

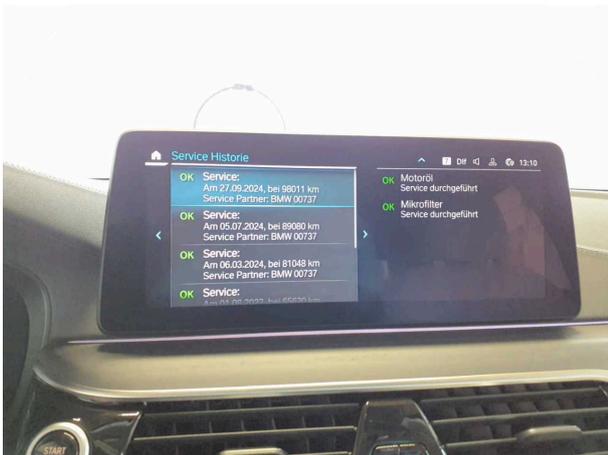


Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafé - Pas de moins-value



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafé - Pas de moins-value



Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Erafé - Pas de moins-value



Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Erafé - Pas de moins-value



Dommage #3: Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Dommage #3: Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Domage #4: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Domage #4: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Domage #6: Pare-chocs avant: Cache pare-chocs avant - Eraf... Remplacer



Domage #6: Pare-chocs avant: Cache pare-chocs avant - Erafilé - Remplacer



Domage #7: 2e Jeu de roues: 1 Pneu - Dommages - Remplacer



Domage #7: 2e Jeu de roues: 1 Pneu - Dommages - Remplacer




Domage #8: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #8: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur




Domage #8: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur

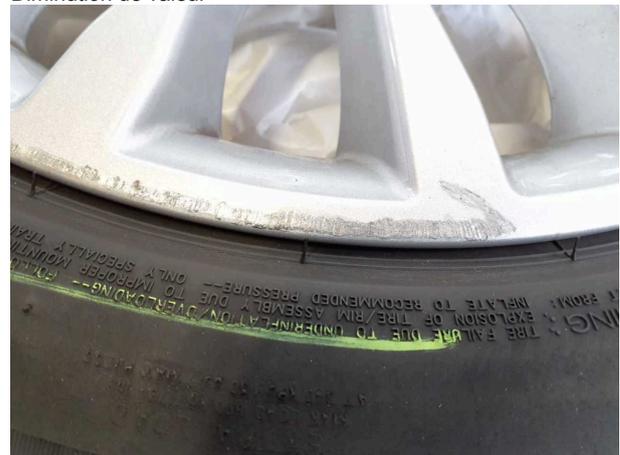

Domage #8: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #8: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur

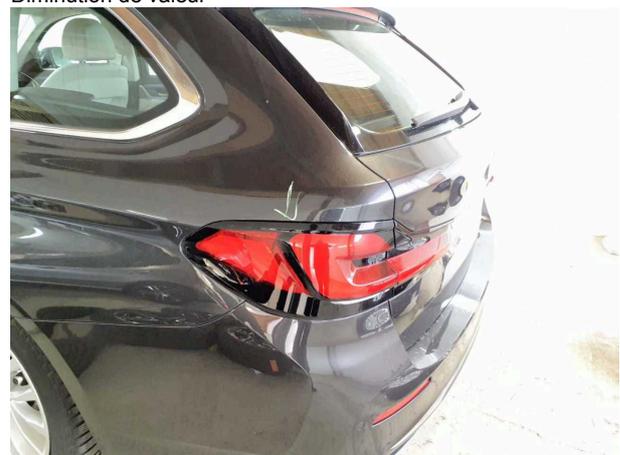

Domage #9: Feu arrière: Feu arrière (LED) - gauche (Undicht) - Remplacer



Domage #9: Feu arrière: Feu arrière (LED) - gauche (Undicht) - Remplacer



Domage #9: Feu arrière: Feu arrière (LED) - gauche (Undicht) - Remplacer



Domage #10: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #10: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #10: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #10: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

Date d'inspection: 10 mars 2025

Numéro de protocole: 38775008

Date de livraison: 10 mars 2025



Auto Plus

69190 Walldorf



Domage #10: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre