

WBA81CY030FN56576

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	23 580 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	-6 Monat(e)
Type/Modèle	330e	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	09/2025
Numéro de châssis	WBA81CY030FN56576	Puissance / Cylindrée	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	13 sept. 2022	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Hybr.B/E ext.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	2e Jeu de roues	2e Jeu de roues (Original Felgesatz fehlt keine Berechnung laut Fuhrpark) - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Odeur - Traitement ozone
3	Habitacle	Habitacle - Encrassé - Propre
4	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Effectuer
5	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
6	Porte AvG	Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
7	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Bosse, dommage peinture - Remplacer
8	Porte ArG	Porte - Déformé - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 31 janv. 2024
Numéro de protocole: 38875210
Date de livraison: 17 mars 2025



Auto Plus

N°	Lieu
Aucun constatable	

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	

Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					10/2027

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 31 janv. 2024
Numéro de protocole: 38875210
Date de livraison: 17 mars 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	330e	Kilométrage (Lu)	23 580 km
Numéro de châssis	WBA81CY030FN56576	Première immatriculation	13 sept. 2022

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers

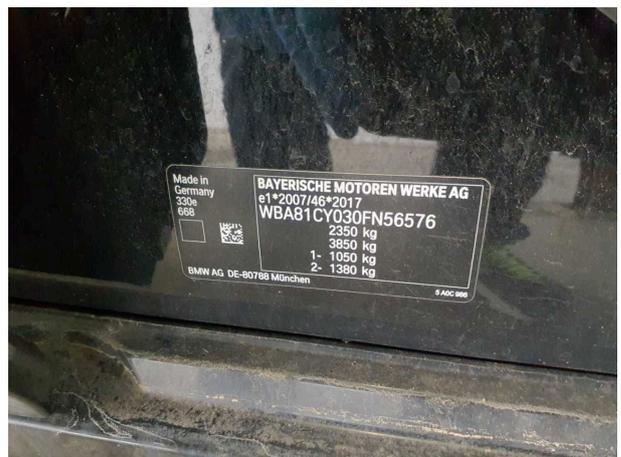


Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers

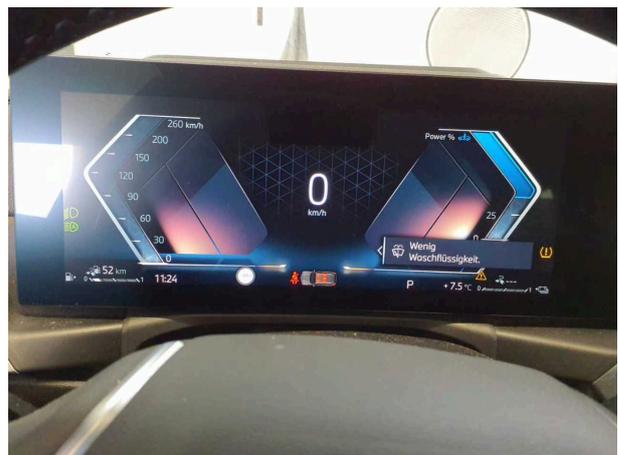


Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers

Photos de dommage



Domage #3: Habitacle: Habitacle - Encrassé - Propre



Domage #3: Habitacle: Habitacle - Encrassé - Propre



Domage #3: Habitacle: Habitacle - Encrassé - Propre



Domage #3: Habitacle: Habitacle - Encrassé - Propre



Domage #4: Divers: Inspection / Maintenance - Exigible - Effectuer



Domage #5: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #5: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre




Domage #5: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #5: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #6: Porte AvG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

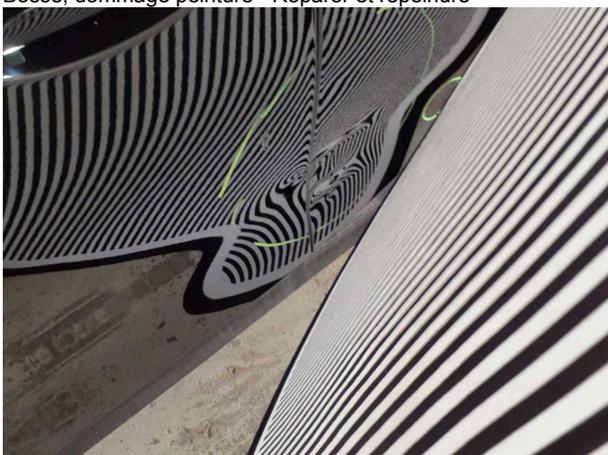

Domage #6: Porte AvG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre




Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Bosse, dommage peinture - Remplacer



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Bosse, dommage peinture - Remplacer



Domage #8: Porte ArG: Porte - Déformé - Remplacer

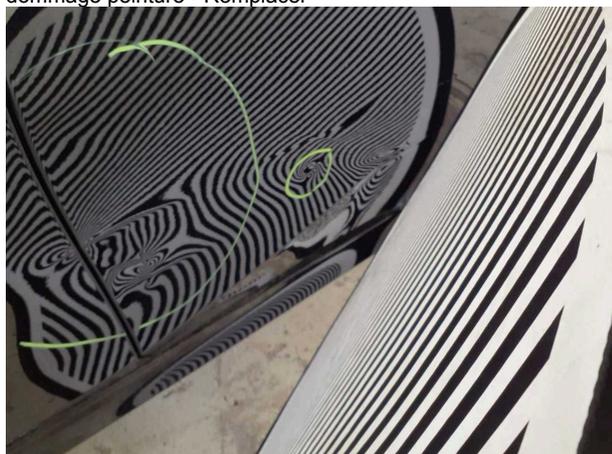

Domage #8: Porte ArG: Porte - Déformé - Remplacer



Domage #8: Porte ArG: Porte - Déformé - Remplacer