

WBA11CG030CG90303

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	75.293 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	27.000 km
Typ/Modell	530e Touring Aut.	HU (Bericht lag nicht vor)	04/2026
Fahrgestellnummer	WBA11CG030CG90303	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	12.04.2021	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Letzte Wartung	10/2024, 68.512 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufll	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links (Zubehör) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Zubehör) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Zubehör) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren
5	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Heckklappe/-tür	Heckspoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
9	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
10	Verglasung	Heckscheibe - Kratzer - Wertminderung
11	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
12	Fahrzeugdach	Dach (6-8 Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen
13	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
14	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	245/45 R18 100V	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	245/45 R18 100Y	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagemöglichkeiten
Active Guard
Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar
Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe
Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer
Akustischer Fußgängerschutz
Alarmanlage
Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten
Armauflagen vorne und hinten
Aufmerksamkeitsassistent
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
Außentemperaturanzeige
BMW eDrive Zones
BMW ID
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Connected Drive Services
Dachreling schwarz
Drehzahlmesser
Durchladesystem
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC)
E-Motor
Favoritentasten
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibenwaschdüsen beheizt
Fußmatten in Velours
Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumtrennetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe
Getränkehalter, jeweils 2 vorn und hinten
Heckklappenbetätigung, automatisch
Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt
Heckscheibenwischer
Hinterachsluffederung mit Niveauregulierung
Hochvoltbatterie inkl. Battery Certificate
Innenspiegel, automatisch abblendend
Intelligenter Notruf
Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt mit Akzentleiste Perlglanz Chrom

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH & Co.
KG
Münchener Straße 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 39023121



Bezeichnung
Kindersicherung in den hinteren Türen
Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung und erweiterten Umfängen
Kopfstützen (5)
Lackierung: Uni-Lackierungen
Ladekabel (230V) für Haushaltssteckdose (Schuko)
Ladekabel (Mode 3)
LED-Scheinwerfer
Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Multifunktion
Mittelarmlehne im Fond
Navigationssystem: BMW Live Cockpit Professional
Ottopartikelfilter
Paket: Connected Package Professional
Park Distance Control (PDC), vorn und hinten
Parkbremse, elektromechanisch
Polsterung: Sensatec perforiert
Radiozubehör: DAB-Tuner
Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung
Räder: Leichtmetall Vielspeiche 619
Räderzubehör: Radschraubensicherung
Räderzubehör: Reifendruckanzeige
Schlüsselloser Motorstart
Servotronic
Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)
Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX
Sitze: Sitzverstellung elektrisch für Fahrer und Beifahrer
Standklimatisierung
Start-/Stop-Knopf
Steckdose (12 V)
Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
Telefon: WLAN Hotspot
Teleservices
Verzurrösen im Gepäckraum
Vorbereitung Fahrerassistenz I
Warndreieck und Verbandkasten
Wegfahrsperre elektronisch
Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum
Xtraboost
Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH & Co.
KG
Münchener Straße 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 39023121



Auto Plus

Sonderausstattung

Bezeichnung
Dachreling, silber matt
Driving Assistant Professional
Head-Up Display
Paket: Business
Parking Assistant
Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem
Räderzubehör: Reifenreparatur-Set
Sitze: Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

Bemerkungen

Der montierte Winterradsatz ist kein Bestandteil der angegebenen Fahrzeugausstattung.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH & Co.
KG
Münchener Straße 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 39023121



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	530e Touring Aut.	Laufleistung (abgelesen)	75.293 km
Fahrgestellnummer	WBA11CG030CG90303	Erstzulassung	12.04.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH & Co.
KG
Münchener Straße 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 39023121



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum

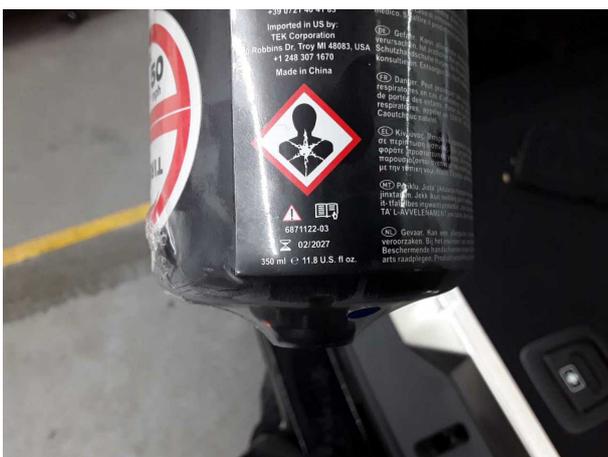


Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Innenraum



Abbildung 19: Innenraum

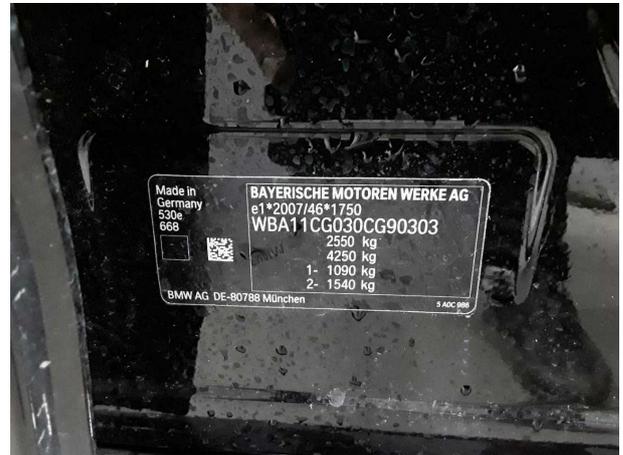


Abbildung 20: FIN



Abbildung 21: Zubehör



Abbildung 22: Zubehör



Abbildung 23: Zubehör



Abbildung 24: Zubehör



Abbildung 25: Zubehör



Abbildung 26: Dokumente

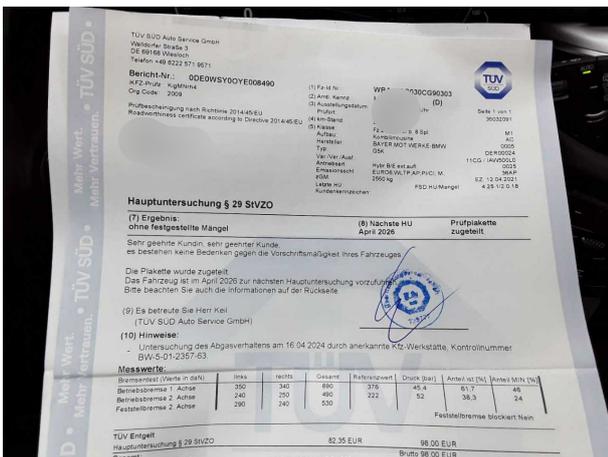


Abbildung 27: Dokumente

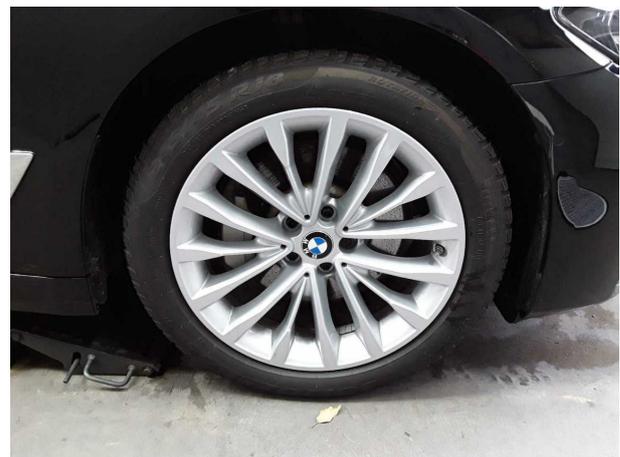


Abbildung 28: Montierte Bereifung



Abbildung 29: Montierte Bereifung



Abbildung 30: Montierte Bereifung



Abbildung 31: Montierte Bereifung



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

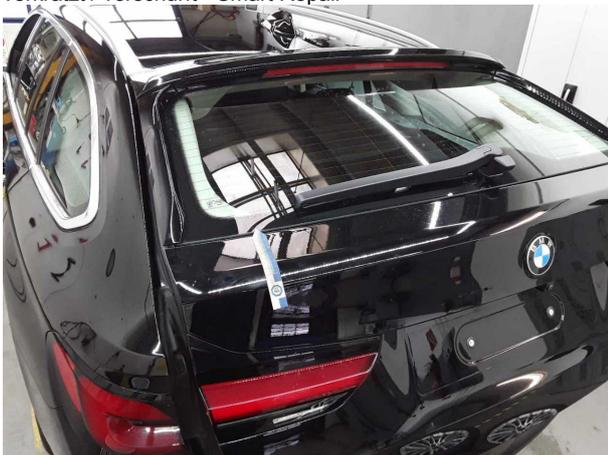

Beschädigung #10: Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #10: Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #10: Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #10: Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #10: Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #12: Fahrzeugdach: Dach (6-8 Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen

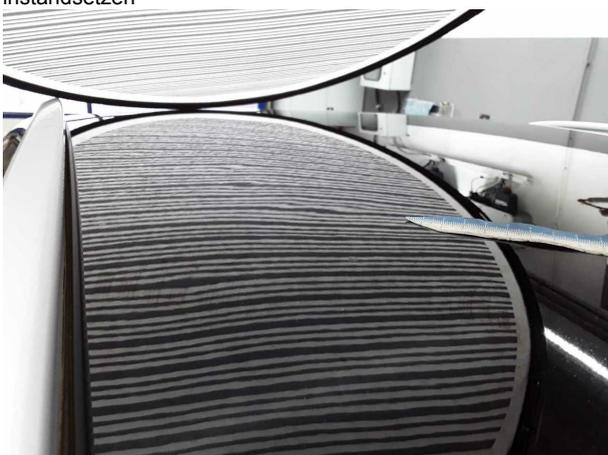

Beschädigung #12: Fahrzeugdach: Dach (6-8 Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH & Co.
KG
Münchener Straße 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 39023121



Auto Plus



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
verkratzt / verschürft - lackieren

Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott