

DEKRA Automobil GmbH
Lochhausener Str. 207, 81249 München

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Rücknahmezentrum
München-Lochhausen
Lochhausener Str. 207
81249 München
Telefon 089 / 31690-0
Fax 089 / 31690-222
E-Mail
muenchen-nord.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Joachim Murgott
Tel. direkt 089 31690-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

M Q4526E

FIN

WAUZZZGE9PB002702

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.03.2025
26.03.2025, durch Herrn Joachim Murgott bei DEKRA Automobil GmbH
Rücknahmezentrum München-Lochhausen, Lochhausener Str. 207, 81249 München
ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Bewertet auf
Betrifft

26.03.2025
Leasing-Nr. 5420234

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-1.836,00 EUR
-1.542,86 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-1.836,00 EUR
-1.542,86 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: Stoßfänger vorn und Kotflügel vorn links. Keine genauen Angaben zu Schadenshöhe und Umfang.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung Typ / Verkaufsbez.	15.12.2022 e-tron Sportback 50 quattro S line	Hersteller Aufbauart	AUDI Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGE9PB002702	Maße Länge/Breite/Höhe	4902 / 1956 / 1619 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 2	Radstand (mm)	2928
zul. Gesamtmasse	3040 kg	HSN / TSN	0588 / BSM
Schlüssel-Nr.	10114851	Km-Stand abgelesen	39207
Nächste HU §29 StVZO	12 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	158
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofrz		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Daytonagrau perleffect (Z7S)

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 50 R 20 109 H	Bridgestone / Alenza 001 AO	S / O	5 mm
rechts	255 / 50 R 20 109 H	Bridgestone / Alenza 001 AO	S / O	5 mm
2 links	255 / 50 R 20 109 H	Bridgestone / Alenza 001 AO	S / O	5 mm
rechts	255 / 50 R 20 109 H	Bridgestone / Alenza 001 AO	S / O	5 mm

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akustisches Fahrzeug-Warnsystem, Allradantrieb: Quattro, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Navigation & Infotainment, Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi pre sense basic, Audi pre sense front, Audi virtual cockpit mit 12,3" Farbdisplay, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlagen: Feinlack graphitgrau, Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorne und hinten, beleuchtet, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: adaptive air suspension sport, Funkschlüssel, Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 1-Gang Direktantrieb, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos, Kindersitzbefestigung ISOFIX für Beifahrersitz, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank, Komfortklimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (2) höhenverstellbar, LED-Scheinwerfer mit Vorbereitung für weitere Lichtfunktionen und LED-Heckleuchten, Lackierung: Uni, Ladedose CCS Typ 2, Ladekabel Mode 3, Ladekabel mit Haushaltsstecker, Ladekabel mit Industriestecker CEE 16A / 400V/6 h/ lang + gerade, Ladekabel Standard, Ladesystem e-tron kompakt, Lenkrad:

Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen, Mittelarmlehne vorn, On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC), Paket: Glanz, Plug and Charge, Progressivlenkung, Rad: Leichtmetallräder, 20" 5-Arm-Dynamik, graphitgrau, glanzgedreht, Radio: MMI Navigation plus mit MMI touch, Radio: MMI Radio plus mit MMI touch response, Radiozubehör: Audi Soundsystem, Radiozubehör: Audi music interface, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB), Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung, Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Rücksitzlehne umklappbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Sicherheitsgurte, Sitzbezüge in Stoff Effekt, Sitze (Normalsitze) vorn, Sitze: Vordersitze manuell einstellbar, Sonnenblende vorn, Spurverlassenswarnung, Standklimatisierung, Steckdosen 12 Volt, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Frontscheibe in Akustikverglasung, Verglasung: Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperrung elektronisch, Zentralverriegelung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
6XK	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
PG2	Diebstahlwarnanlage
ZZ7	Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug Lackierung: Perleffekt
PCC	Paket Assistenzpaket Tour
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
42G	Rad: Leichtmetallräder, 20" 5-Arm
KA2	Rückfahrkamera
4A3	Sitzheizung vorn
GA2	Standklimatisierung-Komfort
QR9	Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

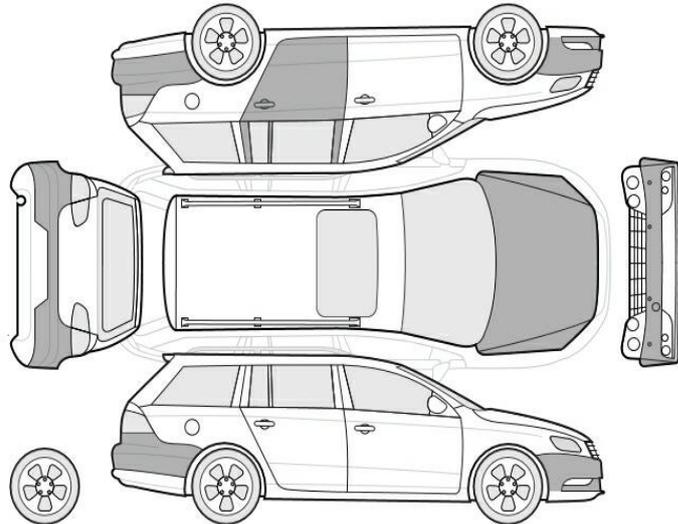

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Frontscheibe Steinschlag, erneuern (Bild 14, 15)	1.686	voll	-1.686	-1.416,81
2. Spiegelblinker links Kratzer, erneuern (Bild 16)	150	voll	-150	-126,05
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.836		-1.836	-1.542,86

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur
 Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
 Gebrauchsspur
 Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
 Gebrauchsspur
 Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
 Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
 Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
 Joachim Murgott

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
26.03.2025	.	.
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift