

DEKRA Automobil GmbH
Borsigallee 24 B, 60388 Frankfurt

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
GWM Frankfurt/Main
Borsigallee 24 B
60388 Frankfurt
Telefon 069 / 42083-0
Fax 069 / 42083-109
E-Mail
frankfurt-main.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Benjamin Zenn
Tel. direkt 069 42083-530
Tel. mobil 0171 4195984

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

F DF537E

FIN

WBA6N31090FL00920

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
27.03.2025, telefonisch.
27.03.2025, 10:00 Uhr, durch Frau Lea Sardo bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Frankfurt, Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.

Bewertet auf
Betrifft

27.03.2025
Leasing-Nr. 337909

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-1.429,00 EUR
-1.200,85 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-1.063,00 EUR
-893,28 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.03.2021	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	330e Touring Aut. M Sport	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA6N31090FL00920
HSN / TSN	0005 / CYZ	Schlüssel-Nr.	10137146
Km-Stand abgelesen	33077	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	135	Hubraum (ccm)	1998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Individual Dravitgrau metallic (C36)

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O	7 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O	7 mm
2 links	255 / 40 R 18 99 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O	6 mm
rechts	255 / 40 R 18 99 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

W/ Winter; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 40 R 19 93 Y	Bridgestone / Turanza T 005 RFT * FSL S /O /F		7 mm
225 / 40 R 19 93 Y	Bridgestone / Turanza T 005 RFT * FSL S /O /F		7 mm
255 / 35 R 19 96 Y	Bridgestone / Turanza T 005 RFT * FSL S /O /F		4 mm
255 / 35 R 19 96 Y	Bridgestone / Turanza T 005 RFT * FSL S /O /F		4 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Akustischer Fußgängerschutz, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Antriebsmodi, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW Individual Dachhimmel anthrazit, BMW Individual Hochglanz Shadow Line, BMW eDrive Dienste, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dachreling, BMW Individual Hochglanz Shadow Line, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Fensterheber, elektrisch, Gepäckraumabdeckung und -trennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang-Sport-Automatic Getriebe Steptronic, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt, Heckscheibenwischer, Hochvoltbatterie inkl. Battery Certificate, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten Aluminium Tetragon, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, LED Tagfahrlicht, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, Lackierung: Alpinweiß, Ladekabel (230V) für Haushaltssteckdose (Schuko), Ladeklappe, Lenkrad: M Lederlenkrad, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, M Sportbremse, M spezifische Fußmatten, Mittelarmlehne im Fond, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: M Aerodynamikpaket, Paket: M Sport, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Polsterung: Alcantara-/Sensatec-Kombination, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: M Leichtmetallräder Doppelspeiche 790 M Bicolor mit Mischbereifung, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Standklimatisierung, Steckdose (12 V), Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Teleservices, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Xtraboost, Zentralverriegelung, Zubehör-Ladekabel (Mode 3)

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
778	Einstiegsleisten mit BMW Individual Schriftzug
4AW	Instrumententafel in Sensatec
4KA	Interieurleisten: Edelholzausführung Eiche Maser offenporig Lackierung: BMW Individual-Lackierung Lackierung: BMW Individual-Lackierung Dravitgrau Metallic Lackierung: Metallic
402	Panorama Glasdach
5DN	Parking Assistant Plus
676	Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem
1PT	Räder: BMW Individual Leichtmetallräder Doppelspeiche 793 I Bicolor m.Mischbereifung u.Notlaufreifen.
459	Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory
3KA	Verglasung: Akustikverglasung
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 27.03.2024 bei Kilometerstand 25.358

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

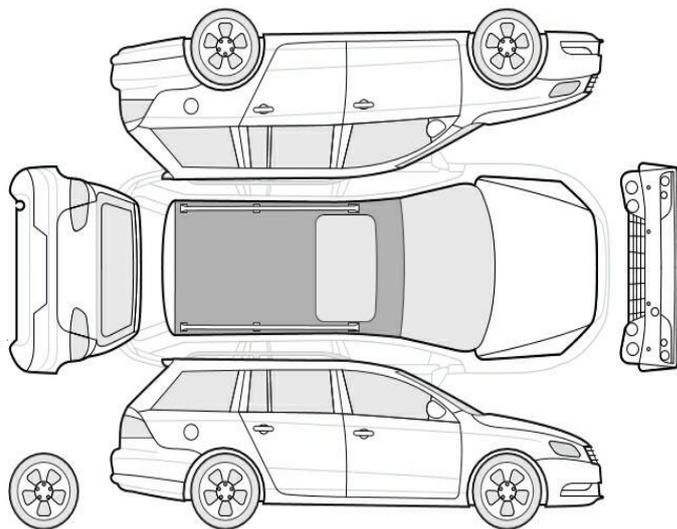

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Service fällig, erneuern	700	voll	-700	-588,24
2. Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren (Bild 15)	729	anteilig	-363	-305,04
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.429		-1.063	-893,28

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Alufelge (Sommer) vorne links kratzbeschädigt,
Alufelgen (Winter) hinten kratzbeschädigt (kein
Ausstattungsumfang),

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Für den Fachbereich
Benjamin Zenn

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
27.03.2025	Herr Sickenberger	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
27.03.2025	Frau Sardo	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift