

**WBAUZ35010NB77256**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	122.701 km
<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Restlauf bis Service</b>	6.000 km
<b>Typ/Modell</b>	X3 xDrive20d	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	07/2026
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBAUZ35010NB77256	<b>Leistung / Hubraum</b>	140 kW / 1.995 ccm
<b>Erstzulassung</b>	24.07.2019	<b>Polster/Farbe</b>	Leder / Schwarz
<b>Letzte Wartung</b>	10/2024, 114.030 km	<b>Lackierung</b>	Schwarz
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - Kratzer - kein Abzug
2	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/60 R18 104H	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	225/60 R18 104H	Goodyear	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	i.O.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service Center  
Garching  
Schleißheimer Str. 126 A  
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 07.03.2025  
**Protokollnummer: 38752357**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Florian Adler



## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/60 R18 104W	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	225/60 R18 104W	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

## Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2024

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service Center  
Garching  
Schleißheimer Str. 126 A  
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 07.03.2025  
**Protokollnummer: 38752357**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Florian Adler



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	X3 xDrive20d	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	122.701 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBAUZ35010NB77256	<b>Erstzulassung</b>	24.07.2019

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Helm'.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** FIN



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg vorne



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Schräg hinten



**Abbildung 6:** Montierte Bereifung

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service Center  
Garching  
Schleißheimer Str. 126 A  
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 07.03.2025  
**Protokollnummer: 38752357**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Florian Adler




**Abbildung 7: Innenraum vorne**



**Abbildung 8: Laderaum**



**Abbildung 9: Kombiinstrument**

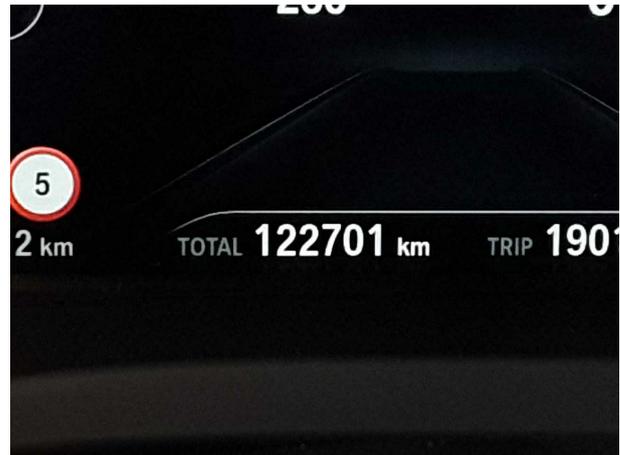

**Abbildung 10: Kombiinstrument**



**Abbildung 11: Instrumententafel**




**Abbildung 12: Instrumententafel**



**Abbildung 13: Instrumententafel**



**Abbildung 14: Dokumente**

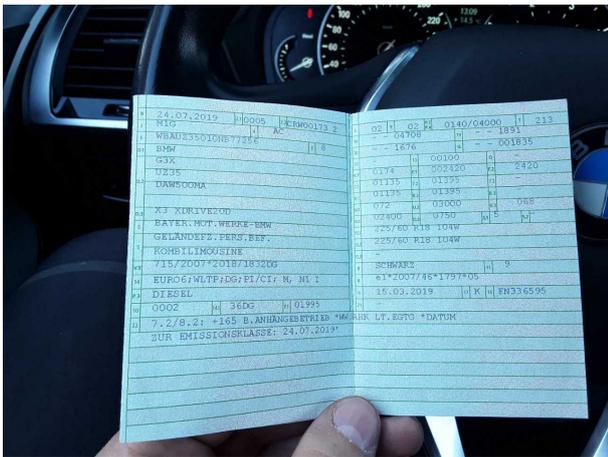

**Abbildung 15: Dokumente**



**Abbildung 16: Sonstiges**



**Abbildung 17: Zusatzbereifung**



**Abbildung 18: Zusatzbereifung**


## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



**Beschädigung #2:** Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen

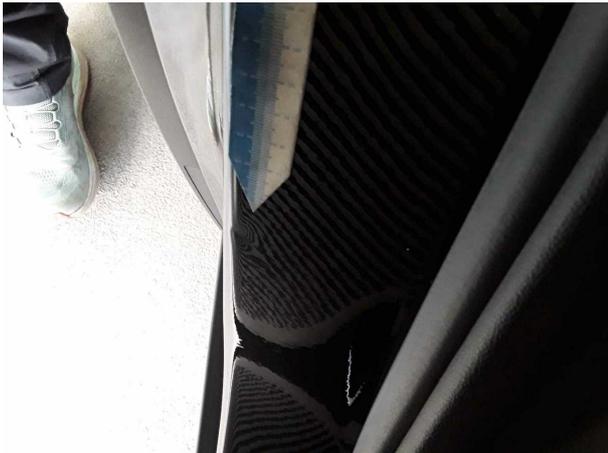

**Beschädigung #2:** Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #3:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #3:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #3:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren