

DEKRA Automobil GmbH  
Kölner Str. 40A, 51702 Bergneustadt

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Gummersbach  
Kölner Str. 40A  
51702 Bergneustadt  
Telefon 02261 / 9576-0  
Fax 0221 / 17958-142  
E-Mail  
gummersbach.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Hagen Leonhardt  
Tel. direkt 0221 17958-114  
Tel. mobil 01511 6982947

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



**Kennzeichen**

**S ER129E**

**FIN**

**WBA5P51060FK37325**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210003894  
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
21.03.2025, telefonisch.  
26.03.2025, 11:30 Uhr, durch Herrn Marc Frings bei DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Köln, Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln ohne Anwesenheit einer  
bevollmächtigten Person.

Bewertet auf  
Betrifft

26.03.2025  
Leasing-Nr. 322433

### Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt.	-6.851,00 EUR
	ohne MwSt.	-5.757,13 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen	mit MwSt.	-4.538,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.813,44 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt.	-116,00 EUR
	ohne MwSt.	-97,48 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 260 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür hinten rechts (220 µm)
- Tür hinten links (260 µm)

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

**Bemerkung Bereifung:** Abweichend vom Auslieferungszustand waren zum Zeitpunkt der Besichtigung Winterreifen auf Zubehör-Leichtmetallfelgen am Fahrzeug montiert. Schäden an diesen wurden bei der Bewertung nicht berücksichtigt. Die zugehörigen Sommerräder lagen im Kofferraum.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.10.2020	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	330e Aut. Advantage	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA5P51060FK37325	HSN / TSN	0005 / CVQ
Schlüssel-Nr.	10136819	Km-Stand abgelesen	81463
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	135
Hubraum (ccm)	1998	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 Y	Fulda / SportControl 2 FP	S /O	6 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Fulda / SportControl 2 FP	S /O	7 mm
2 links	225 / 45 R 18 95 Y	Fulda / SportControl 2 FP	S /S	6 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Fulda / SportControl 2 FP	S /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	8 mm
225 / 50 R 17 98 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	8 mm
225 / 50 R 17 98 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	8 mm
225 / 50 R 17 98 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	8 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Akustischer Fußgängerschutz, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW eDrive Dienste, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten, vorn, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Hochvoltbatterie inkl. Battery Certificate, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, Ladekabel (230V) für Haushaltssteckdose (Schuko), Ladekabel (Mode 3), Ladeklappe, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, Mittelarmlehne im Fond, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Radio: BMW Live Cockpit, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Speed Limiter, Steckdose (12 V), TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck, Wegfahrsperre elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Xtraboost, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
5AL	Active Protection
775	BMW Individual Dachhimmel anthrazit
760	BMW Individual Hochglanz Shadow Line
5AU	Driving Assistant Professional
5AC	Fernlichtassistent
4U0	Galvanikapplikation für Bedienelemente
403	Glasdach, elektrisch Lackierung: Metallic
5A1	LED-Nebelscheinwerfer


9D6	Paket: Business Professional
7R7	Paket: Innovationspaket
5DN	Parking Assistant Plus
	Polster: BMW Individual erweiterte Lederausstattung Merino
688	Radiozubehör: Harman Kardon Surround Sound System
1YD	Räder: Leichtmetallräder Vielspeiche 781 Bicolor
459	Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory
6NW	Telefon: Telefonie mit Wireless Charging
3KA	Verglasung: Akustikverglasung
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 03.02.2025 bei Kilometerstand 80.018
nächste Wartung:	am 04 / 2025

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

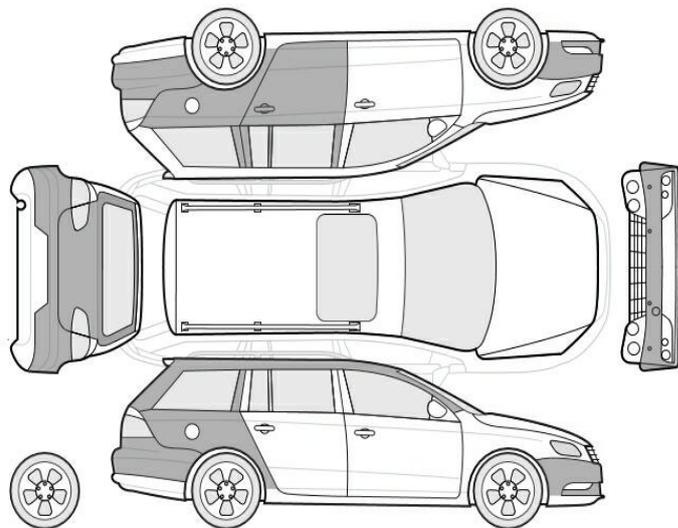

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Laderaumdichtung, gerissen, erneuern (Bild 34)	158	voll	-158	-132,77
2. Glanzgedrehte Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 27)	639	anteilig	-303	-254,62
3. Glanzgedrehte Felge hinten links, zerkratzt, erneuern (Bild 28)	639	anteilig	-303	-254,62
4. Glanzgedrehte Felge hinten rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 29)	639	anteilig	-303	-254,62
5. Türverkleidung hinten links, eingerissen, erneuern (Bild 30, 31)	1.113	voll	-1.113	-935,29
6. Tür hinten links, Interieurleiste, zerkratzt, erneuern (Bild 32)	122	voll	-122	-102,52
7. Türdichtung vorne links, gerissen, erneuern (Bild 33)	204	voll	-204	-171,43
8. T - Heckleuchte rechts (außen), rissig,				

erneuern (Bild 35)	473	voll	-473	-397,48
9. Schwellerverkleidung links, gerissen, erneuern (Bild 25)	361	voll	-361	-303,36
10. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 19)	438	anteilig	-208	-174,79
11. Seitenteil hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 18)	908	anteilig	-430	-361,34
12. Dachrahmen rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 17)	413	anteilig	-196	-164,71
13. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 23, 24)	723	anteilig	-343	-288,24
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>6.830</b>		<b>-4.517</b>	<b>-3.795,79</b>

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Heckklappe Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 15, 16)  
 Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 20)  
 Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 21, 22)

### Fehlende Teile

	Kosten Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. 1x Felgenemblem	21	voll	-21	-17,65
<b>fehlende Teile insgesamt / Minderwert</b>	<b>21</b>		<b>-21</b>	<b>-17,65</b>

### Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR	
			brutto	netto
hinten links	6 mm	SS	-116,00	-97,48
Legende		S/ Sommer /O Original /F Runflat /S Schaden	<b>-116,00</b>	<b>-97,48</b>

### Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Für den Fachbereich  
 Hagen Leonhardt

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**

<b>Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert</b>		
26.03.2025	Nicht Anwesend	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>DEKRA Sachverständiger</b>		
26.03.2025	Marc Frings	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift