

WBA6V710305T03597

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	84 124 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	6 000 km
Type/Modèle	218i Gran Tourer	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	02/2026
Numéro de châssis	WBA6V710305T03597	Puissance / Cylindrée	100 kW / 1 499 ccm
Première immatriculation	1 févr. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	02/2024, 69 748 km	Peinture	
Type de carburant	Essence	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Pneumatique avant - Usé - Pas de moins-value
2	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant gauche - Eraflé - Pas de moins-value
3	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière gauche - Eraflé - Pas de moins-value
4	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Eraflé - Pas de moins-value
5	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Défaut de peinture - Revêtement/polissage
6	Garde-boue droit	Garde-boue droit - Défaut de peinture - Revêtement/polissage
7	Habillages/Protections	Habillage porte arrière droite - Dommages - Diminution de valeur
8	Documents	Dossier du journal de bord (Fehlt) - Remplacer
9	Porte ArG	Joint de porte - Dommages - Remplacer
10	Hayon/Porte arrière	Couvercle de coffre - bosse(s) - Bon travail de réparation
11	Panneau latéral arrière droit	Accès - bosse(s) - Bon travail de réparation
12	Porte ArD	Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation
13	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Eraflé - Diminution de valeur
14	Toit	Rail de toit droit - bosse(s) - Bon travail de réparation
15	2e Jeu de roues	2 Pneus (Vorne) - Usé - Remplacer
16	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre
17	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer
18	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Déformé - Remplacer
19	Carrosserie	Carrosserie (Mehr kosten möglich) - Dommage causé par la grêle - Bon travail de réparation

Traces d'usure



N°	Groupe de pièces	Description
1	Porte ArD	Bordure de la porte - Eraflé - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Avant, Côté droit, Indiqué par l'utilisateur / le client

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	205/55 R17 95H	Pirelli	Pneus hiver	4mm - 4mm	Non OK	
2	205/55 R17 95H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	205/60 R16 96W	Continental	Pneus été	3mm - 3mm	Non OK	
2	205/60 R16 96W	Continental	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 5 févr. 2025
Numéro de protocole: 38278101
Date de livraison: 5 févr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	218i Gran Tourer	Kilométrage (Lu)	84 124 km
Numéro de châssis	WBA6V710305T03597	Première immatriculation	1 févr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers



Illustration 24: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 5 févr. 2025
Numéro de protocole: 38278101
Date de livraison: 5 févr. 2025



Auto Plus



Illustration 25: Divers

Photos de dommage



Domage #1: Roue / Pneumatiques: Pneumatique avant - Usé - Pas de moins-value



Domage #1: Roue / Pneumatiques: Pneumatique avant - U... - Pas de moins-value



Domage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant gauche - Erafilé - Pas de moins-value



Domage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant gauche - Erafilé - Pas de moins-value



Domage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant gauche - Erafilé - Pas de moins-value



Domage #3: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche - Erafilé - Pas de moins-value



Domage #3: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche...
Eraflé - Pas de moins-value



Domage #4: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droit...
- Eraflé - Pas de moins-value



Domage #4: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite -
Eraflé - Pas de moins-value




Domage #5: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale -
Défaut de peinture - Revêtement/polissage



Domage #5: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale -
Défaut de peinture - Revêtement/polissage




Domage #6: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Défaut de
peinture - Revêtement/polissage

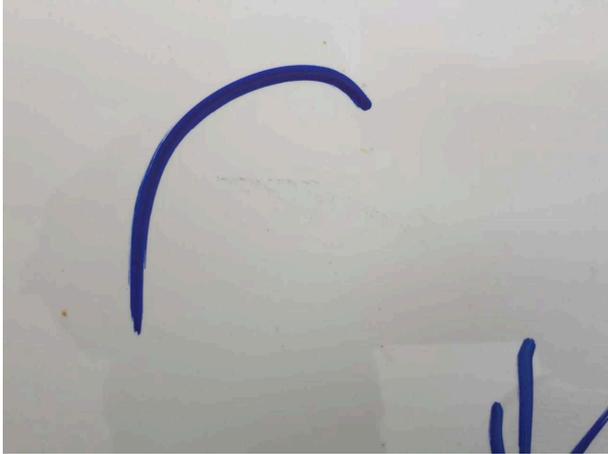

Domage #6: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Défaut de peinture - Revêtement/polissage



Domage #7: Habillages/Protections: Habillage porte arrière droite - Dommages - Diminution de valeur

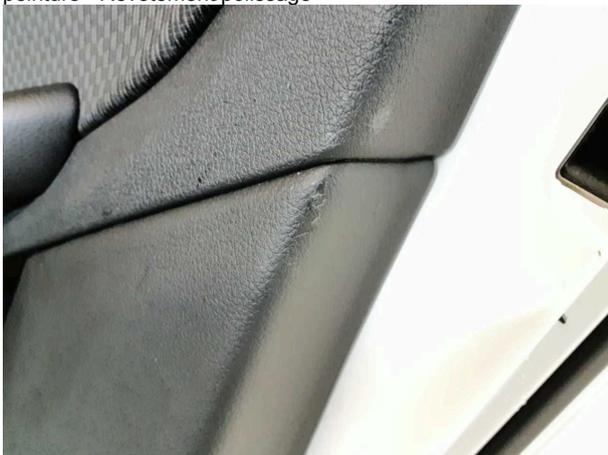

Domage #7: Habillages/Protections: Habillage porte arrière dro...
- Dommages - Diminution de valeur



Domage #7: Habillages/Protections: Habillage porte arrière droite - Dommages - Diminution de valeur



Domage #9: Porte ArG: Joint de porte - Dommages - Remplacer



Domage #10: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #10: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - bosse...
- Bon travail de réparation



Domage #11: Panneau latéral arrière droit: Accès - bosse(s)...
Bon travail de réparation



Domage #11: Panneau latéral arrière droit: Accès - bosse(s) -
Bon travail de réparation



Domage #12: Porte ArD: Porte - bosse(s) - Bon travail de
réparation



Domage #12: Porte ArD: Porte - bosse(s) - Bon travail de
réparation



Domage #13: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé -
Diminution de valeur



Domage #13: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #14: Toit: Rail de toit droit - bosse(s) - Bon travail ... réparation



Domage #14: Toit: Rail de toit droit - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #15: 2e Jeu de roues: 2 Pneus (Vorne) - Usé - Remplacer



Domage #15: 2e Jeu de roues: 2 Pneus (Vorne) - Usé - Remplacer



Domage #16: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #16: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #16: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #17: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Domage #17: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Domage #18: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Déformé - Remplacer



Domage #18: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Défor... - Remplacer



Domage #18: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Déformé - Remplacer



Domage #18: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Défor... - Remplacer



Domage #19: Carrosserie: Carrosserie (Mehr kosten möglich) - Dommage causé par la grêle - Bon travail de réparation



Domage #19: Carrosserie: Carrosserie (Mehr kosten möglich) - Dommage causé par la grêle - Bon travail de



Domage #19: Carrosserie: Carrosserie (Mehr kosten möglich) - Dommage causé par la grêle - Bon travail de réparation



Domage #19: Carrosserie: Carrosserie (Mehr kosten möglich) - Dommage causé par la grêle - Bon travail de




Domage #19: Carrosserie: Carrosserie (Mehr kosten möglich) -
Domage causé par la grêle - Bon travail de réparation



Domage #19: Carrosserie: Carrosserie (Mehr kosten möglich) -
Domage causé par la grêle - Bon travail de



Domage #19: Carrosserie: Carrosserie (Mehr kosten möglich) -
Domage causé par la grêle - Bon travail de réparation

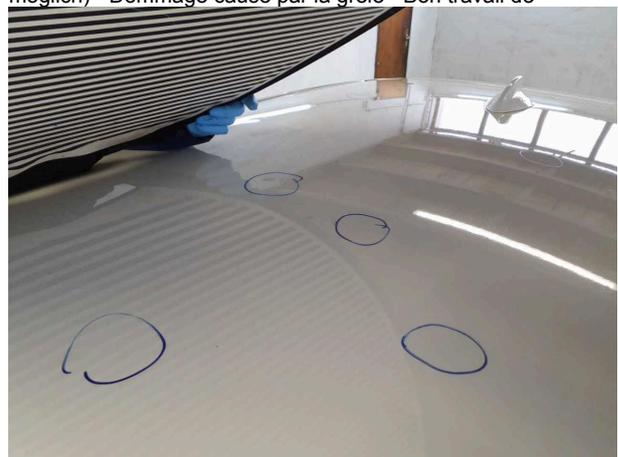

Domage #19: Carrosserie: Carrosserie (Mehr kosten möglich) -
Domage causé par la grêle - Bon travail de



Domage #19: Carrosserie: Carrosserie (Mehr kosten möglich) -
Domage causé par la grêle - Bon travail de réparation