

WAUZZZFY8L2117894

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	102.872 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	8.700 km
Typ/Modell	Q5 50 TFSI e	HU (Abgelesen aus ZBI)	10/2025
Fahrgestellnummer	WAUZZZFY8L2117894	Leistung / Hubraum	185 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	04.11.2020	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufll	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft - kein Nachweis
2	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - auslegen / polieren
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren
4	Unterlagen	HU Bescheinigung (fehlt) - erneuern
5	Sitz vorn	Sitzkastenverkleidung rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Fahrzeugdach	Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen
7	Sitz vorn	Sitzkastenverkleidung links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n) - Smart Repair
9	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern
10	Kotflügel links	Radlauf - verkratzt / verschürft - lackieren
11	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
12	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren
13	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen vorn (Winter) - verschlissen - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R17 104H	Michelin	Winterreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	235/65 R17 104H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/55 R19 101W	Michelin	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					09/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 20.03.2025
Protokollnummer: 38947585
Anlieferungsdatum: 20.03.2025



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Q5 50 TFSI e	Laufleistung (abgelesen)	102.872 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZFY8L2117894	Erstzulassung	04.11.2020

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

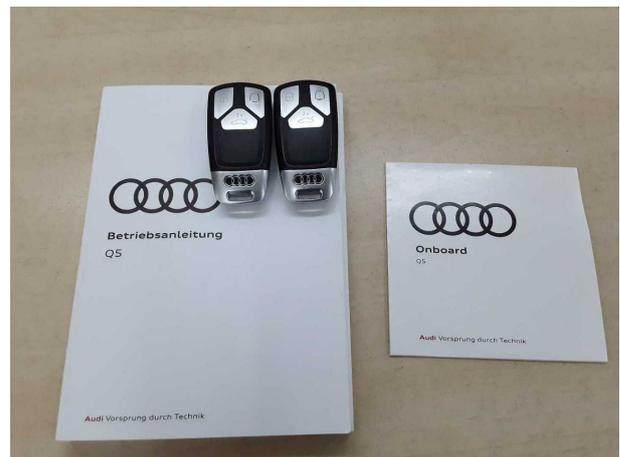


Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 20.03.2025
Protokollnummer: 38947585
Anlieferungsdatum: 20.03.2025



Auto Plus



Abbildung 25: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #5: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #8: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Kotflügel links: Radlauf - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Kotflügel links: Radlauf - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

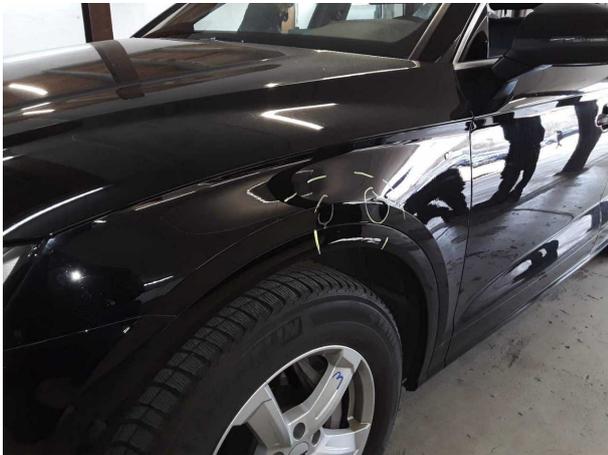

Beschädigung #13: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott