

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	08.01.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	10.01.2025
<b>Referenznummern</b>	0002036250

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>WF01XXTTG1KE40591</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Mehrzweckfahrzeug	<b>Farbton / Lackart</b>	Frost-Weiß / Uni
<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Nächste HU</b>	08/2025
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Transit Custom 2.0 TDCI 320 L1 Trend	<b>Laufleistung abgelesen</b>	122.651 km
<b>Erstzulassung</b>	13.08.2019	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6
<b>Getriebe / Gänge</b>	Manuell / 6	<b>Sitzplätze / Türen</b>	9 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.997 ccm / 77 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	4 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	4 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	7 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 31.03.2021 bei km 35.400.	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

**Anmerkungen**  
Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.

### Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>	
Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite
Aktives Kurvenlicht	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display	Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)
Bordcomputer	Einstiegsleuchten
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Traktionskontrolle
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts	Fensterheber elektrisch
Generator 220 A	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 6-Gang	Haltegriff B-Säule
Haltegriffe vorn	Handschuhfach abschließbar
Heckflügeltüren mit Verglasung	Karosserie/Aufbau: Kombi
Karosserievariante: Normaldach	Klimaanlage
Kühlergrill schwarz	Lenkrad (Leder)
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	Parkpilotsystem vorn und hinten
Nebelscheinwerfer	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
Radstand 2933 mm	Reifendruck-Kontrollsystem
Reserverad in Fahrbereifung	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
Scheinwerfer H4	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
Schmutzfänger vorn und hinten	Seitenschutzleisten
Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links	Stahlfelgen 6,5x16
Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
Stoßfänger teillackiert	Tagfahrlicht LED
Trend	Verzurrösen (2)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zusatzheizung elektrisch
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung	
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>	
Heckscheibenwischer <span style="float: right;">✓</span>	Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung <span style="float: right;">✓</span>
Schlechtwege-Paket 1 <span style="float: right;">✓</span>	Sitz-Paket 2: Fahrersitz (4-fach verstellbar) <span style="float: right;">✓</span>
Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum <span style="float: right;">✓</span>	

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 25, Bild 26)	800,82 €	404,24 €
Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	1588,35 €	890,23 €
<b>Seite rechts</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	842,32 €	422,91 €
Tür vorne rechts Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 20, Bild 21)	50,00 €	50,00 €
Tür vorne rechts Innenverkleidung -Abdeckung-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Hecktür rechts, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Reifen, Felgen, Radkappen</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) vorne rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 15, Bild 16)	39,68 €	17,86 €
<b>Exterieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	100,00 €	100,00 €
<b>Interieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Leder-, gerissen, ersetzen (Bild 27, Bild 28, Bild 29)	357,00 €	160,65 €
<b>Technik</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Assistenzsystem Park Distanz Control, funktionsuntüchtig, prüfen (Bild 14)	79,76 €	79,76 €
<b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, fällig, durchführen	851,41 €	851,41 €
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>4.709,34 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>2.977,06 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>10.775,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>12.075,00 €</b>

<b>Besichtigungsbedingungen</b>
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 29 Fotos.

Beulig, Chris

---

Der Sachverständige, 14.01.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

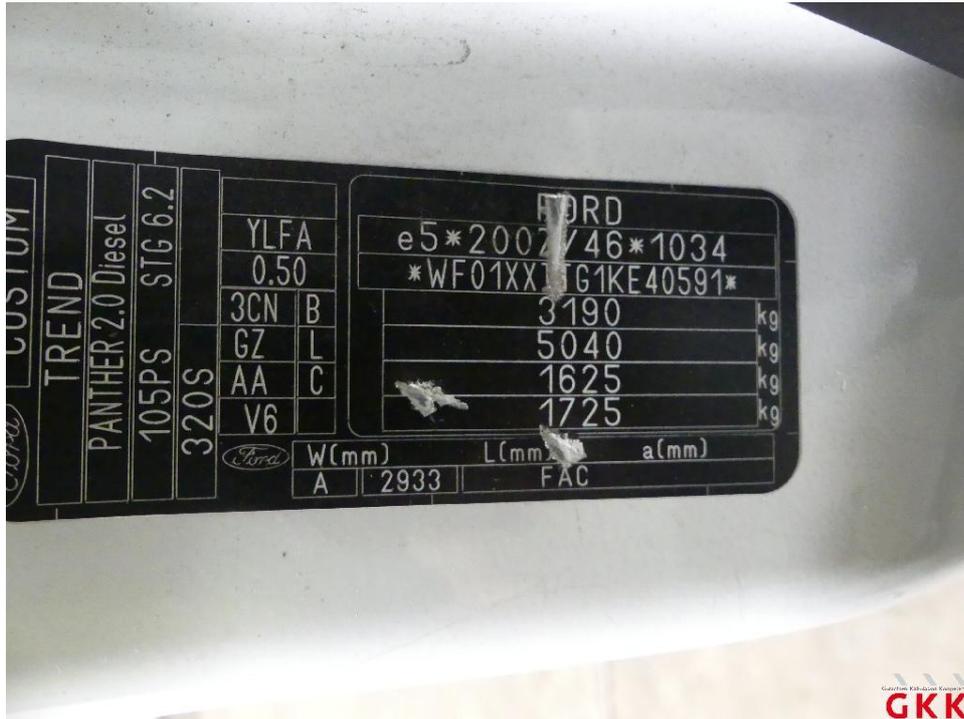


Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

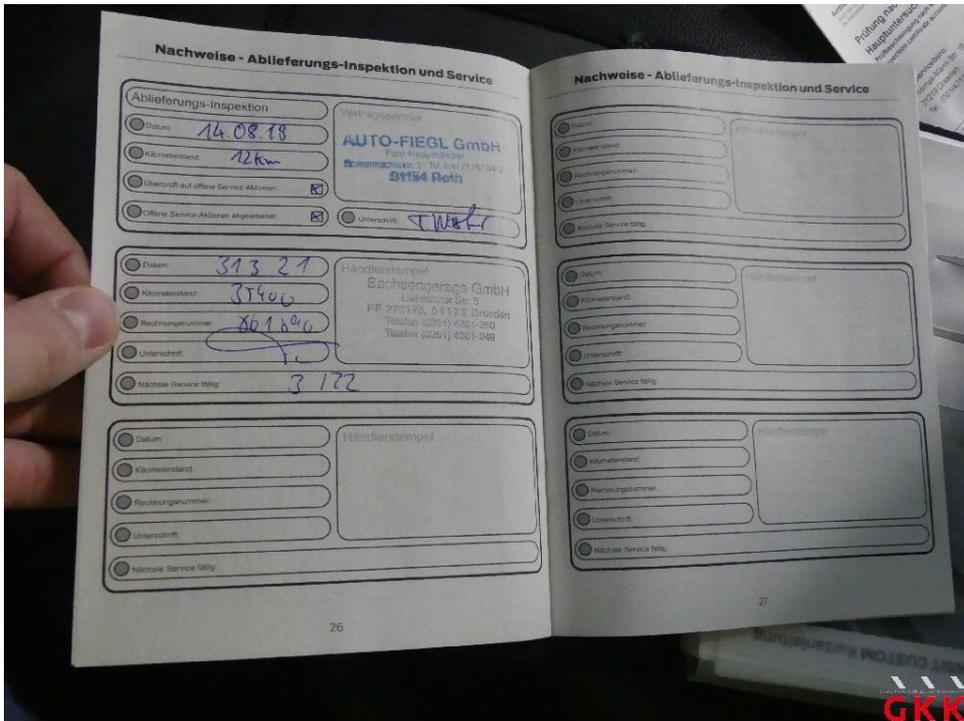


Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Assistenzsystem, Park Distanz Control, funktionsuntüchtig, prüfen

## Fotoanlage



Bild 15 Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 16 Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage

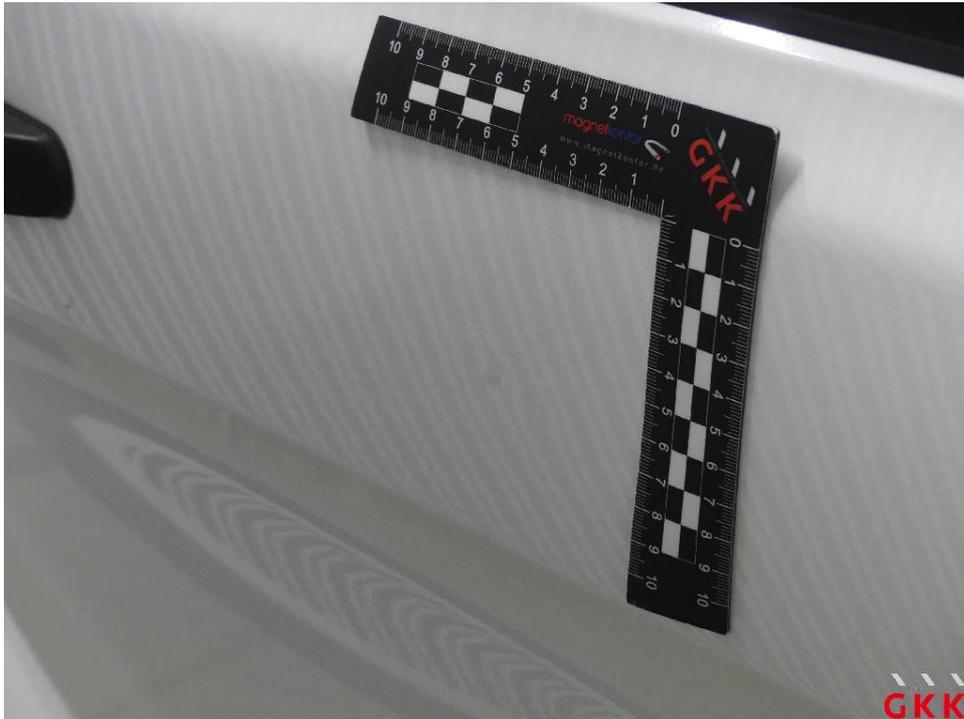


Bild 17 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

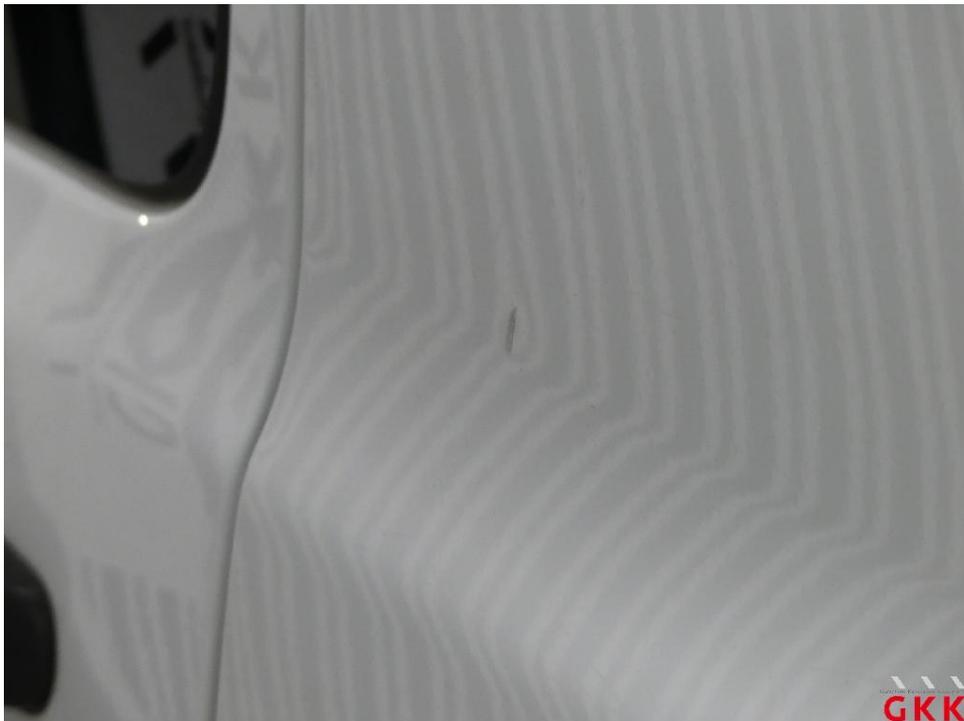


Bild 18 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 19 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20 Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

**Fotoanlage**

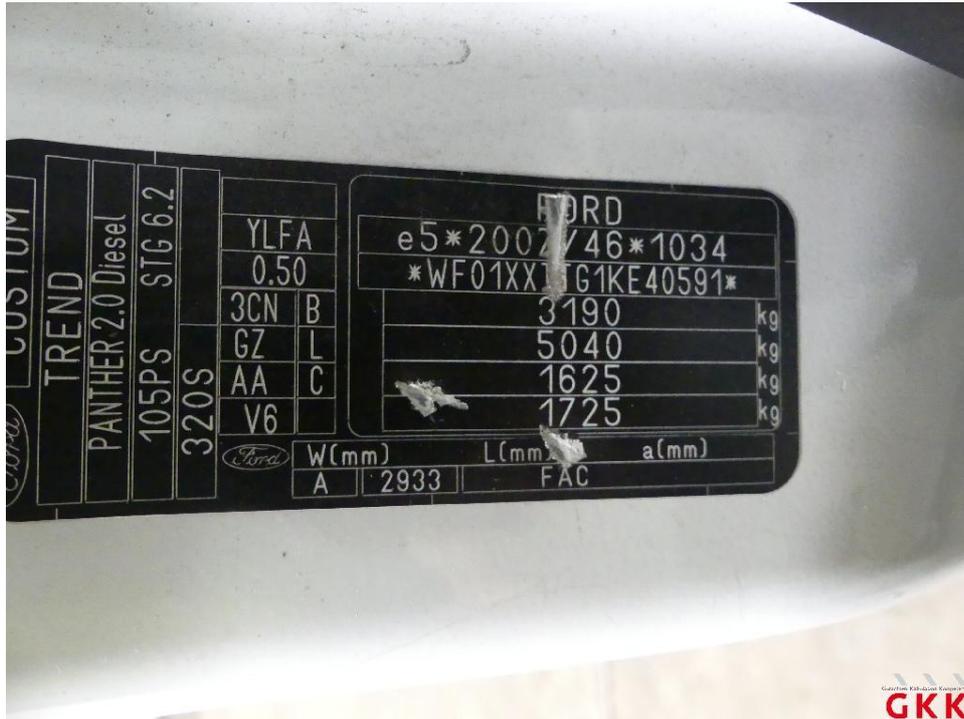


Bild 21 Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 22 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 23 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 25 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 27 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Leder-, gerissen, ersetzen

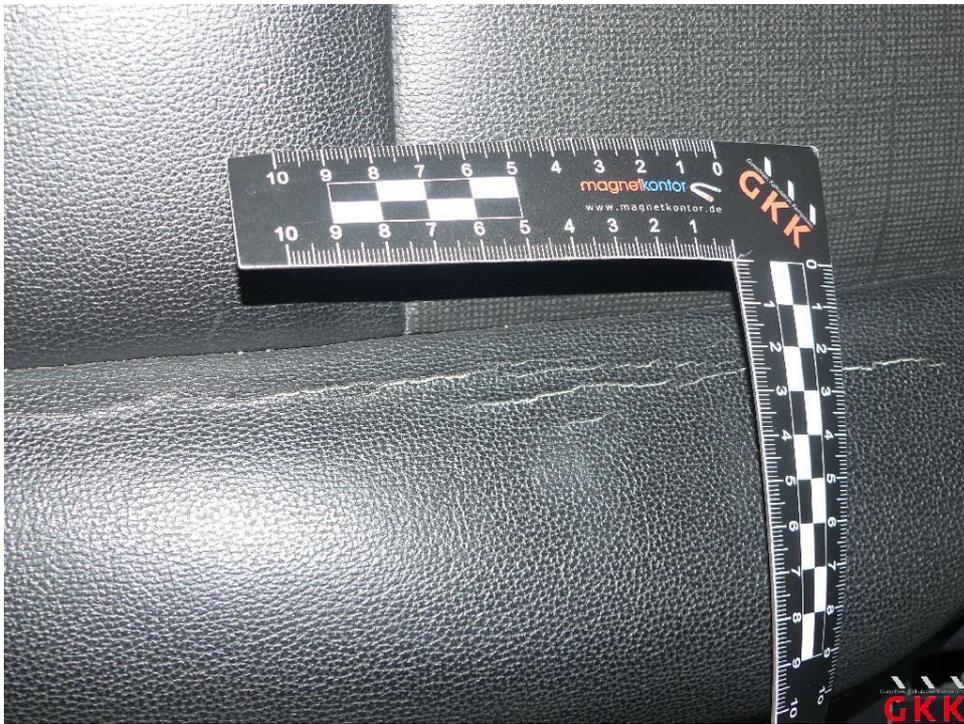


Bild 28 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Leder-, gerissen, ersetzen

## Fotoanlage

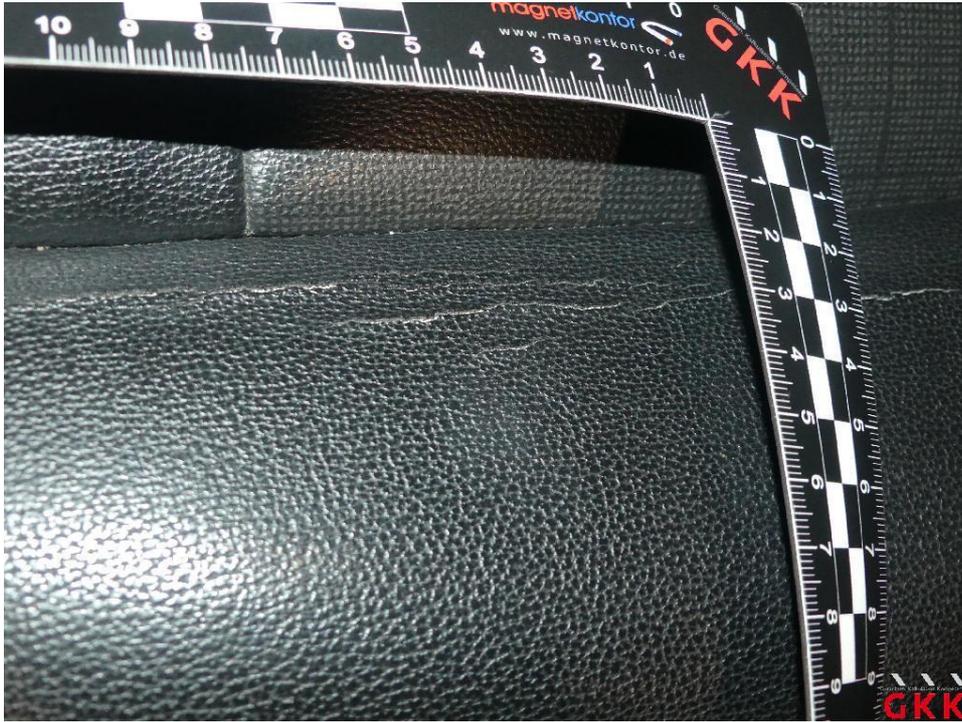


Bild 29 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Leder-, gerissen, ersetzen