

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	27.02.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	05.03.2025
Referenznummern	0002049793

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	ZFAEFAP45MX031445		
Fahrzeugart	PKW - Schräghecklimousine	Farbton / Lackart	Glacier-Blau / 3-Schicht Perleffekt
Hersteller	Fiat	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	500 e 3+1 Passion	Laufleistung abgelesen	22.556 km
Erstzulassung	15.06.2021	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Sitzplätze / Türen	4 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Elektromotor(en) / Elektro	Batteriekapazität	
Dauerleistung		Max. Leistung	87 kW
Ladestecker		Antriebsart	Frontantrieb

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Vredestein	185/65 R 15 88T M+S	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Vredestein	185/65 R 15 88T M+S	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Vredestein	185/65 R 15 88T M+S	6 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Vredestein	185/65 R 15 88T M+S	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	195/55 R 16 91V	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	195/55 R 16 91V	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	195/55 R 16 91V	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	195/55 R 16 91V	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✓ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 11.06.2024 bei km 18.000.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
4 Lautsprecher		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Ambiente-Beleuchtung		Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	
Antriebsart: Frontantrieb		Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)	
Beifahrerairbag abschaltbar		Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor	
Elektromotor 87 kW (cont. 43 kW)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)	
Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent		Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)	
Fahrassistenz-System: Bremsassistent		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	
Fahrmodusschalter		Fensterheber elektrisch vorn	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Getriebe für Elektrofahrzeug	
Halterung Smartphone		Heckleuchten LED	
Heckscheibe heizbar		HV-Batterie 42 kWh (Lithium-Ionen)	
Infotainment-System: UConnect 5 mit Navigationssystem, DAB+ und Bluetooth-Freisprecheinrichtung (Touchscreen 7")		Instrumentenanzeige Farbdisplay, 7 Zoll	
Karosserie: 4-türig		Klimaanlage	
Kopf-Airbag-System vorn		Kopfstützen hinten	
Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)		Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	
Memoryfunktion für Sitz vorn links		Mobile Online Dienste UConnect Live	
Nebelschlussleuchte		Notrufsystem (eCall)	
One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal)		Parkbremse elektrisch	
Radioempfang digital (DAB+)		Regen-/Lichtsensor	
Schnellladefunktion 85 kW (DC)		Seitenairbag vorn	
Sitzbezug / Polsterung: Stoff		Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)		Stahlfelgen 6x15 (Design- / Strukturrad)	
Steckdose (12V-Anschluß) vorn		Tagfahrlicht LED	
USB-Schnittstelle		Wärmeschutzverglasung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
3-Schicht-Lackierung	✓	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	✓
Einparkhilfe hinten	✓	Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	✓
Komfort-Paket	✓	Mittelarmlehne vorn	✓
Sitz vorn links verstellbar (6-fach)	✓	Style-Paket	✓
Einstiegsleisten (verchromt)	✓	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	✓
Winter-Paket	✓	Scheibenwischer beheizbar	✓
Sitzheizung vorn	✓	Folierung/Werbefolie	✓

Wertbeeinflussende Faktoren

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Spiegelgehäuse links Rahmen, gerissen, ersetzen (Bild 16, Bild 17)	332,27 €	249,20 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	180,00 €	180,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Armaturenbrett, beklebt, entkleben (Bild 18)	20,00 €	20,00 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel Batterie, entladen, ersetzen (Bild 15)	7,50 €	7,50 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	539,77 €
Minderwert	456,70 €
Händlereinkaufspreis	10.825,00 €
Händlerverkaufspreis	12.750,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 18 Fotos.

Beulig, Chris

Der Sachverständige, 06.03.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

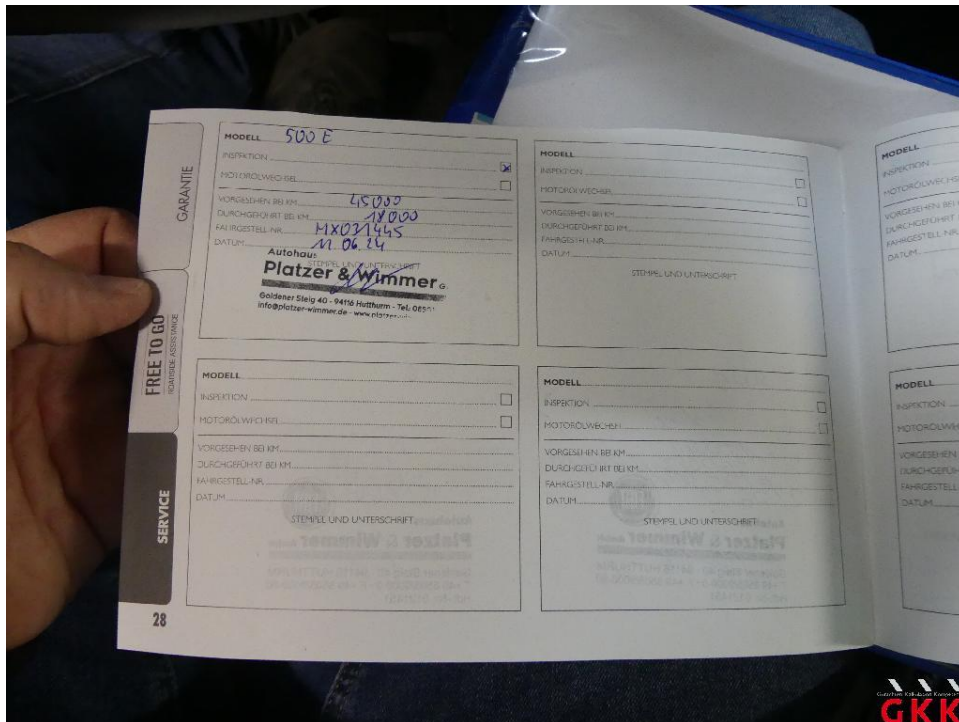


Bild 12

Fotoanlage

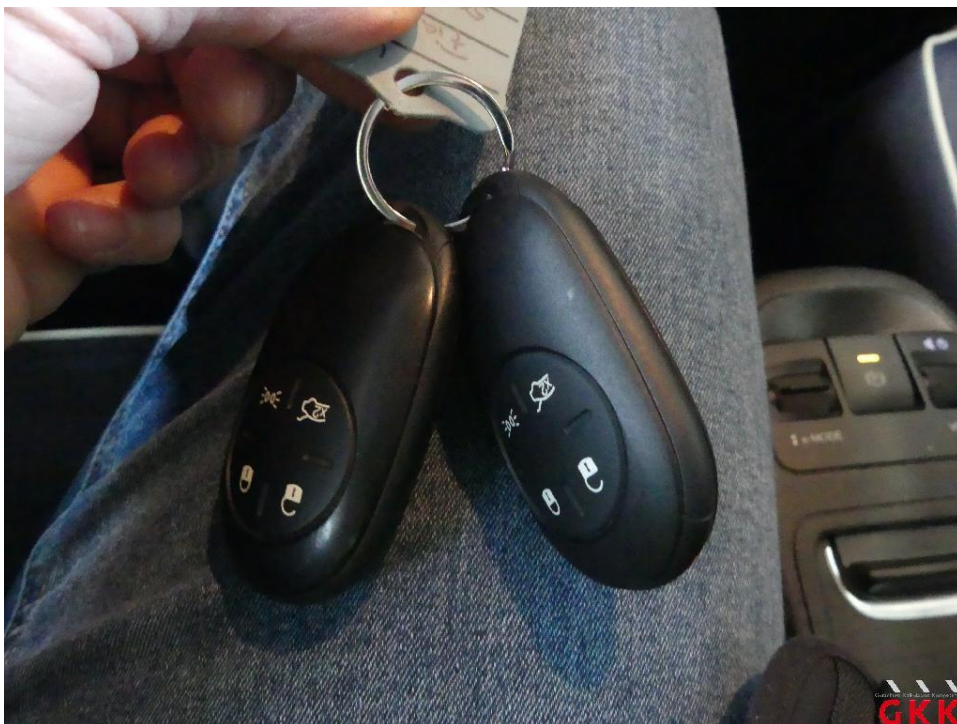


Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Hauptschlüssel, Batterie, entladen, ersetzen



Bild 16 Spiegelgehäuse links, Rahmen, gerissen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Spiegelgehäuse links, Rahmen, gerissen, ersetzen



Bild 18 Armaturenbrett, beklebt, entkleben