

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	27.02.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	04.03.2025
Referenznummern	0002046387

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WBA6N31050FK89978		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Saphirschwarz / Metallic
Hersteller	BMW	Nächste HU	02/2026
Typ / Verkaufsbez.	330 e M Sport	Laufleistung abgelesen	59.339 km
Erstzulassung	24.02.2021	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.998 ccm / 135 KW
Dauerleistung		Max. Leistung	
Ladestecker		Batteriekapazität	
Antriebsart	Heckantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	225/50 R17 98H	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	225/50 R17 98H	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	225/50 R17 98H	5 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	225/50 R17 98H	5 mm

Reservebereifung: Räder mit Notlaufeig.

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	225/40 R19 93Y	4 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	225/40 R19 93Y	4 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	255/35 R19 96Y	4 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	255/35 R19 96Y	4 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✓ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden

Kundendienst laut Bordcomputer am 31.01.2025 bei km 58.863.

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Ablage-Paket		Aerodynamik-Paket M-Technic	
Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Aktive Motorhaube		Akustischer Fußgängerschutz (Außen sound)	
Ambiente-Beleuchtung		Anti-Blockier-System (ABS)	
Armauflage vorn		Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Befestigungssystem im Kofferraum	
Bordcomputer		Bremsassistent	
DAB-Tuner (Radioempfang digital)		Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)	
Dachreling Hochglanz Shadow-Line		Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)		Dynamische Bremsleuchte	
Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)		Dynamische Tractions Control (DTC)	
Elektromotor 83 kW (Hybridantrieb)		Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	
Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)		Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)	
Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige		Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)	
Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent		Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	
Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle		Frontscheibe Akustikglas	
Fußmatten Velours		Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	
Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion		Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)	
Heckklappenbetätigung automatisch		Heckleuchten LED	
Hybrid 185 kW (Motor 2,0 Ltr. - 135 kW)		Innenspiegel mit Ablendautomatik	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz		Karosserie: 5-türig	
Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control		Kopf-Airbag-System hinten	
Kopf-Airbag-System vorn		Kopfstützen hinten klappbar	
Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion		Licht- und Regensensor	
M Sport		Mittelarmlehne hinten	
Nebelscheinwerfer LED		Otto-Partikelfilter (OPF)	
Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten		Parkbremse elektrisch	
Personalisierungssystem (Personal Profile)		Reifendruck-Kontrollsystem	
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	
Seitenairbag vorn		Service-System: eDrive Services	
Service-System: Gesetzlicher Notruf		Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	
Servolenkung Servotronic		Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination	
Sport-Fahrwerk (M-Technic)		Variable Sportlenkung	
Sportsitze vorn		Start-Stop-Knopf	
Start/Stop-Anlage (Funktion)		Warndreieck	
Wegfahrsperre			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	✓	Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)	✓
Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert, rot hochglänzend)	✓	Business-Paket Professional	✓
Spiegel-Paket	✓	BMW Live Cockpit ConnectedDrive	✓
Ausstattungs-Paket: Connected Professional	✓	BMW Live Cockpit Professional	✓
Alarmanlage	✓	Sitzheizung vorn	✓
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr.	✓	Entertainment-Paket	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
verstellbar			
HiFi-Lautsprechersystem	✓	WLAN-Hotspot	✓
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	✓	Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion	✓
Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Mesheffect	✓	Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)	✓
LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 8,5x19	✓	Metallic-Lackierung	✓
Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)	✓	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)	✓
Sound-System Harman-Kardon	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	955,37 €	573,22 €
Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen (Bild 16, Bild 17)	1121,36 €	1121,36 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 24, Bild 25, Bild 26)	1144,27 €	750,37 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad 2 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen (Bild 21, Bild 22, Bild 23)	936,38 €	936,38 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 425,94 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	4.157,38 €
Minderwert	3.381,33 €
Händlereinkaufspreis	14.600,00 €
Händlerverkaufspreis	19.650,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 30 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 04.03.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Bild 18 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage

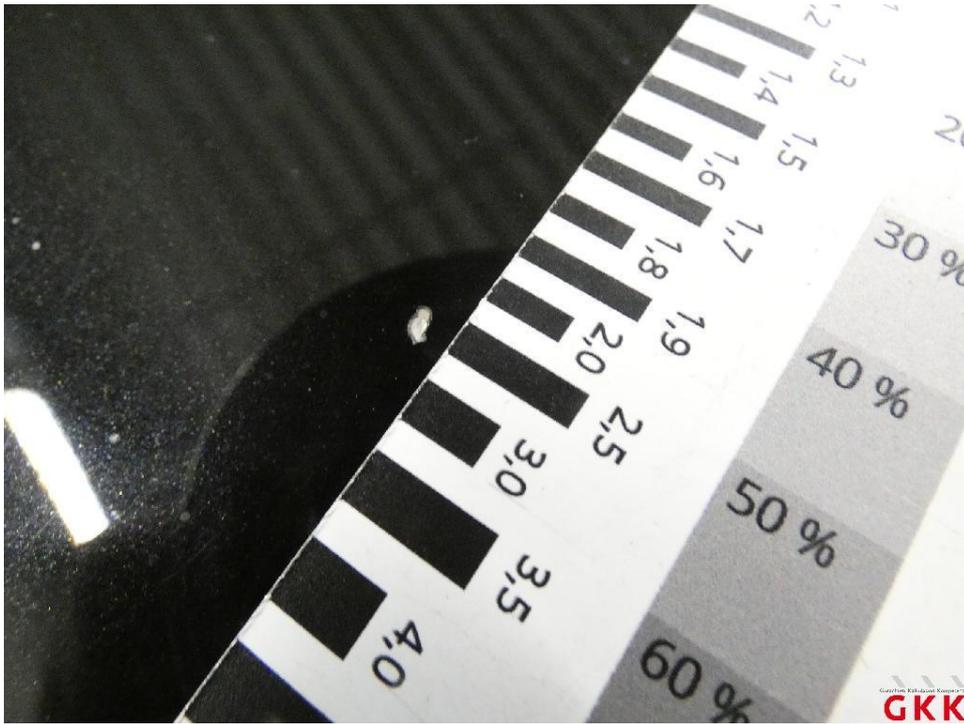


Bild 19 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

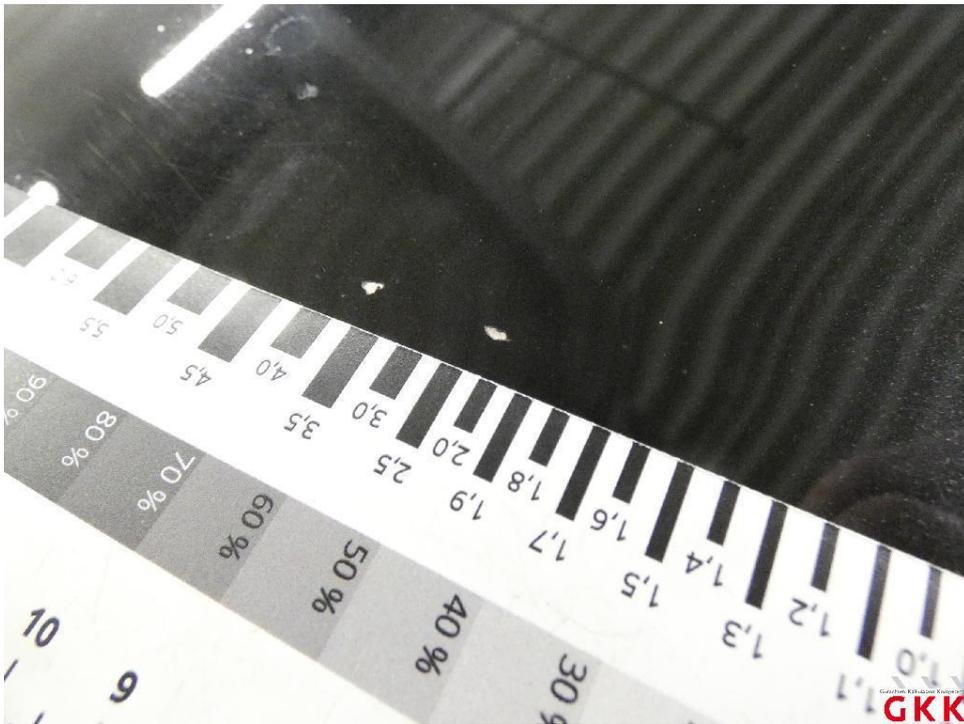


Bild 20 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 LM-Rad, 2 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen



Bild 22 LM-Rad, 2 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 LM-Rad, 2 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen



Bild 24 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27



Bild 28

Fotoanlage



Bild 29



Bild 30