

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-IMPULS Finance& Lease  
 GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Dr.-Emil-Brichta-Str. 9  
 94036 Passau

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	13.02.2025 durch Raiffeisen-IMPULS Finance& Lease GmbH
<b>Besichtigungsort</b>	83527 Kirchdorf, Holz 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	06.03.2025
<b>Referenznummern</b>	00022025

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>ZFA25000002W21720</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	Motor-Caravan - Wohnmobil	<b>Farbton / Lackart</b>	Grau / Uni
<b>Hersteller</b>	Fiat	<b>Nächste HU</b>	keine Angabe
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Capron Carado PRO CV 640	<b>Laufleistung abgelesen</b>	44.067 km
<b>Erstzulassung</b>	30.06.2023	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6
<b>Getriebe / Gänge</b>	Automatik / 9	<b>Sitzplätze / Türen</b>	4 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	1
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	2.184 ccm / 118 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil II entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/75 R 16C 116Q AS	4 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/75 R 16C 116Q AS	4 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/75 R 16C 116Q AS	8 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/75 R 16C 116Q AS	8 mm
Reservebereifung: ohne					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit (1)	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt. (2)
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ⊖ Nicht prüfbar            ⊕ Nicht vorhanden

(1) fahrbereit: Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, enthält keine Aussage zur Verkehrssicherheit.

(2) Rangierfahrt: Das Fahrzeug wurde aus eigener Kraft vor- und zurückbewegt

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

**Anmerkungen**

Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Die Rechnung der Firma Brockbeder Begleitfahrzeugumbau, Burg Straße 48 in 49152 Bad Essen, mit der Rechnungsnummer RE00868 vom 28.06.2023 bezüglich des Umbau des hier in Rede stehenden Fahrzeug wurde im Wertgutachten berücksichtigt.

Zudem lag die Rechnung der Firma Skandic und Nordic Reisemobil GmbH, Skandinavien-Bogen 4 in 24983 Handewitt, mit der Rechnungsnummer 100000650 vom 24.05.2023 zum Aufbau Reisemobil vor.

Ferner ist das Wertgutachten der Firma A.Artinger GmbH und Co.KG, Marwanger Straße 4 in 83278 Traunstein, überprüft worden.  
Die ermittelten Werte sind nachvollziehbar und schlüssig.  
Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltenlich.

### Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

#### Serienausstattung (nicht verifiziert)

Airbag Fahrerseite	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Bremsassistent
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Adaptive Lastkontrolle (LAC)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Fensterheber elektrisch vorn
Reisemobil / Skandic	Kraftstofftank: 90 Ltr.
Motor 2,3 Ltr. - 88 kW Turbodiesel Multijet	Radstand 3000 mm
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Start/Stop-Anlage Motor	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

#### Sonderausstattung (verifiziert)

Airbag Beifahrerseite	✓	Armaturenbrett Techno	✓
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	✓	Dokumentenhalter (Smartphone / Tablet)	✓
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	✓	Klimaanlage	✓
Kühlergrill schwarz	✓	Lenkrad und Schalt-/Wählhebelgriff in Leder	✓
Grau/Uni	✓	Sitzsockelverkleidung	✓
Tagfahrlicht LED	✓	Traction Plus (Elektron. Traktionskontrolle inkl. ESP)	✓
USB-Anschluss	✓	Vorbereitung für DAB Radioempfang	✓
Vorrüstung für Elektrik Aufbau	✓	Brockbeder Begleitfahrzeugumbau	✓
Warneinrichtung Schwerlasttransport	✓	Automatikgetriebe / -9-Gang	✓

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Ecke rechts -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 29, Bild 30)	676,61 €	541,29 €
Stoßfänger vorne Ecke links -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 27, Bild 28)	690,19 €	552,15 €
Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 24, Bild 25, Bild 26)	529,75 €	439,75 €
Frontscheibe, Steinschlag, Smartrepair (Bild 37, Bild 38, Bild 39)	85,00 €	85,00 €
<b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 31, Bild 32)	69,83 €	69,83 €
Tür vorne links Kante, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Seite rechts</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
B- Säule rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 40, Bild 41)	69,83 €	69,83 €
Schiebetür rechts, Klebreste, entfernen (Bild 33, Bild 34)	79,76 €	79,76 €
<b>Exterieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben (Bild 21, Bild 22, Bild 23)	95,71 €	95,71 €
<b>Technik</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Lenkrad, beschädigt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Zubehör, Bordwerkzeug</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Zulassungsbescheinigung Teil I, fehlt, ersetzen	44,45 €	44,45 €
Bordmappe Serviceheft, fehlt, ersetzen	12,00 €	12,00 €
<b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion klein Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	648,86 €	648,86 €
Fahrzeug Batterie, entladen, prüfen	79,76 €	79,76 €
<b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Innenwand - Bohrlöcher, Smartrepair (Bild 47, Bild 48, Bild 49)	50,00 €	50,00 €
Fahrzeugelektrik - abgeklemmt und lose, prüfen (Bild 18)	79,76 €	79,76 €
Kombiinstrument - Kontrollleuchten aktiv, prüfen (Bild 19, Bild 20)	159,52 €	159,52 €
Warneinrichtung Schwerlasttransport, funktionsuntüchtig, prüfen (Bild 13)	79,76 €	79,76 €
Trittstufe elektrisch, funktionsuntüchtig, prüfen (Bild 14)	79,76 €	79,76 €
Funkgerät, funktionsuntüchtig, prüfen (Bild 15)	79,76 €	79,76 €
Seitenfenster hinten links, verkratzt, Smartrepair (Bild 42, Bild 43, Bild 44)	30,00 €	30,00 €
Zubehörradio - Blende, fehlt, ersetzen (Bild 16, Bild 17)	45,45 €	45,45 €
LM-Rad vorne links - Nabenkappe, fehlt, ersetzen (Bild 35, Bild 36)	24,91 €	24,91 €
Tür vorne links - Fenster - Führung, lose, instand setzen (Bild 45, Bild 46)	31,90 €	31,90 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 372,40 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>3.742,57 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>3.379,21 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>49.550,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>53.775,00 €</b>

### **Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### **Minderwert**

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 59 Fotos.

Wolf, Toni

---

Der Sachverständige, 10.03.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11

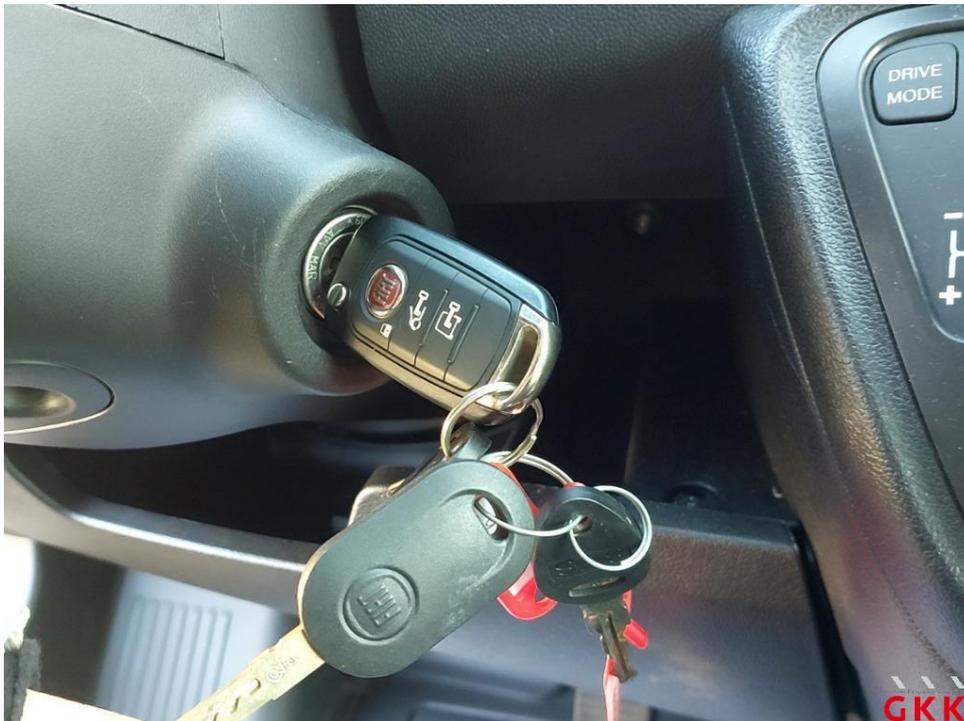


Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13 Warneinrichtung Schwerlasttransport, funktionsuntüchtig, prüfen



Bild 14 Trittstufe elektrisch, funktionsuntüchtig, prüfen

## Fotoanlage



Bild 15 Funkgerät, funktionsuntüchtig, prüfen



Bild 16 Zubehörradio - Blende, fehlt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 17 Zubehörradio - Blende, fehlt, ersetzen



Bild 18 Fahrzeugelektrik - abgeklemmt und lose, prüfen

## Fotoanlage



Bild 19 Kombiinstrument - Kontrollleuchten aktiv, prüfen



Bild 20 Kombiinstrument - Kontrollleuchten aktiv, prüfen

## Fotoanlage



Bild 21 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 22 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

## Fotoanlage



Bild 23 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 24 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage

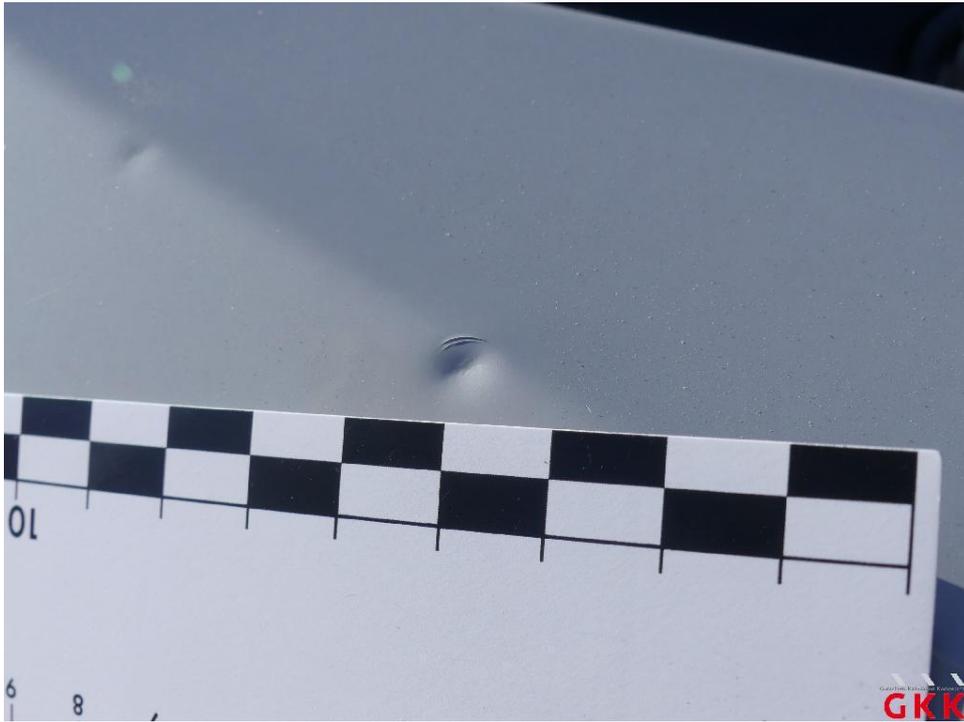


Bild 25 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 27 Stoßfänger vorne, Ecke links -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 28 Stoßfänger vorne, Ecke links -lackiert-, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 29 Stoßfänger vorne, Ecke rechts -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 30 Stoßfänger vorne, Ecke rechts -lackiert-, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 31 Kotflügel vorne links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 32 Kotflügel vorne links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

## Fotoanlage



Bild 33 Schiebetür rechts, Klebreste, entfernen



Bild 34 Schiebetür rechts, Klebreste, entfernen

## Fotoanlage



Bild 35 LM-Rad vorne links - Nabenkappe, fehlt, ersetzen



Bild 36 LM-Rad vorne links - Nabenkappe, fehlt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 37 Frontscheibe, Steinschlag, Smartrepair



Bild 38 Frontscheibe, Steinschlag, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 39 Frontscheibe, Steinschlag, Smartrepair



Bild 40 B- Säule rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

## Fotoanlage

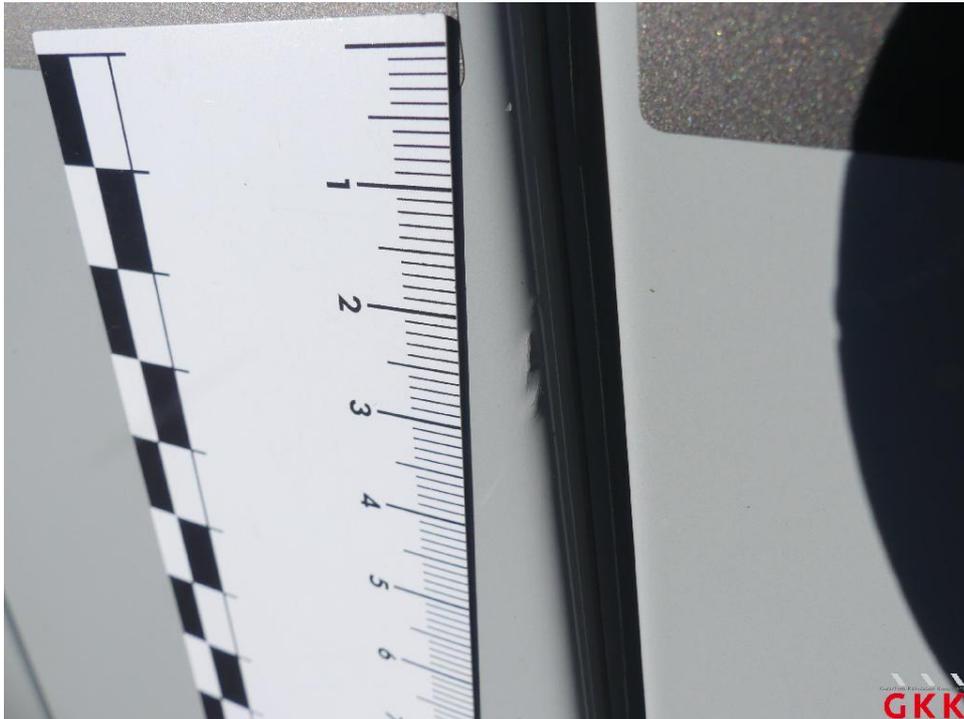


Bild 41 B- Säule rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 42 Seitenfenster hinten links, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage

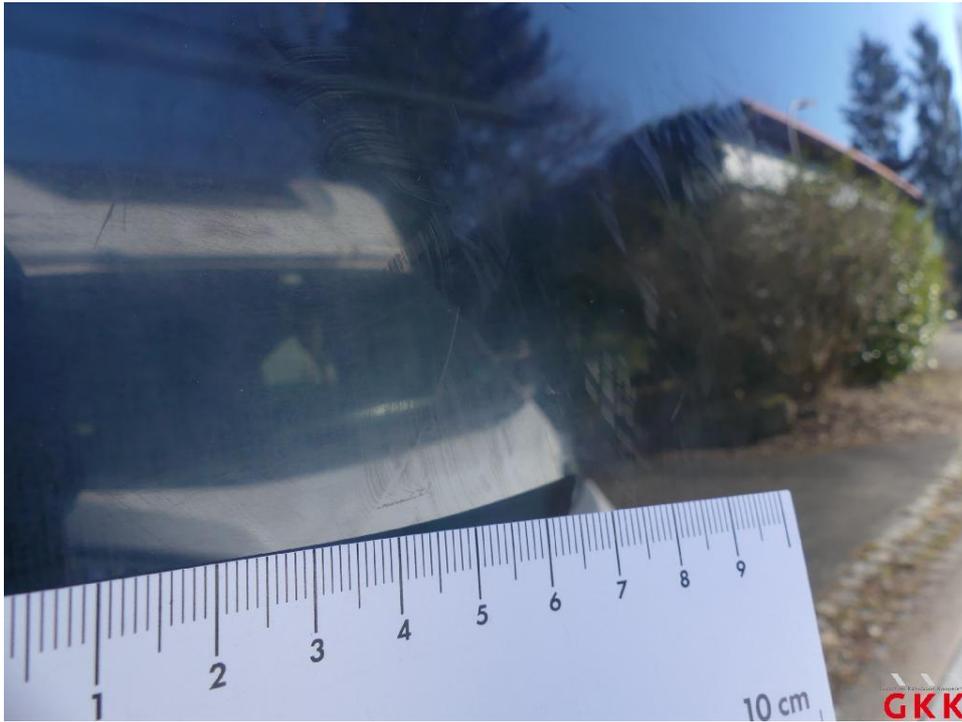


Bild 43 Seitenfenster hinten links, verkratzt, Smartrepair



Bild 44 Seitenfenster hinten links, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 45 Tür vorne links - Fenster - Führung, lose, instand setzen

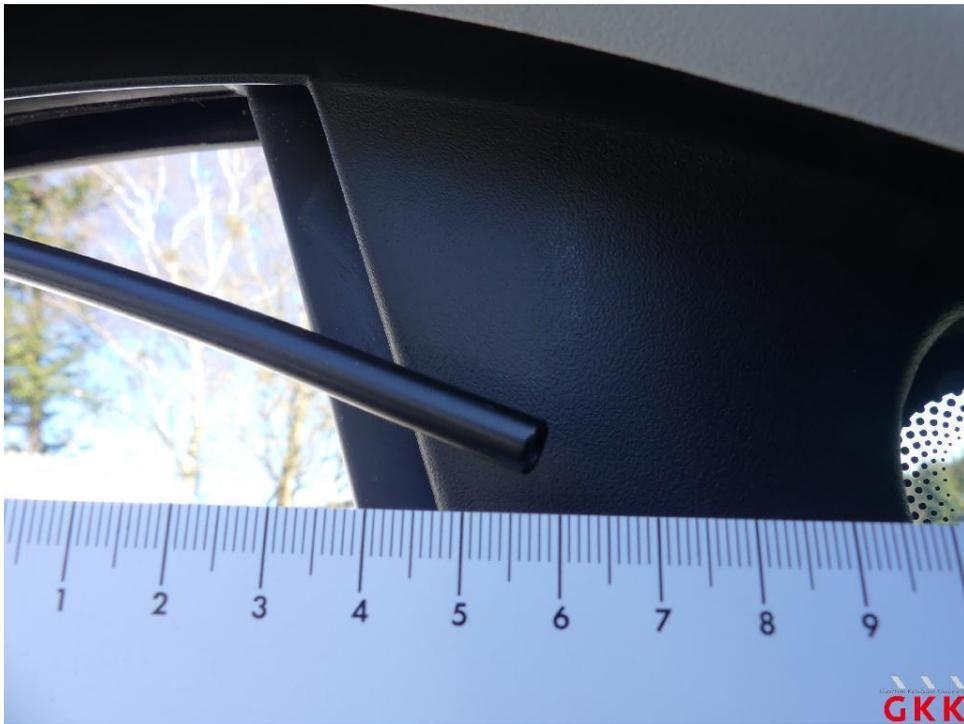


Bild 46 Tür vorne links - Fenster - Führung, lose, instand setzen

## Fotoanlage



Bild 47 Innenwand - Bohrlöcher, Smartrepair

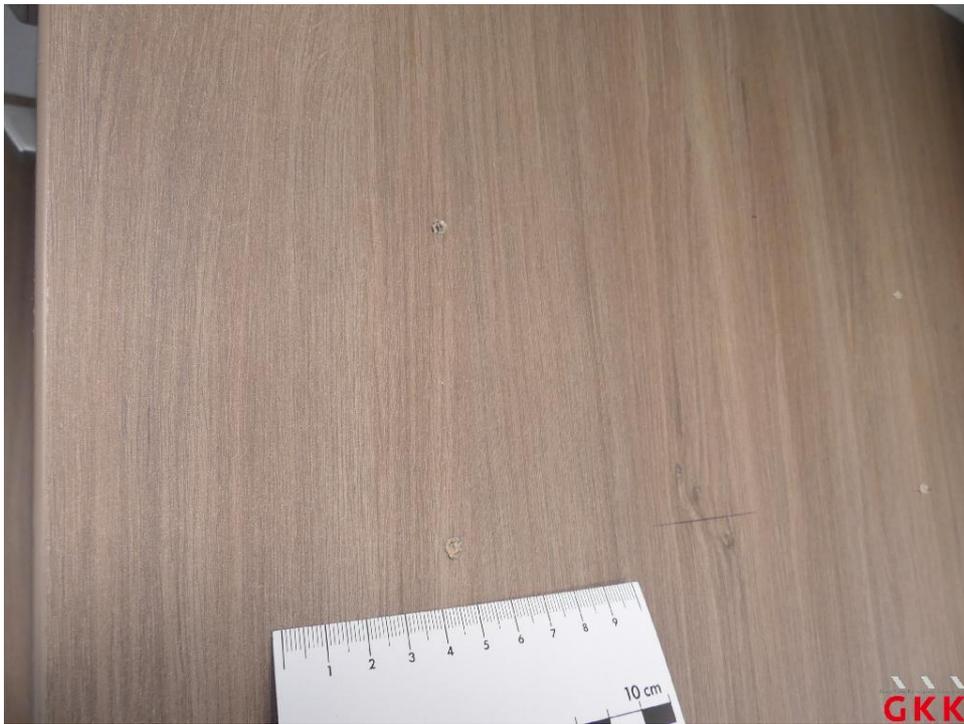


Bild 48 Innenwand - Bohrlöcher, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 49 Innenwand - Bohrlöcher, Smartrepair



Bild 50

## Fotoanlage



Bild 51



Bild 52

## Fotoanlage



Bild 53



Bild 54

## Fotoanlage



Bild 55



Bild 56

## Fotoanlage



Bild 57

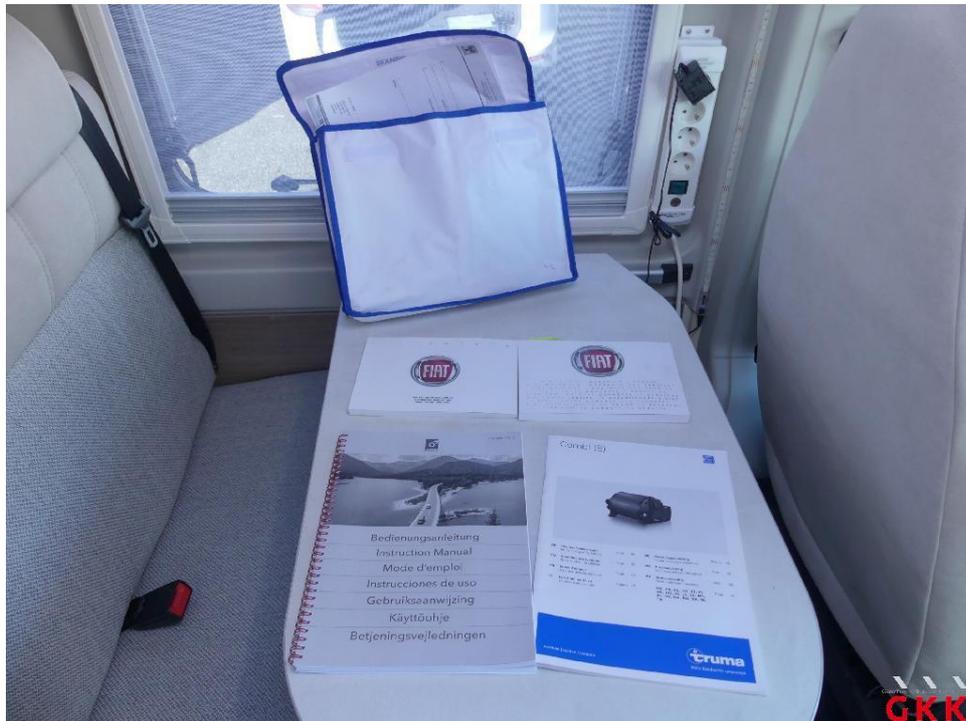


Bild 58

## Fotoanlage



Bild 59