

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	18.02.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	21.02.2025
Referenznummern	0002050385

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF0EXXTREMA18664		
Fahrzeugart	Transporter - Kasten geschlossen	Farbton / Lackart	Silber / Metallic
Hersteller	Ford	Nächste HU	10/2025
Typ / Verkaufsbez.	Transit 2.0 TDCi 350 L3 Trend	Laufleistung abgelesen	79.094 km
Erstzulassung	27.09.2021	Emissionsklasse	Euro 6d-Temp
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	3 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.996 ccm / 96 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	GTRadial	235/65 R16 C	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	GTRadial	235/65 R16 C	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	235/65 R16 C	4 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	235/65 R16 C	4 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 22.01.2025 bei km 77.328.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Abbiegelicht im Scheinwerfer		Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus	
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebsart: Frontantrieb		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum	
Bordcomputer		Einstiegsleuchten	
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Elektron. Traktionskontrolle		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	
Fensterheber elektrisch		FordPass Connect inkl. eCall	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Lenkrad (Leder)	
Getriebe 6-Gang		Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)	
Heizung mit Umluftschtung		Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum	
Karosserievariante: Mittelhohes Dach		Klimaanlage	
Kühlergrill mit Chromleiste		Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT		My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Nebelscheinwerfer	
Radstand 3750 mm		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP		Schalt-/Wählhebelgriff Leder	
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar		Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	
Schmutzfänger hinten		Seitenschutzleisten	
Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff		Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	
Armlehne Fahrersitz		Start/Stop-Anlage	
Tagfahrlicht		Trend	
Trittsstufe hinten integriert		Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch	
Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Vinyl		Verzurrösen (10)	
Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)		Wärmeschutzverglasung leicht getönt	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		Zusatzheizung elektrisch	
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung: Kugelkopf fest	✓	Anhängersteckdose 13-polig	✓
Audiosystem	✓	Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	✓
Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	✓	Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	✓
Fahrassistenz-System: Notrufsystem	✓	Außenleuchten hinten oben LED	✓
Holzfussboden im Laderaum	✓	Laderaumleuchte LED	✓
Metallic-Lackierung	✓	Reifen-Reparaturkit	✓
Sicht-Paket 1	✓	Frontscheibe heizbar	✓
Stahlfelgen 6,5x16	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts hinten -oberhalb-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	1820,29 €	1155,98 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Rückleuchte rechts außen, verkratzt, ersetzen (Bild 20, Bild 21)	259,68 €	259,68 €
Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 15, Bild 16)	1096,24 €	721,55 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen vorne rechts, falsche Reifenart, ersetzen (Bild 14)	255,71 €	255,71 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Laderaum, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	3.431,92 €
Minderwert	2.392,92 €
Händlereinkaufspreis	11.325,00 €
Händlerverkaufspreis	12.675,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 21 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 25.02.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Ablieferungs-Inspektion

☐ Datum: 09.06.2023

☐ Kilometerstand: 10 km

☐ Überprüfung auf offene Service Aktionen: ☒

☐ Offene Service Aktionen vorhanden: ☒

☐ Unerschrift: i. L. S. Schall

Handstempel:
 Emil Frey Schwabengarage
 Georg-Vogel-Str. 10 (Neckartor) 74080 HEILBRONN
 Telefon 0 71 31 / 47 05-0

Handstempel:
 GERT BEIL
 Ihr persönliches Autobau
 Hollerstraße 18/ an der B39
 74248 Ellhofen • Tel. 0 71 3 / 58 43-0

Nächster Service fällig: Nach Anzeige

Ablieferungs-Inspektion

☐ Datum: 22.07.25

☐ Kilometerstand: 77328

☐ Rechnungsnummer: 588

☐ Unerschrift: Gert

☐ Nächster Service fällig: Ihre Ford Assistance Mobilitätsgarantie ist gültig bis: 01.12.114000 km

Handstempel:
 GERT BEIL
 Ihr persönliches Autobau
 Hollerstraße 18/ an der B39
 74248 Ellhofen • Tel. 0 71 3 / 58 43-0

Nächster Service fällig:

32

Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Reifen, vorne rechts, falsche Reifenart, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 16 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Seitenwand rechts, hinten -oberhalb-, beschädigt, instand setzen - lackieren

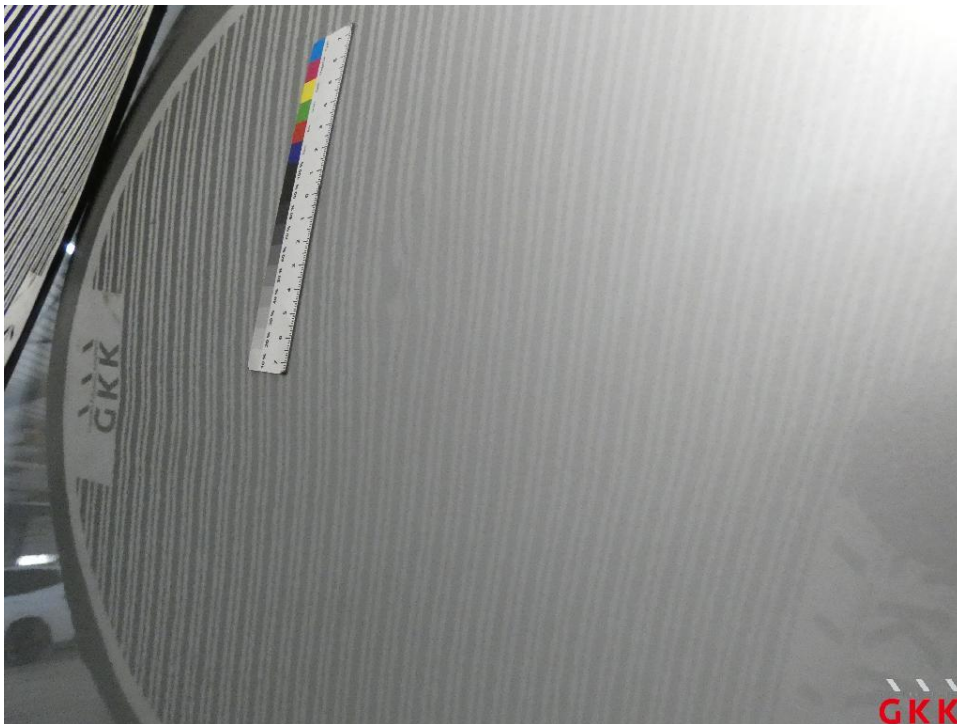


Bild 18 Seitenwand rechts, hinten -oberhalb-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

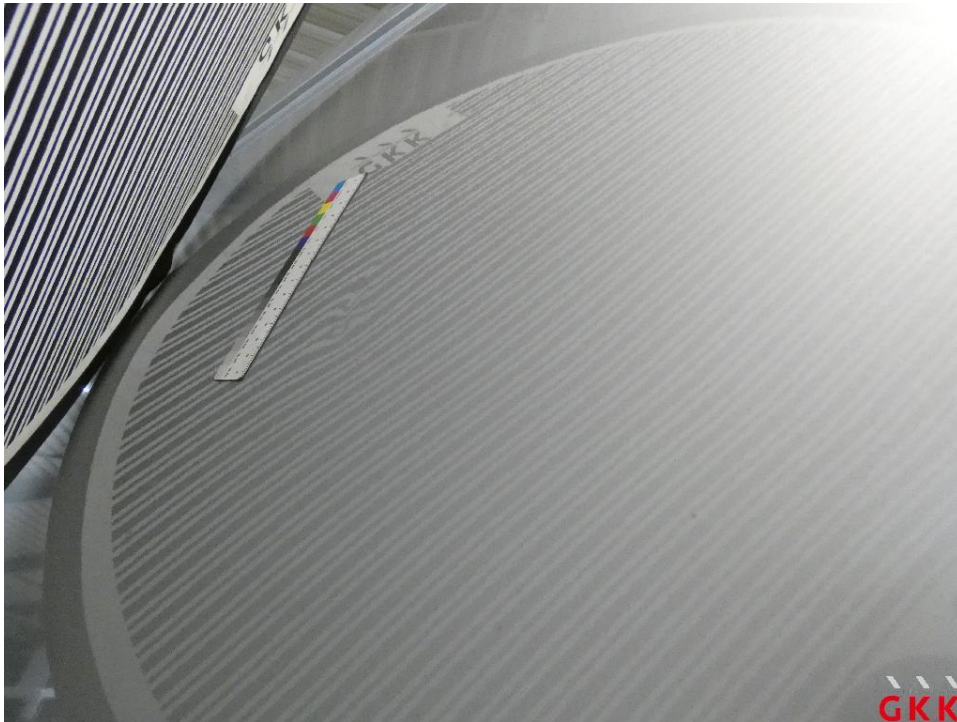


Bild 19 Seitenwand rechts, hinten -oberhalb-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20 Rückleuchte rechts, außen, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Rückleuchte rechts, außen, verkratzt, ersetzen