

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	19.02.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	21.02.2025
Referenznummern	0002046527

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF0KXXTTRKLS03862		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Transit 2.0 TDCi 350 L2 Trend	Laufleistung abgelesen	8.309 km
Erstzulassung	22.01.2021	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.996 ccm / 96 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden teilweise durch eine FIN bezogene Datensatzabfrage ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	235/65 R16 C	6 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	235/65 R16 C	6 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	235/65 R16 C	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	235/65 R16 C	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
<input type="radio"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 02.02.2023 bei km 3.303.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="radio"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten links	Ja	

Anmerkungen
Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
Abbiegelicht im Scheinwerfer	Airbag Beifahrerseite
Airbag Fahrerseite	Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	Bordcomputer
Einstiegsleuchten	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Traktionskontrolle
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	Fensterheber elektrisch
FordPass Connect inkl. eCall	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Lenkrad (Leder)	Getriebe 6-Gang
Handschuhfach abschließbar	Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)
Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum	Karosserievariante: Mittelhohes Dach
Klimaanlage	Kühlergrill mit Chromleiste
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	Nebelscheinwerfer
Parkpilotsystem vorn und hinten	Radstand 3300 mm
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter	Rücksitz-Paket 3 (3er-Sitzbank, 2./3.Reihe, breit)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Schmutzfänger hinten
Seitenschutzleisten	Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	Armlehne Fahrersitz
Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, feststehend	Start/Stop-Anlage
Tagfahrlicht	Trend
Trittstufe hinten integriert	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)	
Audiosystem 24/25: Navigationssystem inkl. SYNC 3 mit AppLink und 8" Multifunktionsdisplay	Außenspiegel elektr. anklappbar
Heckscheibenwischer	Klimaanlage im Lade-/Fahrgastraum
Schlechtwege-Paket 1	Schmutzfänger vorn
Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	

Wertbeeinflussende Faktoren		
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	220,00 €	220,00 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen (Bild 16)	39,25 €	39,25 €
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen (Bild 15)	15,00 €	15,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 18)	121,85 €	121,85 €
Inspektion groß Transporter, fällig, durchführen (Bild 17)	851,41 €	851,41 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Trittstufe rechts, funktionsuntüchtig, prüfen (Bild 19)	79,76 €	79,76 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	1.327,27 €
Minderwert	1.327,27 €
Händlereinkaufspreis	19.075,00 €
Händlerverkaufspreis	21.000,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 19 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 25.02.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

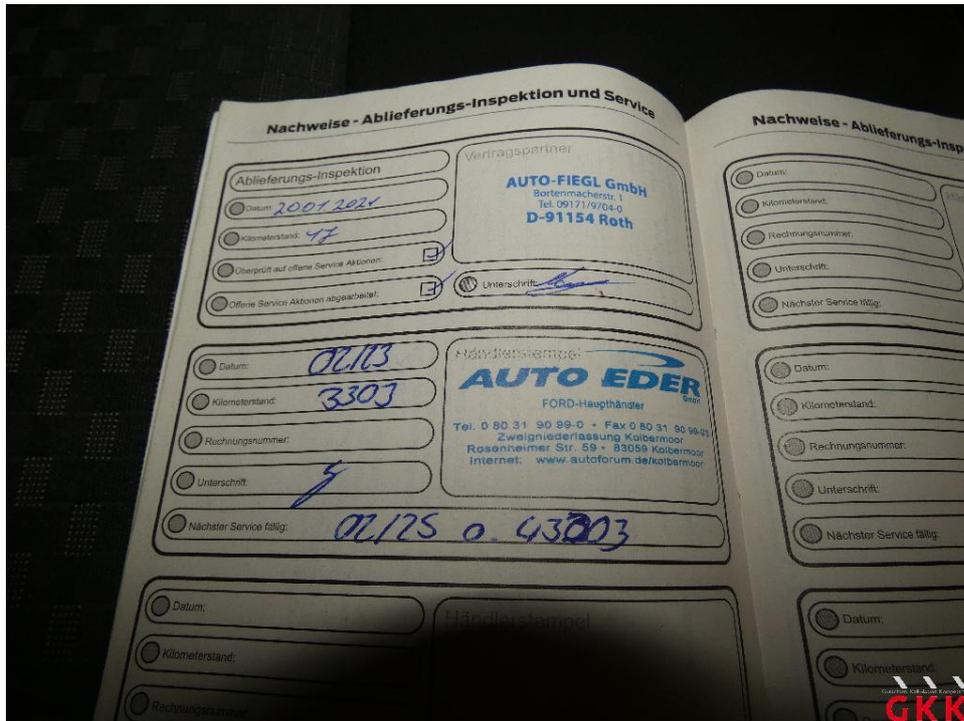


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Bordmappe, Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen

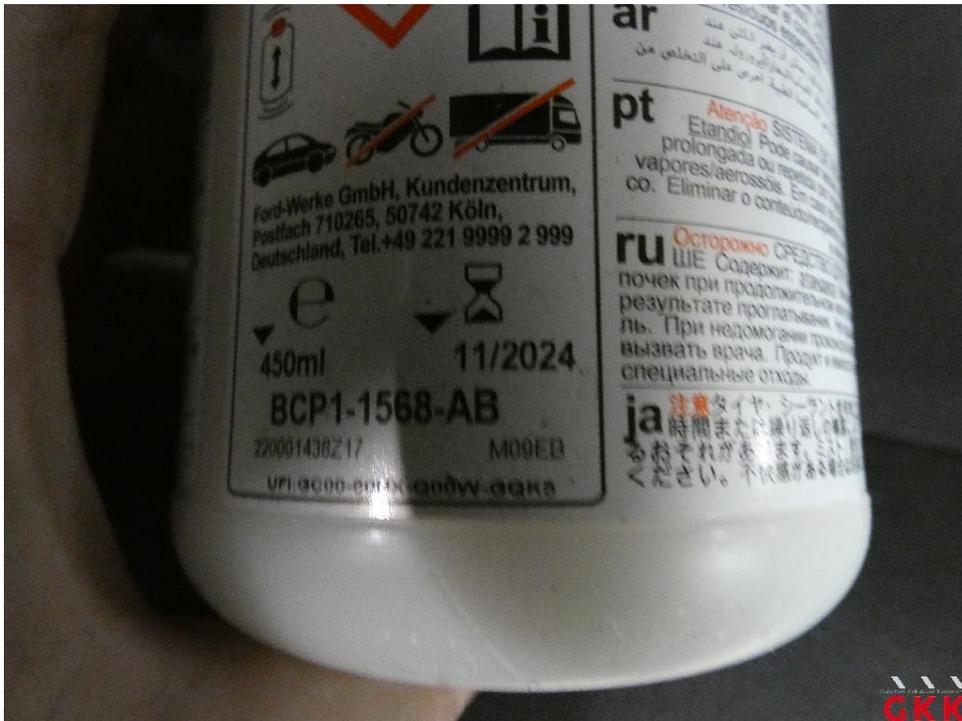


Bild 16 Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen

Fotoanlage

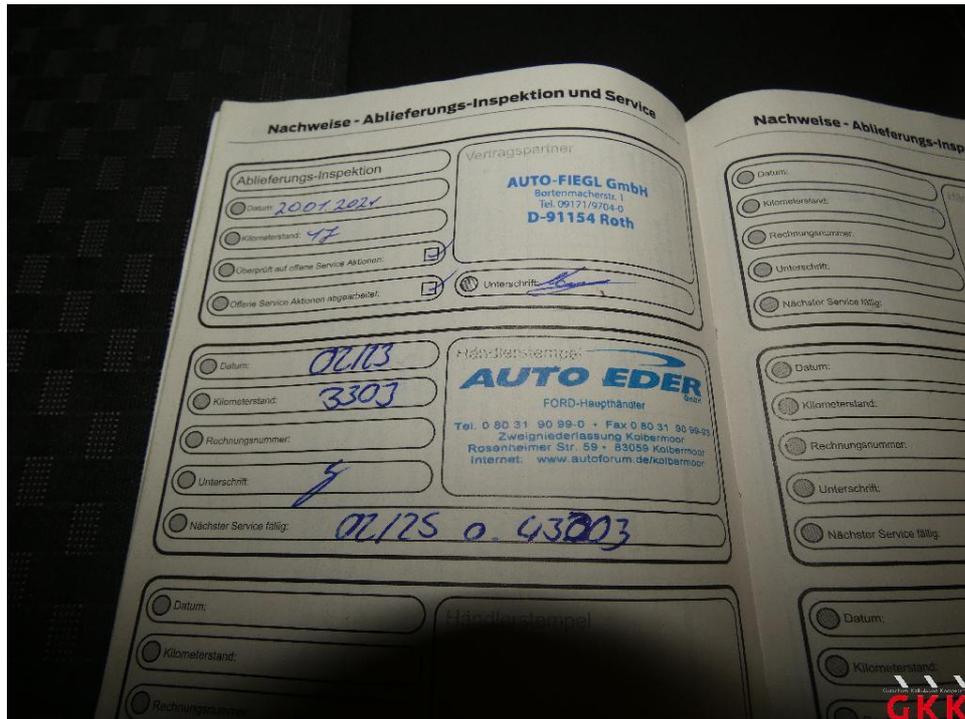


Bild 17 Inspektion groß, Transporter, fällig, durchführen

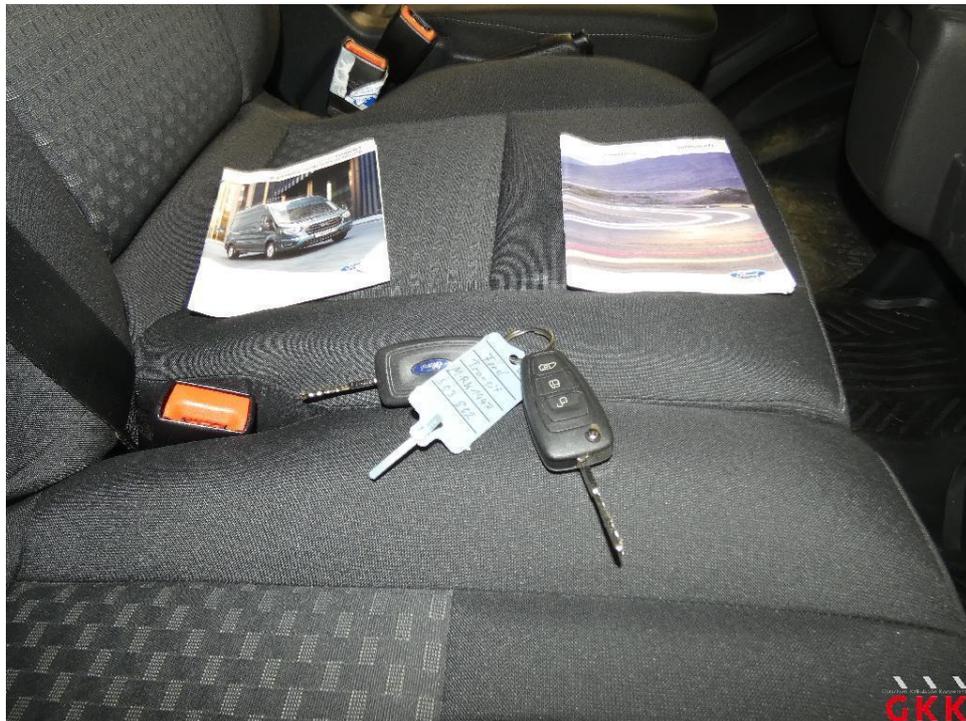


Bild 18 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 19 Trittstufe rechts, funktionsuntüchtig, prüfen