



WBA6K31030FL26681

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	52 178 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	6 000 km
Type/Modèle	320i	Certificat de contrôle technique (Rapport non disponible)	04/2026
Numéro de châssis	WBA6K31030FL26681	Puissance / Cylindrée	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	4 mai 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	04/2024, 40 668 km	Peinture	
Type de carburant	Essence	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Documents	Certificat de contrôle technique (Fehlt) - Remplacer
2	Rétroviseur gauche	Capuchon - Rayure(s) - Réparation intelligente
3	Seuil gauche	Accès - bosse(s) - Bon travail de réparation
4	Habillages/Protections	Habillage porte avant gauche - Dommages - Diminution de valeur
5	Habillages/Protections	Habillage porte avant droite - Eraflé - Diminution de valeur
6	Panneau latéral arrière gauche	Accès - Eraflé - Réparation intelligente
7	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparation intelligente
8	Seuil droit	Habillage - Eraflé - Réparation intelligente
9	Systèmes électroniques	Systèmes électroniques (IDrive ohne Funktion) - Définir résultat - Etablir diagnostic
10	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre
11	Porte ArD	Porte - Eraflé - Réparer et repeindre
12	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
13	Porte AvD	Porte - Eraflé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value



Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Domage pré-existant
1	Arrière, Indiqué par l'utilisateur / le client

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
1	Panneau latéral arrière gauche, Porte ArG, Porte AvG

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98Y	Hankook	Pneus été	6mm - 6mm	OK	
2	225/50 R17 98Y	Hankook	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	205/60 R16 96H	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	205/60 R16 96H	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 18 sept. 2024

Numéro de protocole: 35992719

Date de livraison: 18 sept. 2024



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	320i	Kilométrage (Lu)	52 178 km
Numéro de châssis	WBA6K31030FL26681	Première immatriculation	4 mai 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle

69190 Walldorf



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers

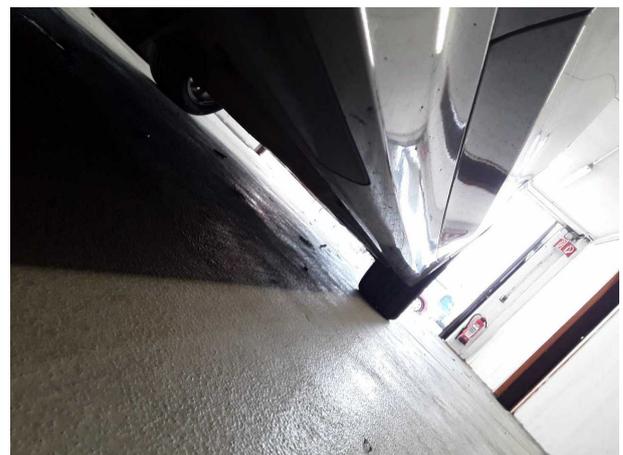


Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers

Photos de dommage



Dommage #2: Rétroviseur gauche: Capuchon - Rayure(s) - Réparation intelligente



Dommage #3: Seuil gauche: Accès - bosse(s) - Bon travail de réparation



Dommage #3: Seuil gauche: Accès - bosse(s) - Bon travail de réparation



Dommage #4: Habillages/Protections: Habillage porte avant gauche - Dommages - Diminution de valeur



Dommage #4: Habillages/Protections: Habillage porte avant gauche - Dommages - Diminution de valeur



Dommage #5: Habillages/Protections: Habillage porte avant droite - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #5: Habillages/Protections: Habillage porte avant droite - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #6: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #6: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #7: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #7: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #8: Seuil droit: Habillage - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #8: Seuil droit: Habillage - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #10: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #10: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #9: Systèmes électroniques: Systèmes électroniques (iDrive ohne Funktion) - Définir résultat - Etablir



Domage #10: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #10: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #11: Porte ArD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #11: Porte ArD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #12: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #12: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latéral... Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #12: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #13: Porte AvD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 18 sept. 2024

Numéro de protocole: 35992719

Date de livraison: 18 sept. 2024



Auto Plus



Domage #13: Porte AvD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre