

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom 19.03.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG

Besichtigungsort 93055 Regensburg, Osterhofener Str. 5

Besichtigungsdatum 21.03.2025

Referenznummern

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF0EXXWPCENL55599

Fahrzeugart PKW - Schräghecklimousine

Farbton / Lackart Grau / Metallic

Hersteller Ford

Nächste HU 03/2025

Typ / Verkaufsbez. Mondeo 2.0 EcoBlue Vignale

Laufleistung abgelesen 142.595 km

Erstzulassung 31.03.2022

Emissionsklasse Euro 6

Getriebe / Gänge Automatik / 8

Sitzplätze / Türen 5 / 5

Achsen / angetrieben 2 / 1

Anzahl Besitzer 1

Motorart Reihenmotor / Diesel

Hubraum / Nennleistung 1.995 ccm / 140 KW

Antriebsart Frontantrieb

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/45R18 98V	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/45R18 98V	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/45R18 98V	6 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/45R18 98V	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/45ZR18 98W	3 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/45ZR18 98W	3 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/45ZR18 98W	4 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/45ZR18 98W	4 mm

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 16.09.2024 bei km 119.629.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Tagfahrlicht LED	Scheibenwischer mit Regensensor
Innenspiegel mit Ablendautomatik	Aktive Geräuschkompensation
Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)	Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
Anti-Blockier-System (ABS)	Antischlupfregelung (ASR) + ABS
Antriebsart: Frontantrieb	Audio-Navigationssystem Sony
Sound-System Premium	Radioempfang digital (DAB)
12 Lautsprecher	Subwoofer
Audiobedienung am Lenkrad	9 Lautsprecher
Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
USB-Anschluss	FordPass Connect inkl. eCall
Außenspiegel elektr. anklappbar	Bodenleuchte im Außenspiegel
Außenspiegel mit Einparkfunktion/Rückwärtsparkhilfe, rechts	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
Außenspiegel mit Ablendautomatik	Außenspiegel Wagenfarbe
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Coming-Home-Lichtfunktion
Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
Doppelendrohr Auspuffanlage	Einstiegschienen vorn
Elektr. Bremskraftverteilung	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Ablendautomatik)	Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
Farbdisplay (10,1 Zoll)	Farbdisplay für Bordcomputer
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel	Frontscheibe heizbar
Fußmatten Premium	Fußraumleuchte vorn
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen)
Innenraumfilter: Pollenfilter	Intelligent Protection System (IPS)
Knieairbag Fahrerseite	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	Seitenairbag vorn
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 5-türig	KeyFree-System
Power KeyFree-Startfunktion	Kindersicherung elektrisch
Klimaautomatik 2-Zonen	Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
Lendenwirbelstütze vorn	Lenkrad mit Schaltwippen
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Leseleuchte vorn
Leseleuchten im Fond	LM-Felgen
Mittelarmlehne hinten	Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 140 kW EcoBlue KAT
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	Nebelscheinwerfer
Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung	Parkbremse elektrisch
Parkpilotsystem vorn und hinten	Parkpilotsystem hinten
Raucher-Paket	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rußpartikelfilter
Rückfahrkamera	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	
Schalt-/Wählhebelgriff Leder		Servolenkung elektrisch	
Sitzbezug / Polsterung: Leder Premium		Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)	
Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)		Sitzheizung vorn	
Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)		Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	
Sportsitze		Start/Stop-Anlage	
Türgriffe außen lackiert		Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor		Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	✓	Anhängers-Stabilisierungs-Programm (TSA)	✓
Business-Paket 2	✓	Außenspiegel mit Blind Spot Informations System	✓
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	✓	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	✓
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion	✓	Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	✓
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	✓	Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion	✓
Heckklappenbetätigung elektrisch	✓	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	✓
Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	✓	Winter-Paket	✓
Sitzheizung hinten	✓	Steckdose 230V	✓
Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 28, Bild 29)	1901,75 €	1045,96 €
Frontgrill, beschädigt, ersetzen (Bild 30, Bild 31)	319,64 €	175,80 €
Frontscheibe beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag, ersetzen (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	1429,77 €	1429,77 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Laderaum Bodenbelag, Schimmelbefall, reinigen (Bild 23, Bild 24)	47,86 €	47,86 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Getriebe, funktionsuntüchtig, ersetzen (Bild 15)	8716,35 €	8716,35 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 17, Bild 18, Bild 19, Bild 20, Bild 21, Bild 22)	3953,33 €	3953,33 €
Fahrzeug Batterie, entladen, ersetzen (Bild 16)	293,13 €	161,22 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, fällig, durchführen	121,85 €	121,85 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	16.783,68 €
Minderwert	15.652,14 €
Händlereinkaufspreis	1.600,00 €
Händlerverkaufspreis	2.325,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 31 Fotos.

Jester, Daniel

Der Sachverständige, 25.03.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5

Fotoanlage



Bild 6



Bild 7

Fotoanlage



Bild 8



Bild 9

Fotoanlage



Bild 10



Bild 11

Fotoanlage

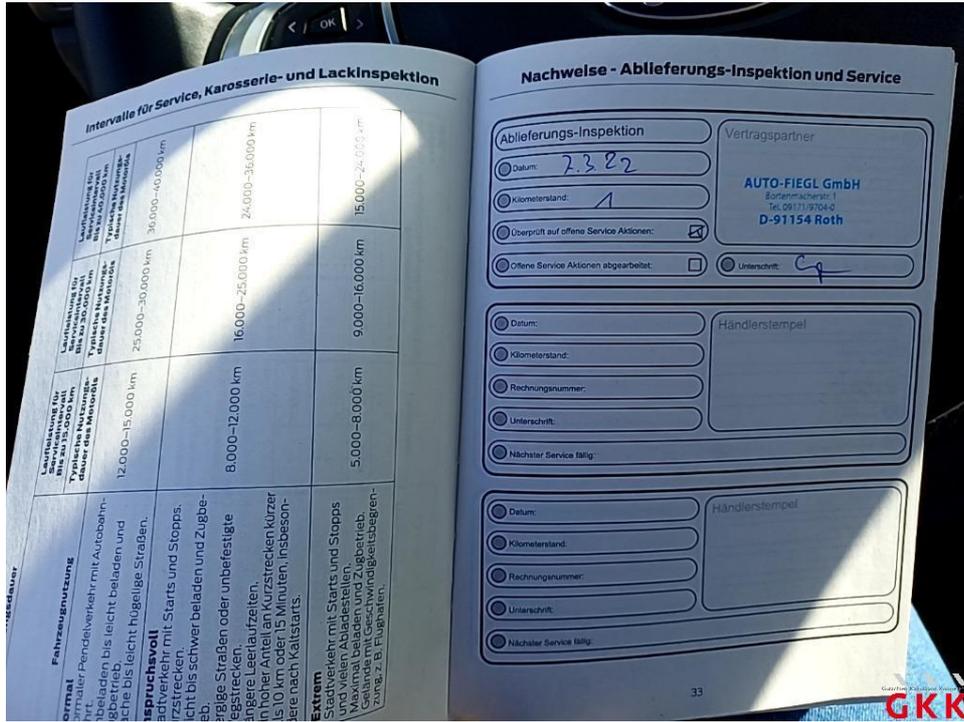


Bild 12



Bild 13

Fotoanlage



Bild 14

Fotoanlage

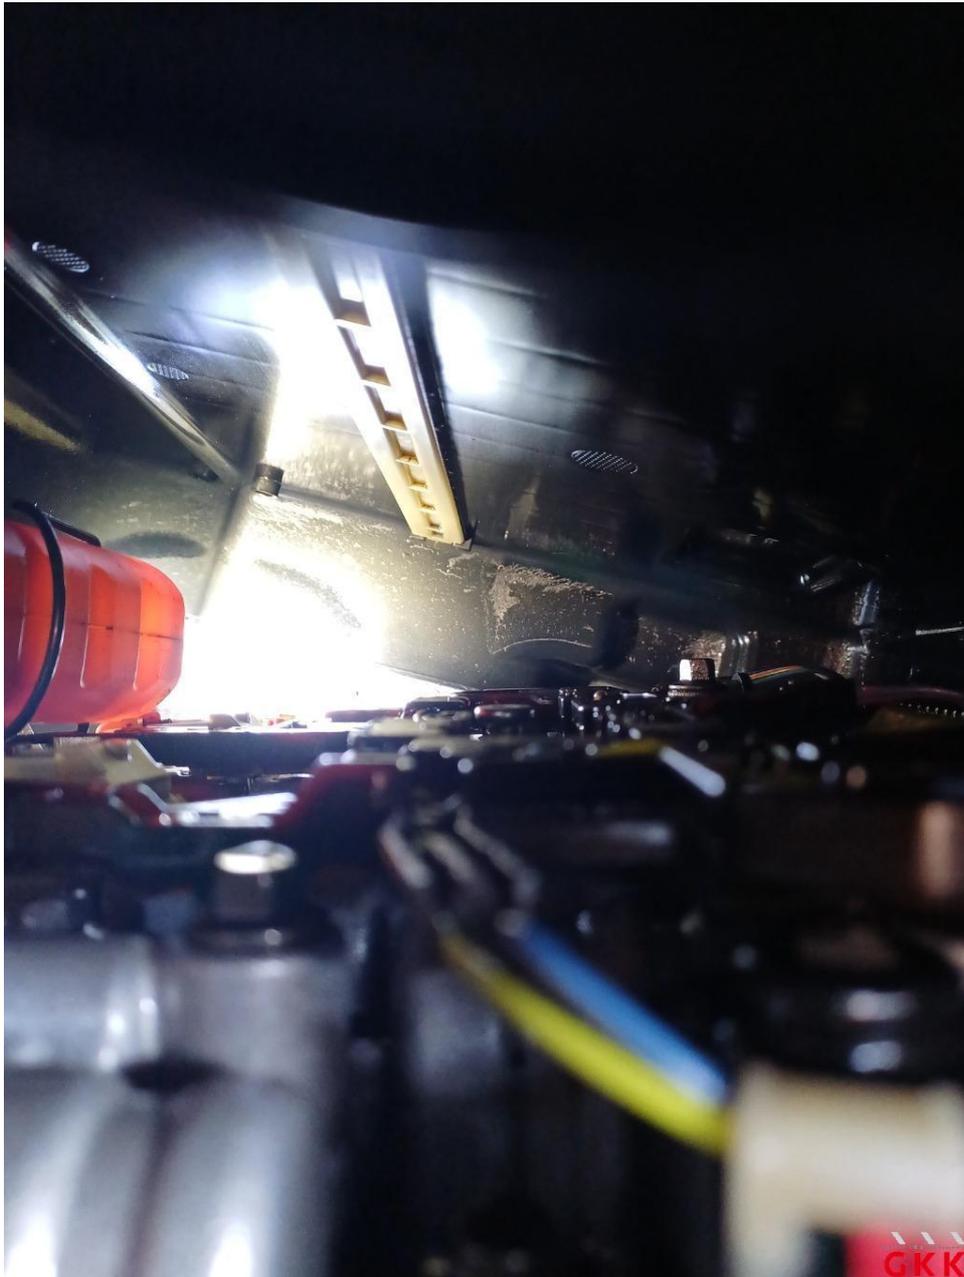


Bild 15 Getriebe, funktionsuntüchtig, ersetzen

Fotoanlage



Bild 16 Fahrzeug, Batterie, entladen, ersetzen



Bild 17 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 18 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 19 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 20 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 21 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 22 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 23 Laderaum, Bodenbelag, Schimmelbefall, reinigen

Fotoanlage



Bild 24 Laderaum, Bodenbelag, Schimmelbefall, reinigen



Bild 25 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag, ersetzen

Fotoanlage

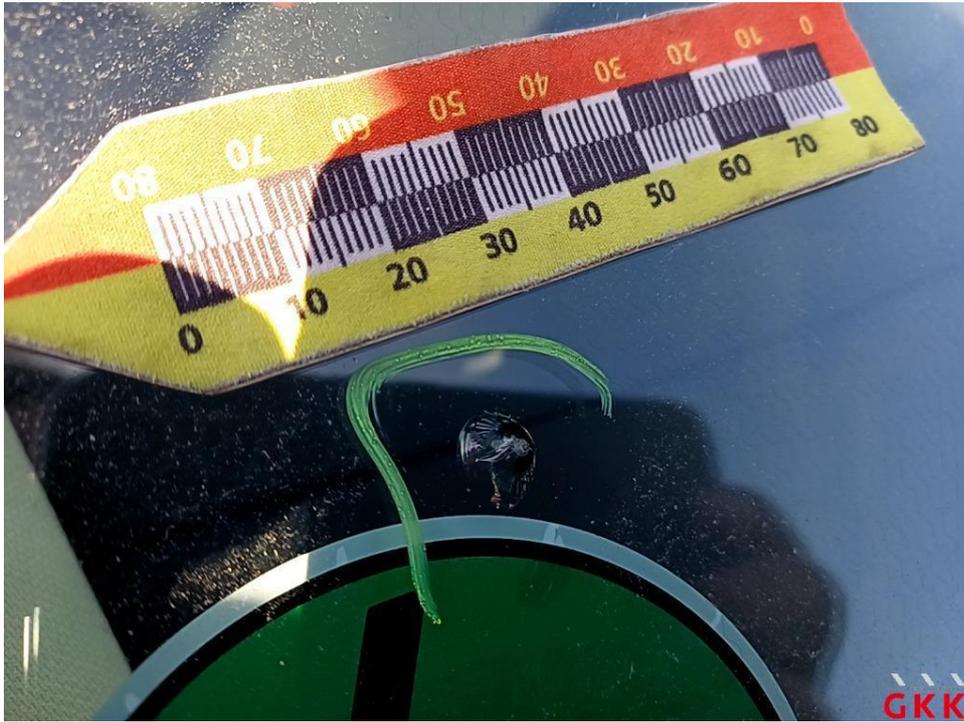


Bild 26 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag, ersetzen



Bild 27 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 28 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 29 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 30 Frontgrill, beschädigt, ersetzen



Bild 31 Frontgrill, beschädigt, ersetzen

