

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement,
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	13.12.2024 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement, GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	20.12.2024
Referenznummern	0002059035

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WBA31CG050CG79750		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Saphirschwarz / Metallic
Hersteller	BMW	Nächste HU	12/2026
Typ / Verkaufsbez.	530 e xDrive M Sport	Laufleistung abgelesen	87.296 km
Erstzulassung	02.12.2021	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.998 ccm / 135 KW
Antriebsart	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodride	245/45 R 18 100 H	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodride	245/45 R 18 100 H	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodride	245/45 R 18 100 H	5 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodride	245/45 R 18 100 H	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Ohne Felgen	Pirelli	245/45 R18 100Y	6 mm
Rad 2	Sommerreifen	Ohne Felgen	Pirelli	245/45 R18 100Y	6 mm
Rad 3	Sommerreifen	Ohne Felgen	Pirelli	245/45 R18 100Y	6 mm
Rad 4	Sommerreifen	Ohne Felgen	Pirelli	245/45 R18 100Y	6 mm

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Bordcomputer am bei km --.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Heck beschädigt	Ja	
Seitenwand hinten links beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
3. Bremsleuchte LED	Aerodynamik-Paket M-Technic
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Aktive Motorhaube	Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
Alarmanlage	Ambiente-Beleuchtung
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: xDrive (Allrad)
Armauflege vorn	Ausstattungs-Paket: Connected Professional
Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)	Service-System: Remote Services
Service-System: Concierge Services	Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Blinkleuchten LED	BMW Live Cockpit Professional
Bordcomputer	Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremsssättel lackiert)
Bremsassistent	Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
Chrome-Line Exterieur	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Dynamische Bremsleuchte
Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	Dynamische Traction Control (DTC)
Elektromotor 80 kW (Hybridantrieb)	Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Fondorientierte Mittelkonsole
Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle	Fußmatten Velours
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)	Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)	Getränkehalter
Getränkehalter vorn und hinten	Heckklappenbetätigung automatisch
Heckleuchten LED	Hybrid 215 kW (Motor 2,0 Ltr. - 135 kW)
Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig	Knieairbag Fahrerseite
Kopf-Airbag-System hinten	Kopf-Airbag-System vorn
Lenkrad (Leder M-Technic)	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
Leuchtweitenregelung (automatisch)	LM-Felgen
Luftfederung Hinterachse	M Sport
Mittelarmlehne hinten	Modellpflege
Nebelschlussleuchte(n)	Otto-Partikelfilter (OPF)
Parkbremse elektrisch	Personalisierungssystem (Personal Profile)
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwaschdüsen heizbar
Scheibenwischer mit Regensensor	Licht- und Regensensor
Scheinwerfer LED	Seitenairbag vorn
Service-System: ConnectedDrive Services	Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
Servolenkung Servotronic	Sitzausstattung: 5-Sitzer
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rhombicle / Alcantara	Sitze vorn teilelekt. verstellbar
Sitzheizung vorn	Start-Stop-Knopf

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Start/Stop-Anlage (Funktion)		Warndreieck	
Wegfahrsperre		Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik	✓	Business-Paket Professional	✓
Dachreling schwarz	✓	Fahrassistenz-System: Park-Assistent	✓
Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control	✓	Rückfahrkamera	✓
Dachreling Hochglanz Shadow-Line	✓	Entertainment-Paket	✓
HiFi-Lautsprechersystem	✓	WLAN-Hotspot	✓
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	✓	Fahrassistenz-System: Driving Assistant	✓
Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	✓	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	✓
Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)	✓	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	✓
Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	✓	Head-up-Display	✓
Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)	✓	LM-Felgen 8x18	✓
Metallic-Lackierung	✓	Parkassistent-Paket	✓
Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite	✓	Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)	✓
Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)	✓	Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnaht	✓
Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 23, Bild 24)	624,45 €	374,67 €
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 21, Bild 22)	726,29 €	435,77 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 30, Bild 31, Bild 32)	582,66 €	374,76 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 33, Bild 34, Bild 35)	708,50 €	450,27 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad vorne rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 16, Bild 17)	525,48 €	525,48 €
LM-Rad vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	525,48 €	525,48 €
LM-Rad hinten rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 28, Bild 29)	525,48 €	525,48 €
LM-Rad hinten links, Materialabtrag, ersetzen (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	525,48 €	525,48 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 332,68 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	4.743,82 €
Minderwert	3.737,39 €
Händlereinkaufspreis	19.475,00 €
Händlerverkaufspreis	22.450,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
 Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 35 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 27.12.2024

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

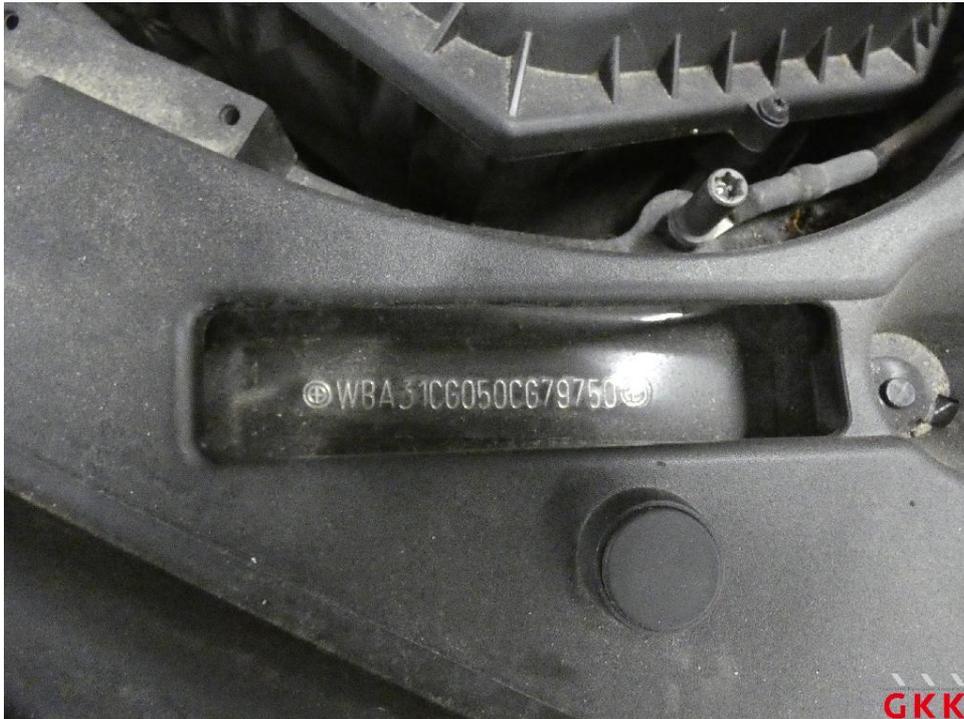


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 LM-Rad, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 LM-Rad, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

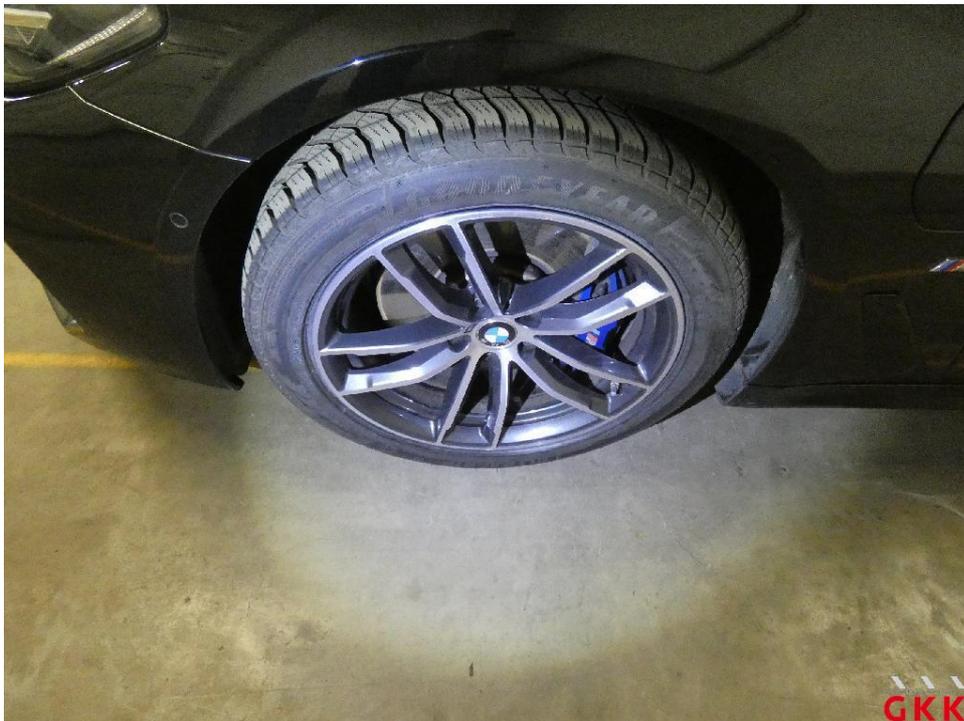


Bild 18 LM-Rad, vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 LM-Rad, vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 20 LM-Rad, vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 22 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 24 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25 LM-Rad, hinten links, Materialabtrag, ersetzen

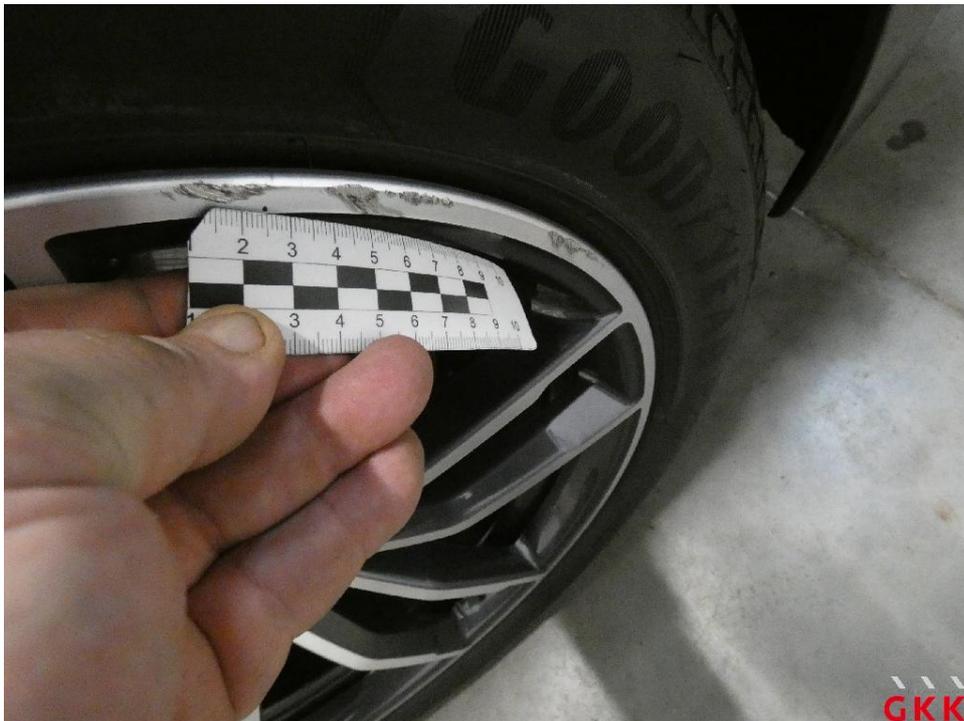


Bild 26 LM-Rad, hinten links, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 LM-Rad, hinten links, Materialabtrag, ersetzen



Bild 28 LM-Rad, hinten rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29 LM-Rad, hinten rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 30 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

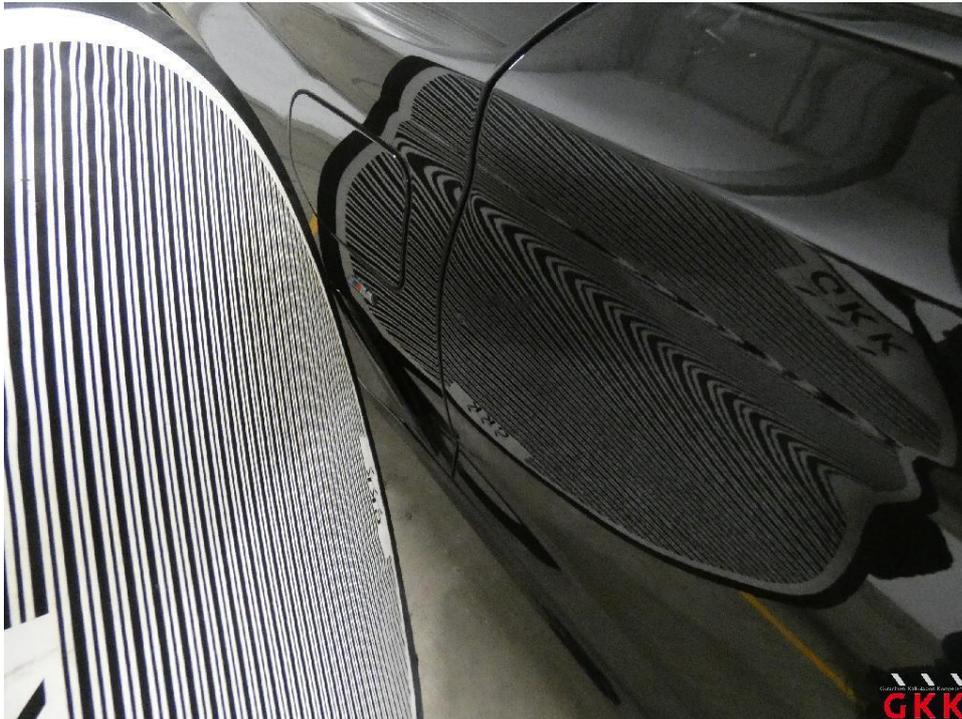


Bild 31 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

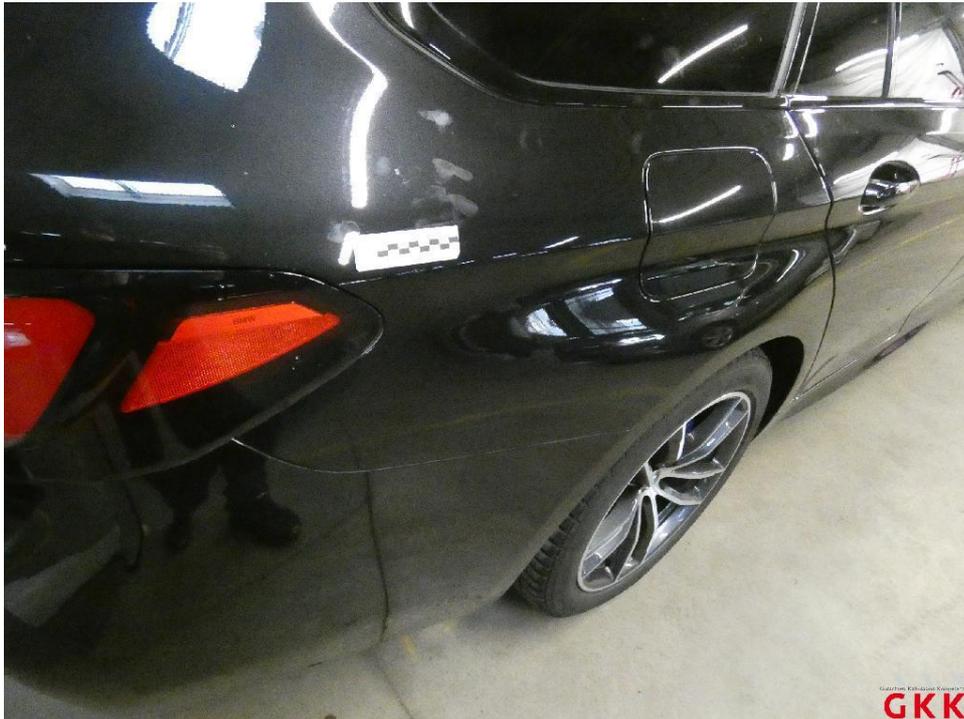


Bild 33 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 35 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren