



**WAUZZZF4L2125782**

## Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	124 719 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	12 900 km
Type/Modèle	Q5 50 TFSI e	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	12/2025
Numéro de châssis	WAUZZZF4L2125782	Puissance / Cylindrée	185 kW / 1 984 ccm
Première immatriculation	15 janv. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Hybr.B/E ext.	Boîte de vitesses	Automatique

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Rayure(s) - Revêtement/polissage
2	Habillages/Protections	Tapis de sol - Dommages - Remplacer
3	Habillages/Protections	Couvercle de coffre - garniture intérieure - Erafilé - Diminution de valeur
4	Porte AvG	Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation
5	Toit	Rail de toit droit - bosse(s) - Bon travail de réparation
6	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Erafilé - Diminution de valeur
7	Panneau latéral arrière gauche	Accès - Erafilé - Réparation intelligente
8	Panneau latéral arrière droit	Elargissement du passage de roue - Erafilé - Réparation intelligente
9	Vitrage	Pare-brise avec capteur pluie - Dommages - Remplacer
10	Habillages/Protections	Tapis de sol avant gauche - Dommages - Remplacer
11	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Porte AvG	Bordure de la porte - Erafilé - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
3	Habitacle	Habitacle - Erafure - Pas de moins-value

### Pièces manquantes

Pièce manquante



## Dommmages pré-existants

N°	Dommmage pré-existant
1	Avant, Indiqué par l'utilisateur / le client

## Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
1	Pare-chocs avant, Effectué de manière professionnelle

## Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/65 R17 104H	Dunlop	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	
2	235/65 R17 108H	Michelin	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	

## Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/55 R19 105Y	Goodyear	Pneus été	4mm - 4mm	OK	
2	235/55 R19 105Y	Goodyear	Pneus été	5mm - 5mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 6 mars 2025

**Numéro de protocole: 38771120**

Date de livraison: 6 mars 2025



Auto Plus

## Informations concernant le véhicule

<b>Constructeur</b>	Audi	<b>Conditions d'inspection</b>	Suffisant
<b>Type/Modèle</b>	Q5 50 TFSI e	<b>Kilométrage (Lu)</b>	124 719 km
<b>Numéro de châssis</b>	WAUZZZFY4L2125782	<b>Première immatriculation</b>	15 janv. 2021

### Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

### Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

### Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

## Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers

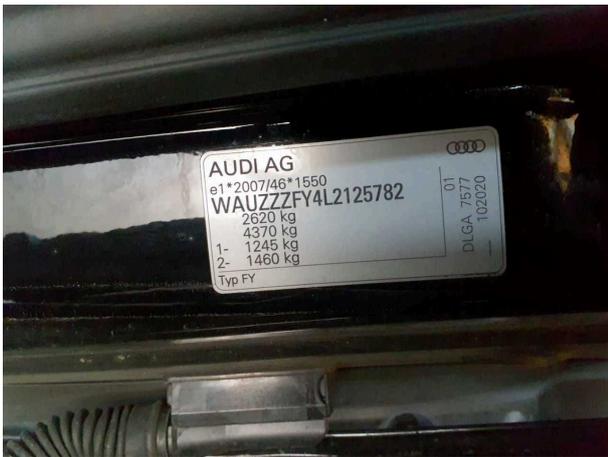


Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers

## Photos de dommage



**Dommage #1:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Rayure(s) - Revêtement/polissage



**Dommage #1:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Rayure... - Revêtement/polissage



**Dommage #2:** Habillages/Protections: Tapis de sol - Dommages - Remplacer



**Dommage #2:** Habillages/Protections: Tapis de sol - Dommages - Remplacer



**Dommage #3:** Habillages/Protections: Couvercle de coffre - garniture intérieure - Erafilé - Diminution de valeur



**Dommage #3:** Habillages/Protections: Couvercle de coffre - garniture intérieure - Erafilé - Diminution de valeur



**Domage #4:** Porte AvG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



**Domage #4:** Porte AvG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



**Domage #5:** Toit: Rail de toit droit - bosse(s) - Bon travail de réparation



**Domage #5:** Toit: Rail de toit droit - bosse(s) - Bon travail de réparation



**Domage #5:** Toit: Rail de toit droit - bosse(s) - Bon travail de réparation



**Domage #6:** 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Diminution de valeur



**Domage #6:** 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Diminuti...  
de valeur



**Domage #7:** Panneau latéral arrière gauche: Accès - Erafilé -  
Réparation intelligente



**Domage #7:** Panneau latéral arrière gauche: Accès - Erafilé -  
Réparation intelligente



**Domage #7:** Panneau latéral arrière gauche: Accès - Erafilé -  
Réparation intelligente



**Domage #8:** Panneau latéral arrière droit: Elargissement du  
passage de roue - Erafilé - Réparation intelligente



**Domage #8:** Panneau latéral arrière droit: Elargissement du  
passage de roue - Erafilé - Réparation intelligente



**Domage #8:** Panneau latéral arrière droit: Elargissement du passage de roue - Erafilé - Réparation intelligente



**Domage #9:** Vitrage: Pare-brise avec capteur pluie - Dommages - Remplacer



**Domage #9:** Vitrage: Pare-brise avec capteur pluie - Dommages - Remplacer



**Domage #10:** Habillages/Protections: Tapis de sol avant gauche - Dommages - Remplacer



**Domage #10:** Habillages/Protections: Tapis de sol avant gauche... Dommages - Remplacer



**Domage #11:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #11:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #11:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #11:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #11:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #11:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre