



WBAJX21050BU93296

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	129 769 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	14 000 km
Type/Modèle	620d	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	05/2024
Numéro de châssis	WBAJX21050BU93296	Puissance / Cylindrée	140 kW / 1 995 ccm
Première immatriculation	7 mars 2019	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	01/2024, 116 812 km	Peinture	
Type de carburant	Diesel	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Porte ArD	Porte - Rayure(s) - Revêtement/polissage
2	Système de freinage	Liquide de frein - Exigible - Remplacer
3	Divers	Certificat de contrôle technique - Exigible - Remplacer
4	Capot moteur	Tapis amortissant - Dommage provoqué par les martres/rongeurs - Remplacer
5	Hayon/Porte arrière	Couvercle de coffre - Erafilé - Réparation intelligente
6	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparation intelligente
7	Panneau latéral arrière gauche	Accès - Erafilé - Réparation intelligente
8	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Rayure(s) - Réparation intelligente
9	Siège avant	Siège droite (Verkleidung) - Desserré - Démontier/monter
10	Essieu avant	Compresseur suspension pneumatique - Définir résultat - Etablir diagnostic
11	Tableau de bord	Voyant (MIL Brennt) - Définir résultat - Etablir diagnostic
12	2e Jeu de roues	Jeu de jantes alliage complet - Erafilé - Diminution de valeur

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Porte AvG	Bordure de la porte - Erafilé - Pas de moins-value
2	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
3	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
4	Habitacle	Habitacle - Erafiture - Pas de moins-value



Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
Aucun constatable	

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/50 R18 104V	Goodyear	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	245/50 R18 104V	Goodyear	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/45 R19 102Y	Michelin	Pneus été	4mm - 4mm	OK	
2	245/45 R19 102Y	Michelin	Pneus été	4mm - 4mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 28 juin 2024

Numéro de protocole: 34599455

Date de livraison: 28 juin 2024



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	620d	Kilométrage (Lu)	129 769 km
Numéro de châssis	WBAJX21050BU93296	Première immatriculation	7 mars 2019

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Habitacle



Illustration 4: Habitacle



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle

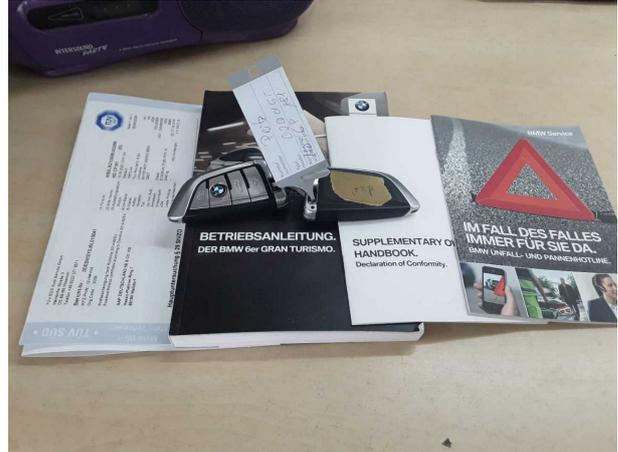


Illustration 8: Divers



Illustration 9: Divers

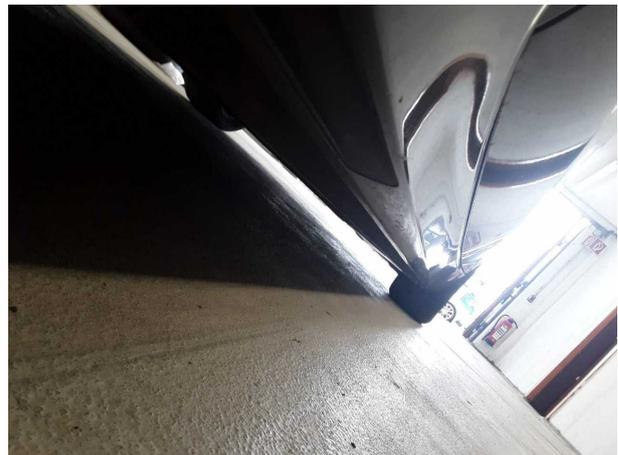


Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers

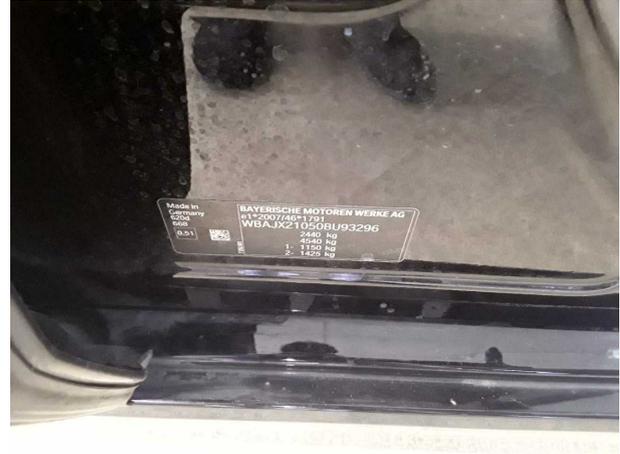


Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 28 juin 2024

Numéro de protocole: 34599455

Date de livraison: 28 juin 2024



Auto Plus



Illustration 19: Divers

Photos de dommage



Domage #1: Porte ArD: Porte - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Domage #1: Porte ArD: Porte - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Domage #2: Système de freinage: Liquide de frein - Exigible - Remplacer



Domage #4: Capot moteur: Tapis amortissant - Dommage provoqué par les martres/rongeurs - Remplacer



Domage #5: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #5: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Era... - Réparation intelligente



Domage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #7: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #7: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #8: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Rayure(s) - Réparation intelligente



Domage #8: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Rayure(s) - Réparation intelligente



Domage #10: Essieu avant: Compresseur suspension pneumatique - Définir résultat - Etablir diagnostic



Domage #11: Tableau de bord: Voyant (MIL Brennt) - Définir résultat - Etablir diagnostic



Domage #12: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #12: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Erafilé - Diminution de valeur

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 28 juin 2024
Numéro de protocole: 34599455
Date de livraison: 28 juin 2024



Auto Plus



Domage #12: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #12: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Erafilé - Diminution de valeur