

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	16.01.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	23.01.2025
<b>Referenznummern</b>	0002038728

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>WF01XXTTG1KS19089</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Mehrzweckfahrzeug	<b>Farbton / Lackart</b>	Frost-Weiß / Uni
<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Nächste HU</b>	10/2025
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Transit Custom 2.0 TDCi 320 L1 Trend	<b>Laufleistung abgelesen</b>	145.378 km
<b>Erstzulassung</b>	29.10.2019	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6
<b>Getriebe / Gänge</b>	Manuell / 6	<b>Sitzplätze / Türen</b>	9 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.997 ccm / 77 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	6 mm
Reservebereifung: Fehlteil					

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :  Ja     Nein     Nicht prüfbar     Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten links beschädigt	Ja	
Tür vorne links beschädigt	Ja	
Kotflügel vorne links beschädigt	Ja	

<b>Anmerkungen</b>

### Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite		
Aktives Kurvenlicht	Anti-Blockier-System (ABS)		
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb		
Audiosystem 16: Radio mit 4" Multifunktionsdisplay	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung		
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	FordPass Connect inkl. eCall		
Ford SYNC 3	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)		
Bordcomputer	Einstiegsleuchten		
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Traktionskontrolle		
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links		
Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links		
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts	Fensterheber elektrisch		
Generator 240 A	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		
Getriebe 6-Gang	Haltegriff B-Säule		
Haltegriffe vorn	Handschuhfach abschließbar		
Heckflügeltüren mit Verglasung	Karosserie/Aufbau: Kombi		
Karosserievariante: Normaldach	Klimaanlage		
Kühlergrill schwarz	Lenkrad (Leder)		
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Modellpflege		
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	Parkpilotsystem vorn und hinten		
Nebelscheinwerfer	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher		
Radstand 2933 mm	Reifendruck-Kontrollsystem		
Reserverad in Fahrbereifung	Rußpartikelfilter		
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar		
Scheinwerfer H4	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts		
Schmutzfänger vorn und hinten	Seitenschutzleisten		
Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links	Stahlfelgen 6,5x16		
Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum		
Stoßfänger teillackiert	Tagfahrlicht LED		
Trend	Verzurrösen (2)		
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zusatzheizung elektrisch		
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Heckscheibenwischer	✓	Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	✓
Schlechtwege-Paket 1	✓	Sitz-Paket 2: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Kunstleder	✓
Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	✓		

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, beschädigt, kalt drücken (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	79,76 €	79,76 €
<b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seitenwand links, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Seite rechts</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	872,79 €	444,83 €
Tür hinten rechts, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür vorne rechts, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	941,04 €	567,84 €
<b>Reifen, Felgen, Radkappen</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) hinten rechts, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Exterieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	120,00 €	120,00 €
<b>Interieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Armaturenbrett Ablagefach, beschädigt, ersetzen (Bild 13, Bild 14)	149,29 €	59,72 €
<b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Zusatzbremsleuchte, gerissen, ersetzen (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	115,16 €	115,16 €
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	851,41 €	851,41 €
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Reserverad / Notrad, fehlt, ersetzen (Bild 28)	246,20 €	246,20 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Nothammer, fehlt, ersetzen (Bild 15)	15,00 €	15,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>3.390,65 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>2.499,92 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>10.575,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>11.850,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### **Minderwert**

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 28 Fotos.

Beulig, Chris

---

Der Sachverständige, 27.01.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

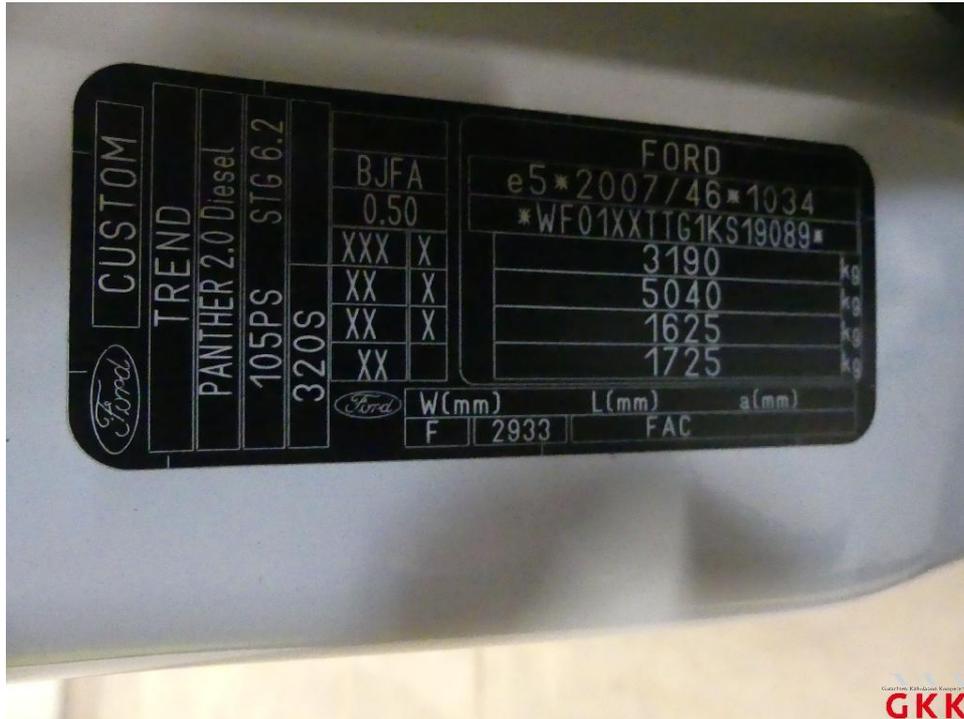


Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage

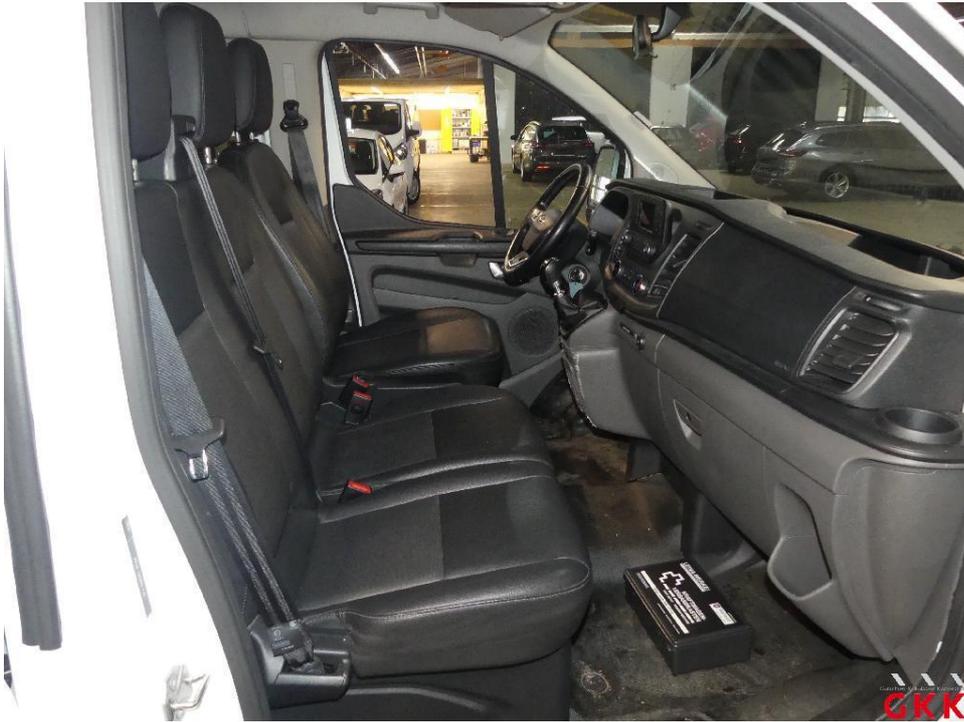


Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13 Armaturenbrett, Ablagefach, beschädigt, ersetzen

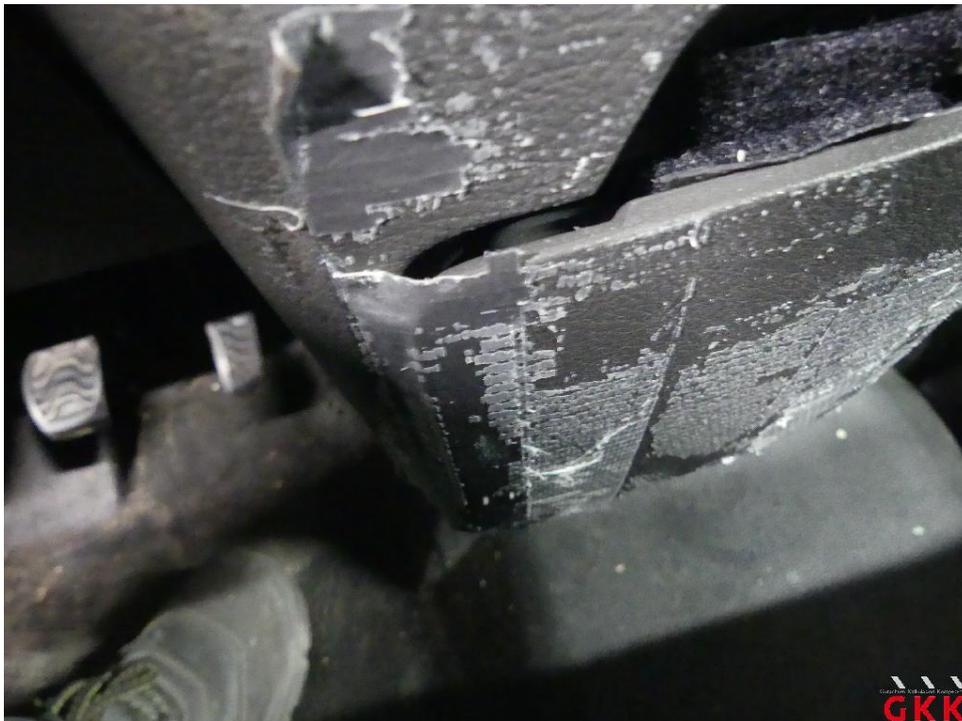


Bild 14 Armaturenbrett, Ablagefach, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage

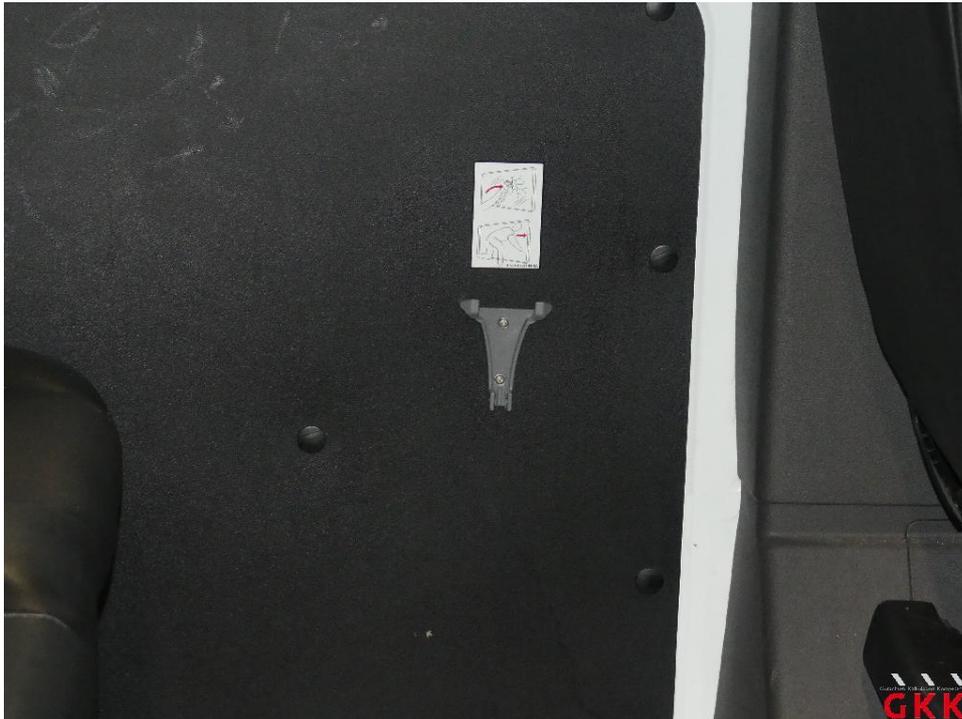


Bild 15 Nothammer, fehlt, ersetzen



Bild 16 Motorhaube, beschädigt, kalt drücken

**Fotoanlage**

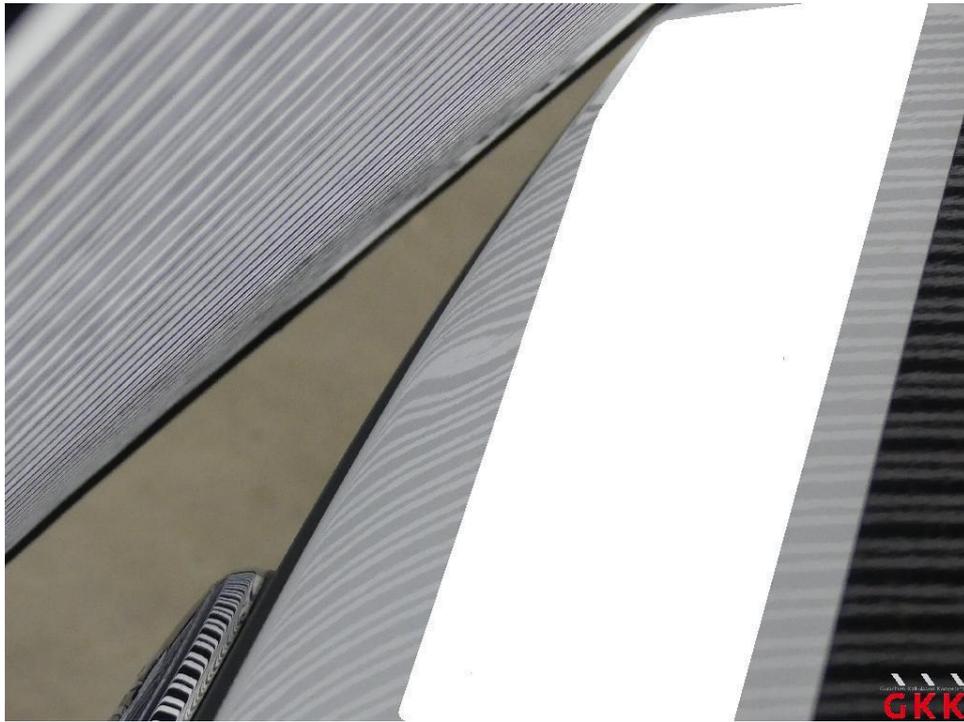


Bild 17 Motorhaube, beschädigt, kalt drücken

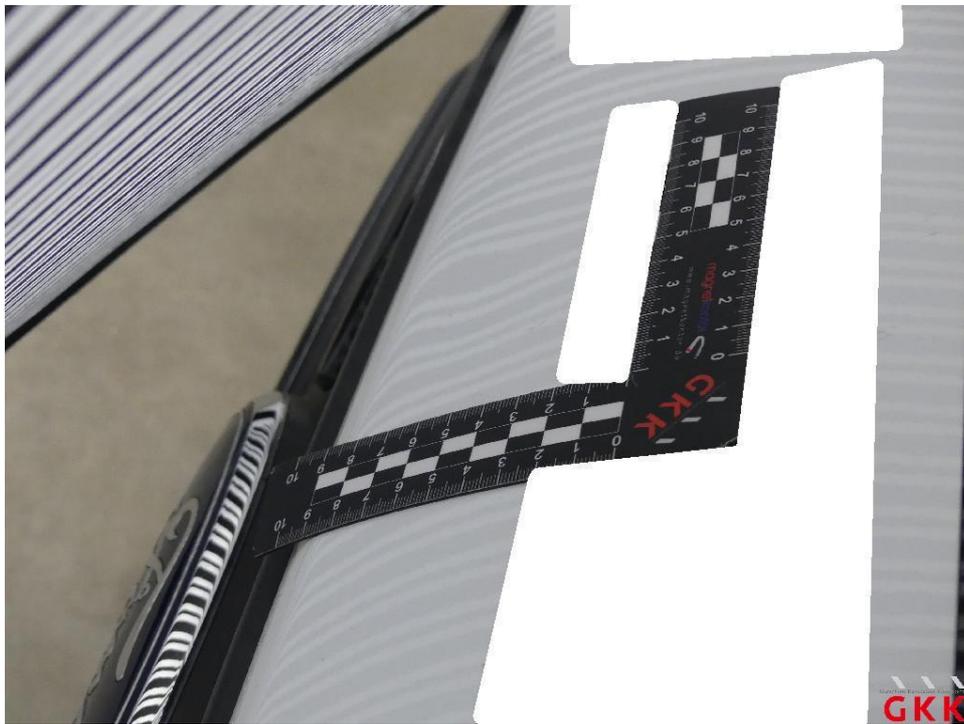


Bild 18 Motorhaube, beschädigt, kalt drücken

## Fotoanlage



Bild 19 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

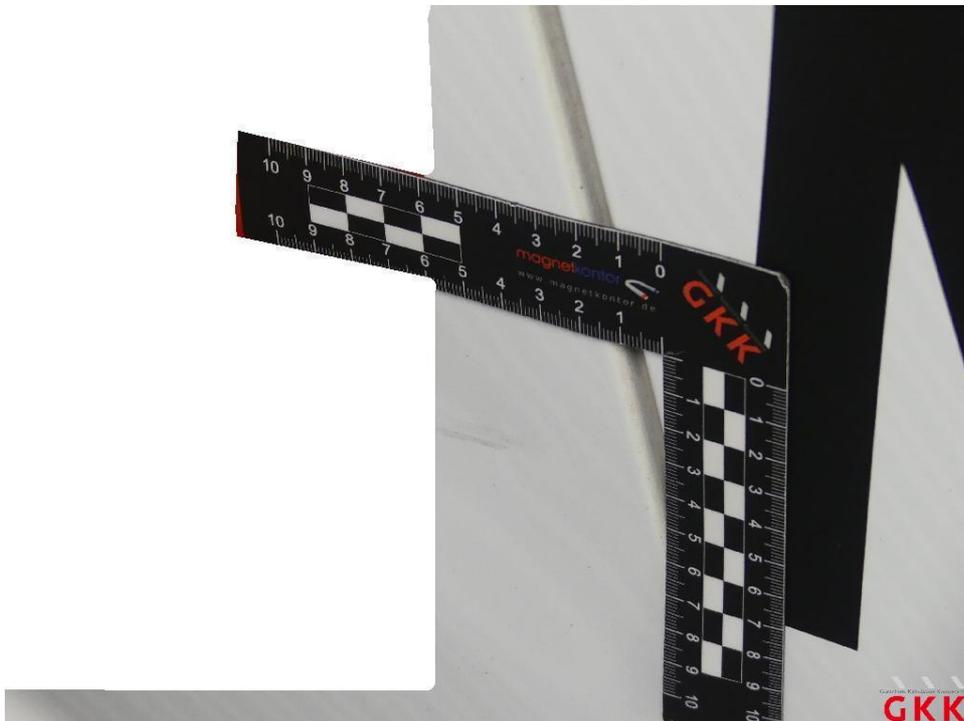


Bild 20 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage

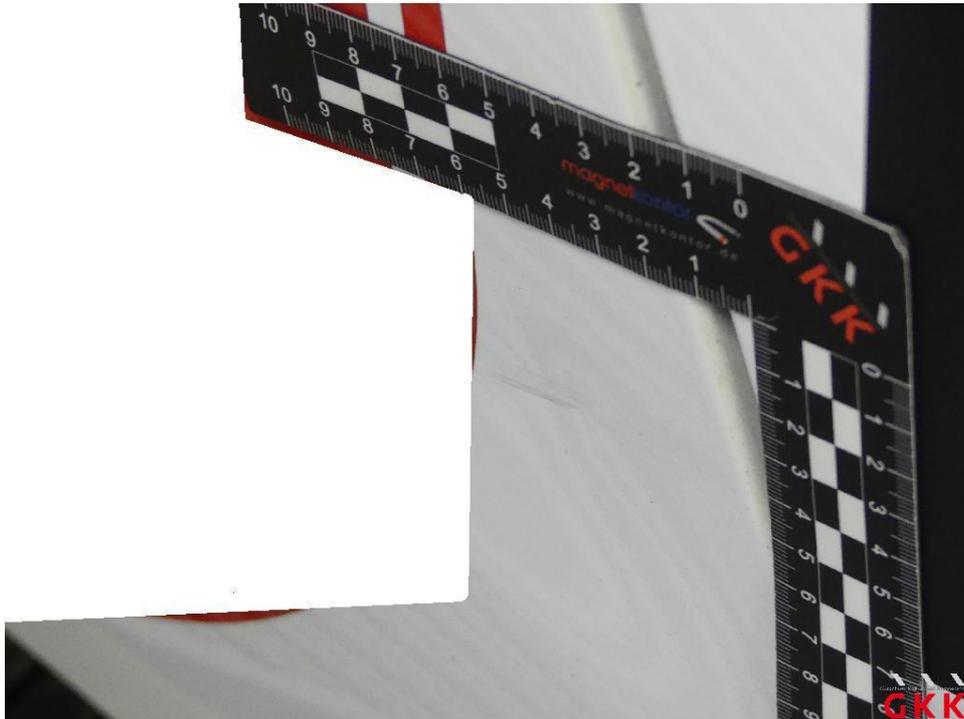


Bild 21 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22 Zusatzbremsleuchte, gerissen, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 23 Zusatzbremsleuchte, gerissen, ersetzen



Bild 24 Zusatzbremsleuchte, gerissen, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 25 Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

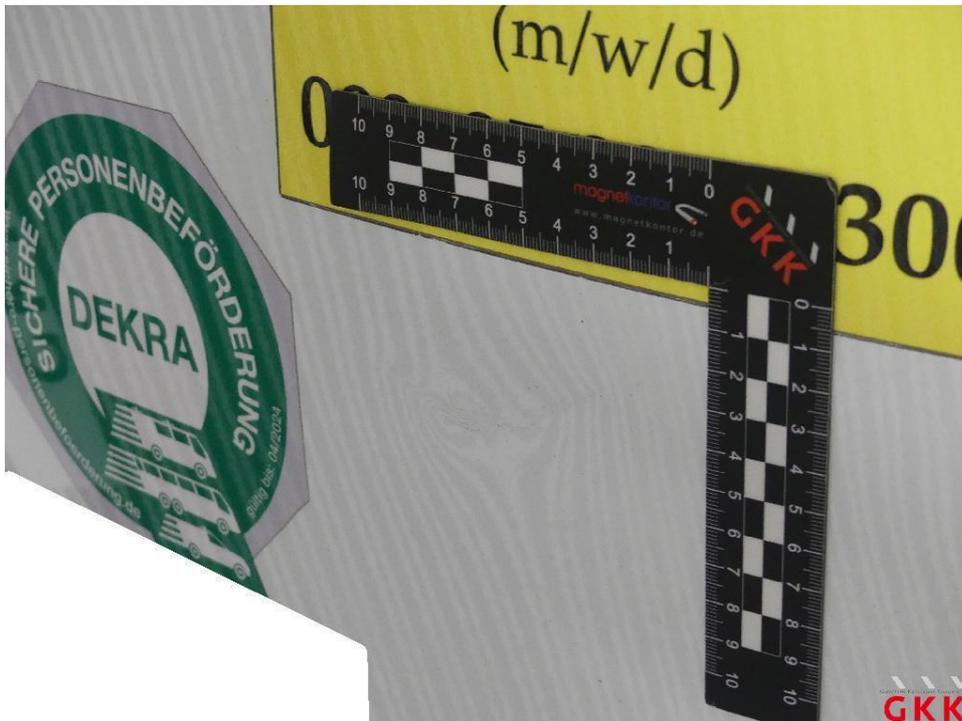


Bild 26 Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 27 Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28 Reserverad / Notrad, fehlt, ersetzen