

WBA6V710305T03597

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	84.124 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	6.000 km
Typ/Modell	218i Gran Tourer	HU (Bericht lag vor)	02/2026
Fahrgestellnummer	WBA6V710305T03597	Leistung / Hubraum	100 kW / 1.499 ccm
Erstzulassung	01.02.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	02/2024, 69.748 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
5	Seitenwand links	Seitenwand - Lackmangel - auslegen / polieren
6	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Lackmangel - auslegen / polieren
7	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - beschädigt - Wertminderung
8	Unterlagen	Bordbuchmappe (Fehlt) - erneuern
9	Tür hinten links	Türdichtung - beschädigt - erneuern
10	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
11	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
12	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
13	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
14	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
15	2.Radsatz	2 Reifen (Vorne) - verschlissen - erneuern
16	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
17	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
18	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verformt - erneuern
19	Karosserie	Karosserie (Mehr kosten möglich) - Hagelschaden - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 95H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	
2	205/55 R17 95H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 96W	Continental	Sommerreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	
2	205/60 R16 96W	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 05.02.2025
Protokollnummer: 38278101
Anlieferungsdatum: 05.02.2025



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	218i Gran Tourer	Laufleistung (abgelesen)	84.124 km
Fahrgestellnummer	WBA6V710305T03597	Erstzulassung	01.02.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 05.02.2025
Protokollnummer: 38278101
Anlieferungsdatum: 05.02.2025



Auto Plus



Abbildung 25: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Lackmangel - auslegen / polieren



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Lackmangel - auslegen / polieren




Beschädigung #6: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackmangel - auslegen / polieren

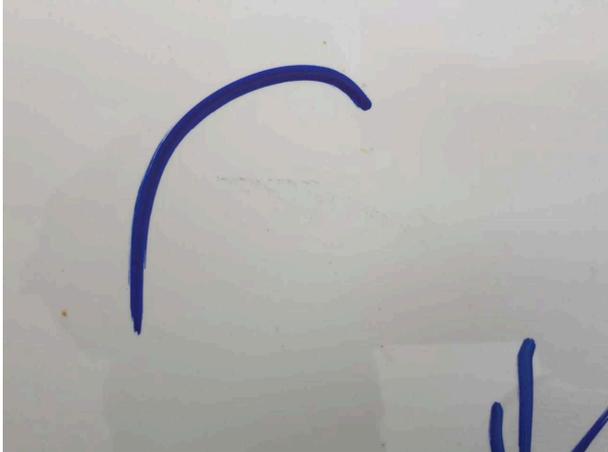

Beschädigung #6: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackmang...
auslegen / polieren



Beschädigung #7: Verkleidungen/Abdeckungen:
Türverkleidung hinten rechts - beschädigt - Wertminderung

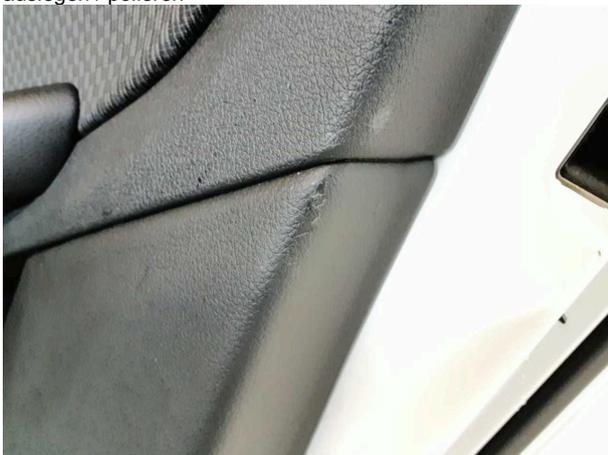

Beschädigung #7: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung
hinten rechts - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #7: Verkleidungen/Abdeckungen:
Türverkleidung hinten rechts - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #9: Tür hinten links: Türdichtung - beschädigt -
erneuern



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) -
sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt... verschürft - Wertminderung



Beschädigung #13: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #14: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #14: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle... - sanft instandsetzen



Beschädigung #15: 2.Radsatz: 2 Reifen (Vorne) - verschliss... - erneuern



Beschädigung #15: 2.Radsatz: 2 Reifen (Vorne) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #17: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #19: Karosserie: Karosserie (Mehr kosten möglich) - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #19: Karosserie: Karosserie (Mehr kosten möglich) - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #19: Karosserie: Karosserie (Mehr kosten möglich) - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #19: Karosserie: Karosserie (Mehr kosten möglich) - Hagelschaden - sanft instandsetzen




Beschädigung #19: Karosserie: Karosserie (Mehr kosten möglich)
- Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #19: Karosserie: Karosserie (Mehr kosten möglich)
- Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #19: Karosserie: Karosserie (Mehr kosten möglich)
- Hagelschaden - sanft instandsetzen

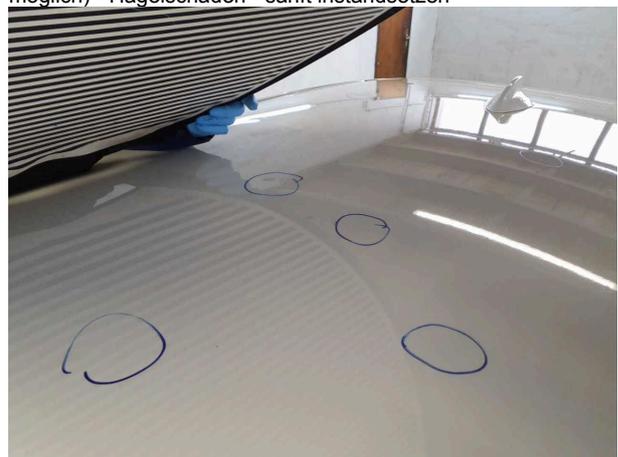

Beschädigung #19: Karosserie: Karosserie (Mehr kosten möglich)
- Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #19: Karosserie: Karosserie (Mehr kosten möglich)
- Hagelschaden - sanft instandsetzen



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott