

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	19.02.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	21.02.2025
Referenznummern	0002054440

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF0YXXTTGYMG44950

Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 TDCi 300 L2 Trend	Laufleistung abgelesen	22.288 km
Erstzulassung	12.10.2021	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	3 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.996 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R15 C	7 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R15 C	7 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R15 C	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R15 C	6 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 01.03.2023 bei km 8.986.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Abbiegelicht im Scheinwerfer		Airbag Fahrerseite	
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebsart: Frontantrieb		Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay	
Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung		Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	
Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum		Bordcomputer	
Einstiegsleuchten		Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Elektron. Traktionskontrolle	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		Fensterheber elektrisch	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Lenkrad (Leder)	
Getriebe 6-Gang		Handschuhfach abschließbar	
Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)		Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn	
Innenraumfilter: Pollenfilter		Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum	
Karosserievariante: Mittelhohes Dach		Klimaanlage	
Kühlergrill schwarz grau		Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
LKW-Zulassung		Modellpflege	
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT		Parkpilotsystem	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Nebelscheinwerfer	
Radioempfang Digital (DAB+)		Radstand 3300 mm	
Reserverad in Fahrbereifung		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar		Scheinwerfer H4	
Schmutzfänger vorn und hinten		Seitenschutzleisten	
Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff		Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	
Stahlfelgen 6,5x16		Start/Stop-Anlage	
Stoßfänger teillackiert		Style-Farb-Paket	
Stoßfänger in Wagenfarbe		Tagfahrlicht LED	
Trend		Verzurrösen (8)	
Wärmeschutzverglasung leicht getönt		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Zusatzheizung elektrisch			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung: Kugelkopf fest	✓	Armlehnen vorn	✓
Audiosystem 24/25: Navigationssystem inkl. SYNC 3 mit AppLink und 8" Multifunktionsdisplay	✓	Batterieüberwachung programmierbar	✓
Ford SYNC 3	✓	Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	✓
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	✓	Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll)	✓
Generator 240 A	✓	Laderaumleuchte LED	✓
Laderaumschutz-Paket	✓	Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch	✓
Rückfahrkamera mit Farbdisplay	✓	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	✓
Sicht-Paket 1	✓	Frontscheibe heizbar	✓
Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum	✓	Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Spiegelgehäuse links Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV (Bild 17)	94,41 €	70,81 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	160,00 €	160,00 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen (Bild 16)	15,00 €	15,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 15)	121,85 €	121,85 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	391,26 €
Minderwert	367,66 €
Händlereinkaufspreis	14.925,00 €
Händlerverkaufspreis	16.550,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 17 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 25.02.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

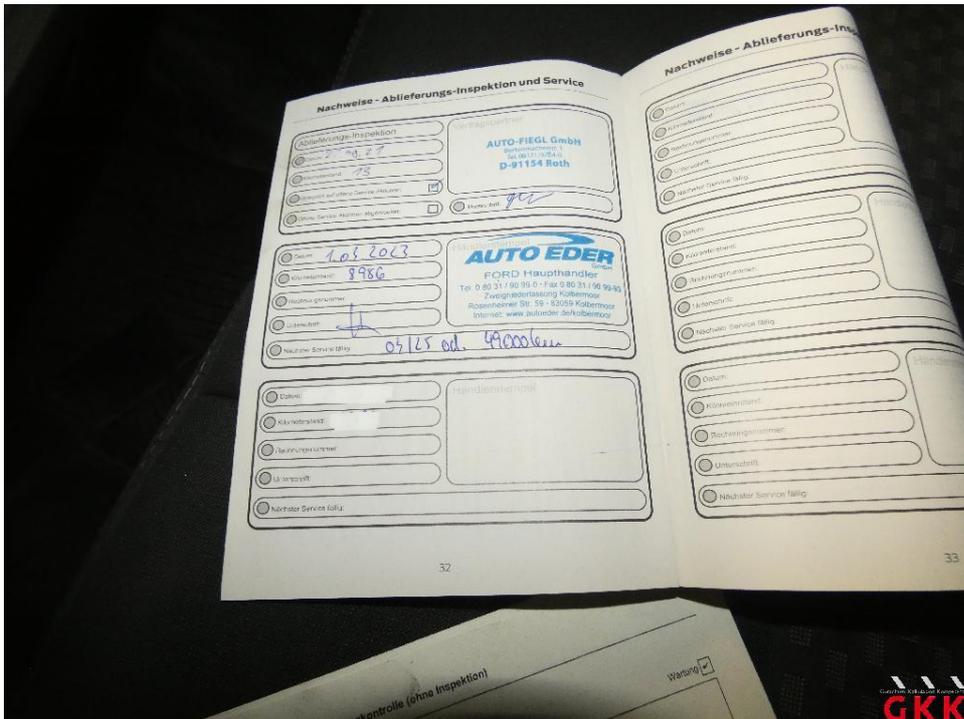


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

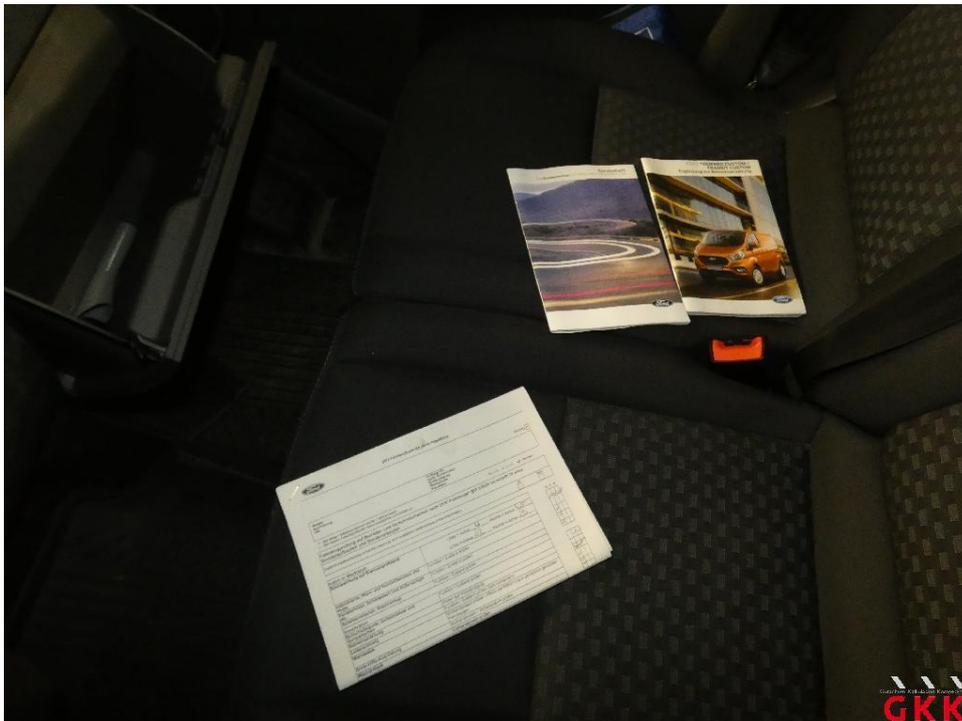


Bild 16 Bordmappe, Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV