

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf



Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten

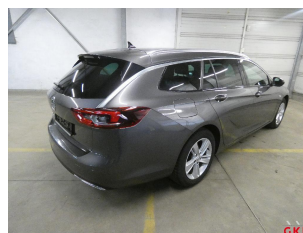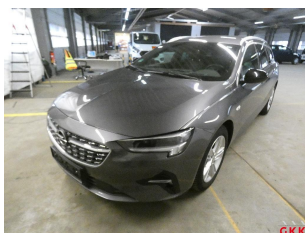

Vorgang

Ihr Auftrag vom	10.03.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	12.03.2025
Referenznummern	0002058576

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VZT8GP9M1030586		
Fahrzeugart	PKW - Kombi	Farbton / Lackart	Grau / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	02/2027
Typ / Verkaufsbez.	Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Business	Laufleistung abgelesen	79.554 km
Erstzulassung	21.01.2022	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.955 ccm / 128 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 101V M+S	4 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 101V M+S	4 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 101V M+S	4 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 101V M+S	4 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 97W	3 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 97W	3 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 97W	2 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 97W	2 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 04.12.2024 bei km 72.268.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten rechts beschädigt	Ja	
Tür hinten rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Anti-Blockier-System (ABS)		Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro	
DAB-Tuner (Radioempfang digital)		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar	
Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend		Bluetooth Audio-Streaming	
Bremsassistent		Dach, Design-Ausführung (Chrom)	
Drehzahlmesser		Elektrische Schnellheizung (Quickheat)	
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Elektron. Traktionskontrolle		Ergonomiesitz vorn links	
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar		Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	
Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung		Fensterheber elektrisch hinten	
Fensterheber elektrisch vorn		Feststellbremse elektrisch	
Freisprecheinrichtung Bluetooth		Frontkamera	
Fahrassistent-System: Abstandswarner		Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung		Fahrassistent-System: Fußgängererkennung	
Fahrassistent-System: Spurhalteassistent		Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	
Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube		Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	
Sicherheitsnetz hinter Vordersitze		Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	
Heckleuchten LED		Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung	
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)		Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz		Karosserie: 5-türig	
Kindersicherung		Klimaautomatik 2-Zonen	
Luftfeuchtesensor		Kopf-Airbag-System	
Kopfstützen hinten (3-fach)		Lenkrad (Leder 3-Speichen)	
Audiobedienung am Lenkrad		Lenkrad heizbar	
LM-Felgen		Modellpflege	
Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI		MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	
Nebelscheinwerfer LED		Parkpilotsystem vorn und hinten	
Reifendruckwarner		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Seitenairbag vorn	
Seitenscheiben geräuschkämmend		Sicht-Paket	
Einschaltautomatik für Fahrlicht		Fahrassistent-System: Fernlichtassistent	
Scheibenwischer mit Regensensor		Innenspiegel mit Abblendautomatik	
Sitzheizung vorn		Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)		Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	
Tagfahrlicht LED		Türgriffe außen Wagenfarbe	
USB-Schnittstelle hinten (2-fach)		Wegfahrsperre	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	✓	Business-Paket Premium	✓
Easy Access-Paket	✓	Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)	✓
Heckklappenöffnung elektrisch	✓	Schließ-/Startsystem Keyless Open	✓
Technologie-Paket Park & Go	✓	Außenspiegel elektr. anklappbar	✓
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	✓	Fahrassistent-System: Spurwechselassistent	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
Rückfahrkamera (digital)	✓	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)	✓
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	✓	Charging-Paket	✓
Innovations-Paket 1	✓	Voll-LED (IntelliLux)	✓
Leuchtweitenregelung automatisch	✓	Abbiegelicht	✓
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	✓	Innovations-Paket 2	✓
Head-up-Display	✓	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	✓
		Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera	✓
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 16, Bild 17)	1076,28 €	645,77 €
Frontscheibe beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	1162,31 €	1162,31 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Heckklappe unterhalb, verkratzt, lackieren (Bild 21, Bild 22)	566,79 €	340,07 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	2.805,38 €
Minderwert	2.148,15 €
Händlereinkaufspreis	10.650,00 €
Händlerverkaufspreis	12.375,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 22 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 14.03.2025

Fotoanlage

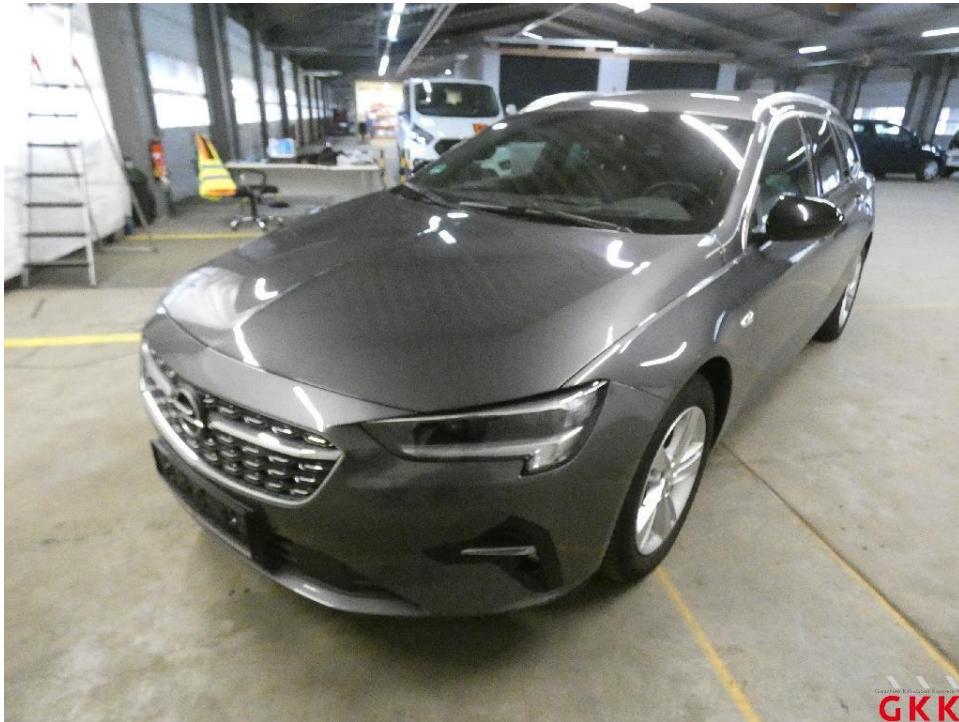


Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

6 Servicebestätigung		6 Servicebestätigung		6 Servicebestätigung	
Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion		Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion		Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	
Datum: 01.02.24 km 51430		Datum: 4.12.24 km 72268		Datum: km	
Motoröl: Qualität: Viskosität: 0 W-80		Motoröl: TopTec 6610 Qualität: Viskosität: 0 W-20		Motoröl: Qualität: Viskosität: W-	
Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit -35 °C		Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit -35 °C		Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit	
Ja Nein		Ja Nein		Ja Nein	
☐ Batterie (Funkfernbedienung)		☒ Batterie (Funkfernbedienung)		☐ Batterie (Funkfernbedienung)	
☐ Innenraumluftfilter		☒ Innenraumluftfilter		☐ Innenraumluftfilter	
☐ Luftfiltereinsatz		☒ Luftfiltereinsatz		☐ Luftfiltereinsatz	
☐ Keilrippenriemen		☒ Keilrippenriemen		☐ Keilrippenriemen	
☐ Zahnriemen		☒ Zahnriemen		☐ Zahnriemen	
☒ Kraftstofffilter		☒ Kraftstofffilter		☐ Kraftstofffilter	
☐ Getriebeöl		☒ Getriebeöl		☐ Getriebeöl	
☐ Bremsflüssigkeit		☒ Bremsflüssigkeit		☐ Bremsflüssigkeit	
☐ Reifenreparaturset		☒ Reifenreparaturset		☐ Reifenreparaturset	
☐ Bremsbeläge vorn / hinten		☒ Bremsbeläge vorn / hinten		☐ Bremsbeläge vorn / hinten	
☐ Zündkerzen		☒ Zündkerzen		☐ Zündkerzen	
☐ Kraftstoffzusatz		☒ Kraftstoffzusatz		☐ Kraftstoffzusatz	

AUTOHAUS DECKERT
 Autorisierter Service Partner
 OPEL
 AUTOHAUS DECKERT GMBH
 Entenmühlstr. 13a 701 66424 Homburg
 t 06841 972 1-0
 www.autohaus-deckert.com

REIFENSERVICE WÄGNER
 Autorisierter Service Partner
 Berliner Straße 130
 66424 Homburg
 Telefon: 06841 4000
 Fax: 06841 9936717

Bild 12

Fotoanlage

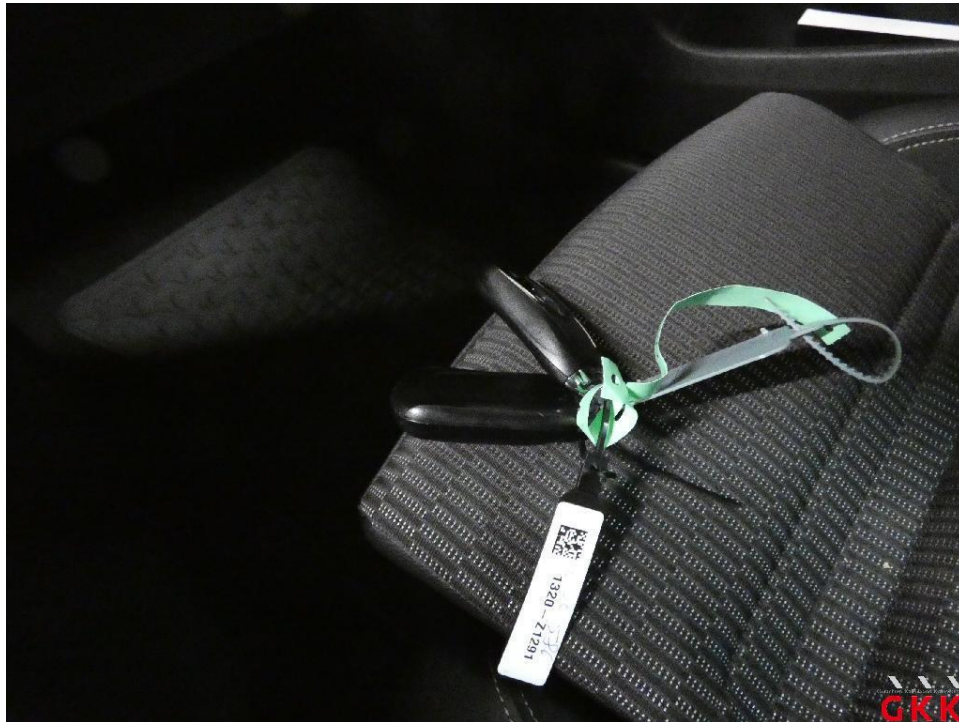


Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage

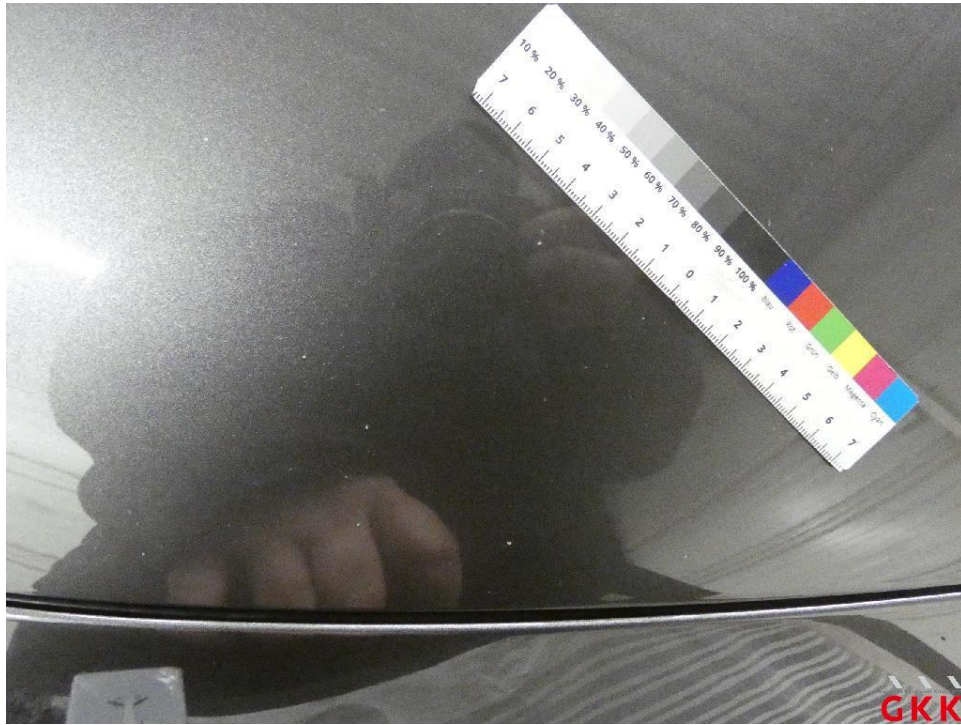


Bild 17 Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 18 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

Fotoanlage

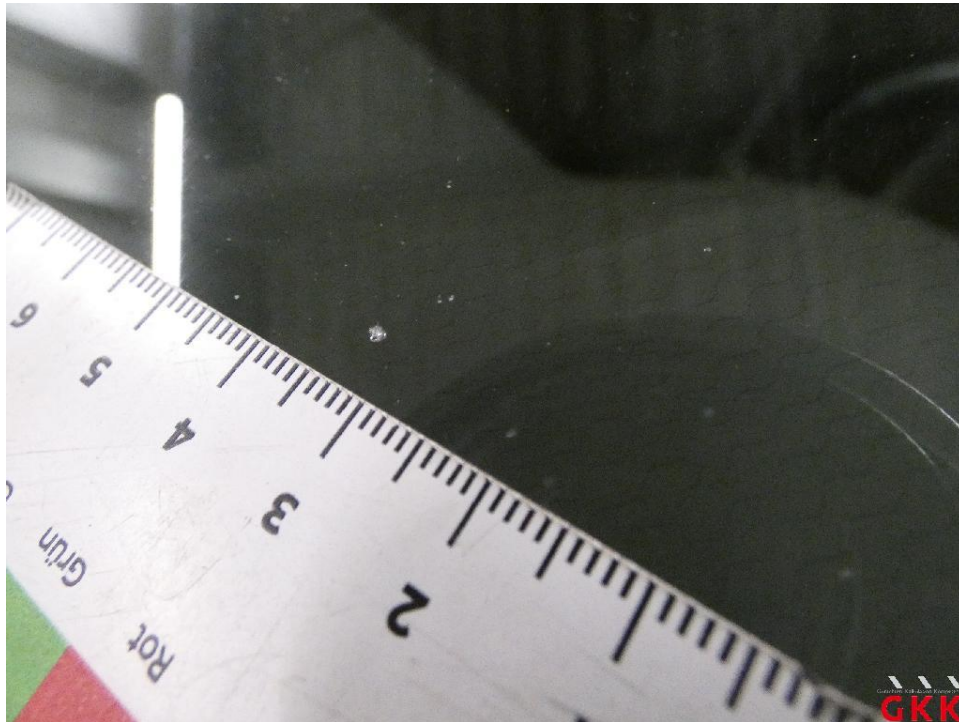


Bild 19 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen



Bild 20 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

Fotoanlage

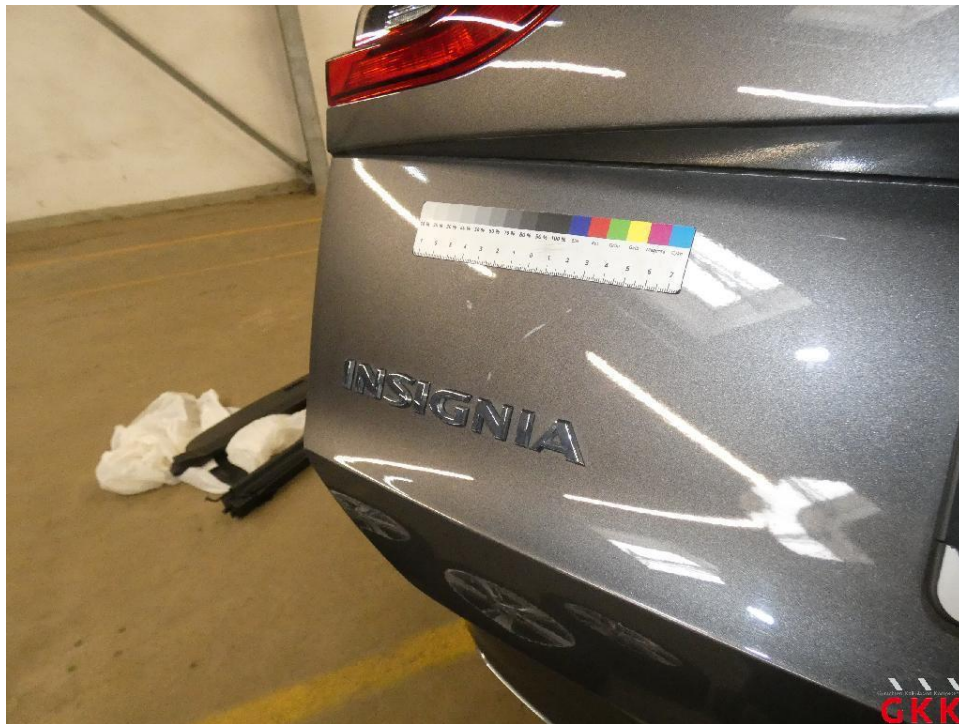


Bild 21 Heckklappe, unterhalb, verkratzt, lackieren

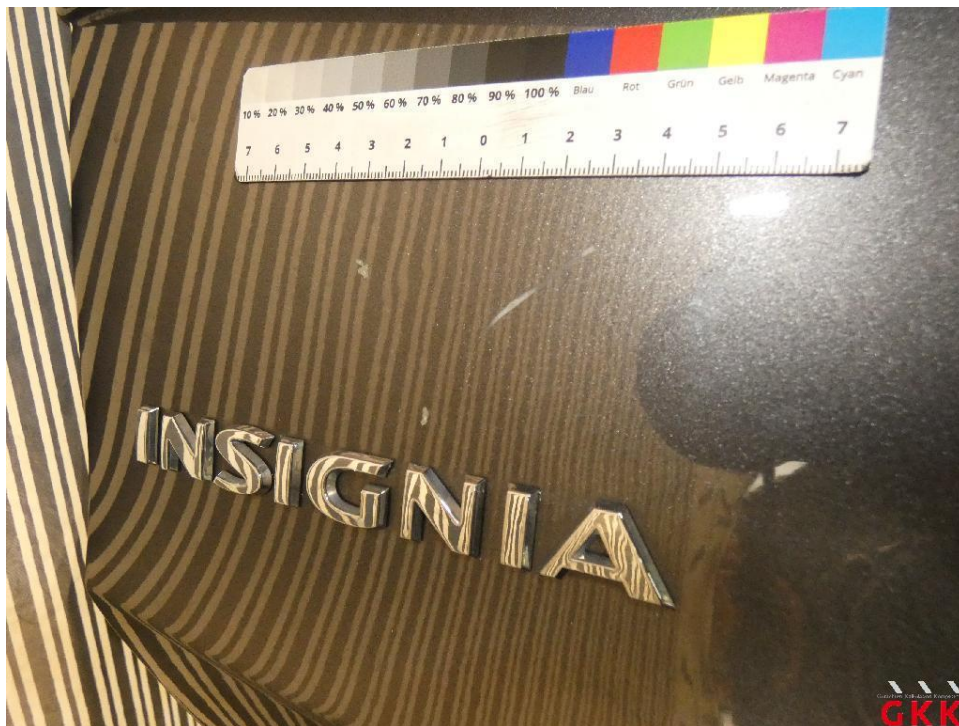


Bild 22 Heckklappe, unterhalb, verkratzt, lackieren