

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	11.03.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	13.03.2025
Referenznummern	0002058600

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VZT8GP6M1030903		
Fahrzeugart	PKW - Kombi	Farbton / Lackart	Grau / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	01/2027
Typ / Verkaufsbez.	Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Business	Laufleistung abgelesen	73.007 km
Erstzulassung	21.01.2022	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 128 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 101V M+S	4 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 101V M+S	4 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 101V M+S	6 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 101V M+S	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 97W	4 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 97W	4 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 97W	6 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 97W	8 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 22.01.2024 bei km 50.023.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Anti-Blockier-System (ABS)		Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro	
DAB-Tuner (Radioempfang digital)		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar	
Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend		Bluetooth Audio-Streaming	
Bremsassistent		Dach, Design-Ausführung (Chrom)	
Drehzahlmesser		Elektrische Schnellheizung (Quickheat)	
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Elektron. Traktionskontrolle		Ergonomiesitz vorn links	
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung		Fensterheber elektrisch hinten	
Fensterheber elektrisch vorn		Feststellbremse elektrisch	
Freisprecheinrichtung Bluetooth		Frontkamera	
Fahrassistenz-System: Abstandswarner		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung		Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent		Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	
Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube		Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	
Sicherheitsnetz hinter Vordersitze		Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	
Heckleuchten LED		Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung	
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)		Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz		Karosserie: 5-türig	
Kindersicherung		Klimaautomatik 2-Zonen	
Luftfeuchtesensor		Kopf-Airbag-System	
Kopfstützen hinten (3-fach)		Lenkrad (Leder 3-Speichen)	
Audiobedienung am Lenkrad		Lenkrad heizbar	
LM-Felgen		Modellpflege	
Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI		MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	
Nebelscheinwerfer LED		Parkpilotsystem vorn und hinten	
Reifendruckwarner		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Seitenairbag vorn	
Seitenscheiben geräuschkämmend		Sicht-Paket	
Einschaltautomatik für Fahrlicht		Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	
Scheibenwischer mit Regensensor		Innenspiegel mit Abblendautomatik	
Sitzheizung vorn		Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)		Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	
Tagfahrlicht LED		Türgriffe außen Wagenfarbe	
USB-Schnittstelle hinten (2-fach)		Wegfahrsperr	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	✓	Business-Paket Premium	✓
Easy Access-Paket	✓	Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)	✓
Heckklappenöffnung elektrisch	✓	Schließ-/Startsystem Keyless Open	✓
Technologie-Paket Park & Go	✓	Außenspiegel elektr. anklappbar	✓
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	✓	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
Rückfahrkamera (digital)	✓	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)	✓
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	✓	Charging-Paket	✓
Innovations-Paket 1	✓	Voll-LED (IntelliLux)	✓
Leuchtweitenregelung automatisch	✓	Abbiegelicht	✓
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	✓	Innovations-Paket 2	✓
Head-up-Display	✓	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera	✓
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	1088,43 €	707,48 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen (Bild 19, Bild 20, Bild 21, Bild 22, Bild 23, Bild 24)	922,55 €	922,55 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	2.010,98 €
Minderwert	1.630,03 €
Händlereinkaufspreis	11.575,00 €
Händlerverkaufspreis	13.400,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 24 Fotos.

Beulig, Chris

 Der Sachverständige, 14.03.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

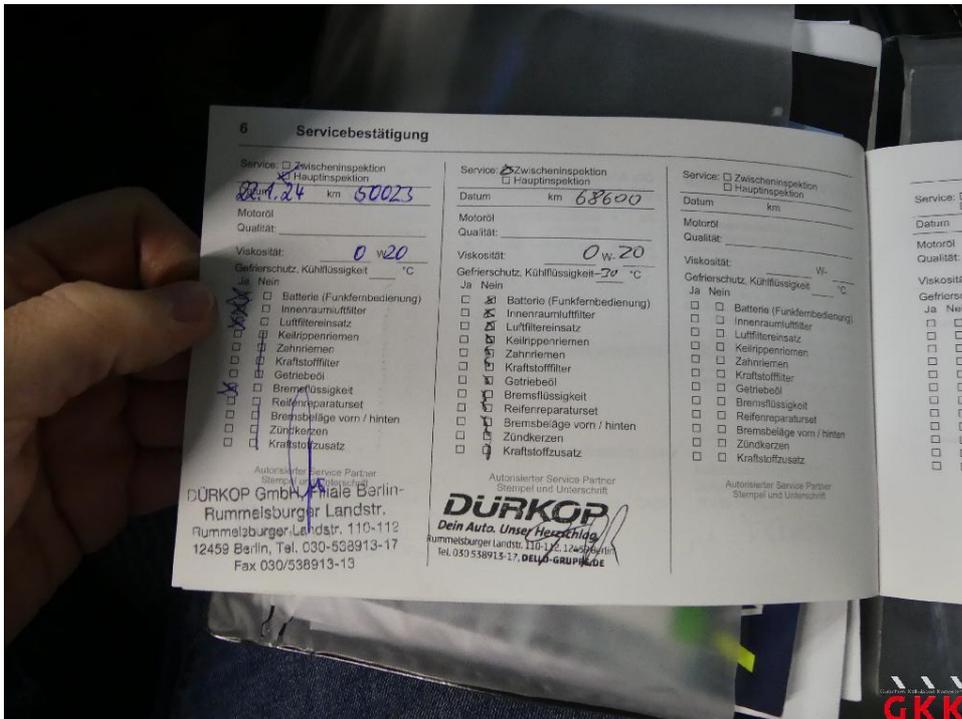


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15

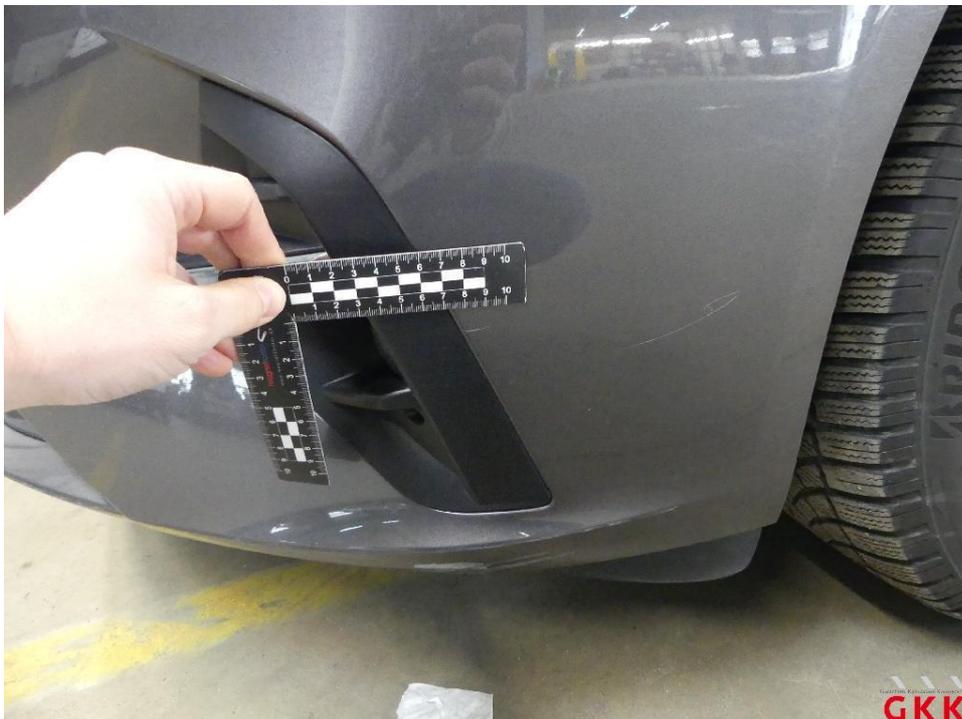


Bild 16 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 18 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen



Bild 20 Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

Fotoanlage

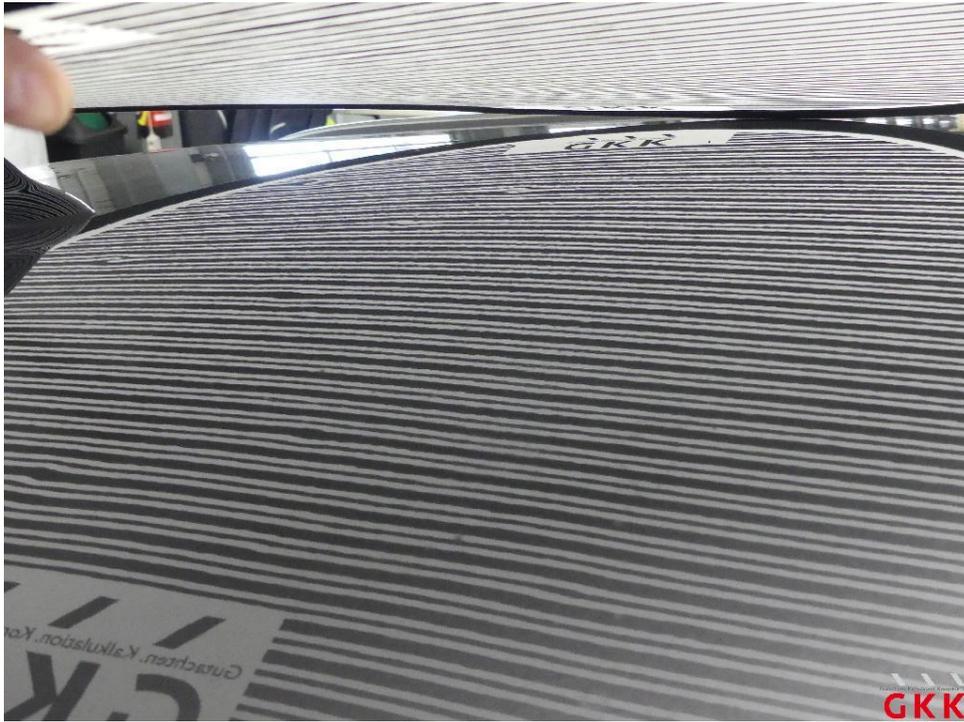


Bild 21 Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

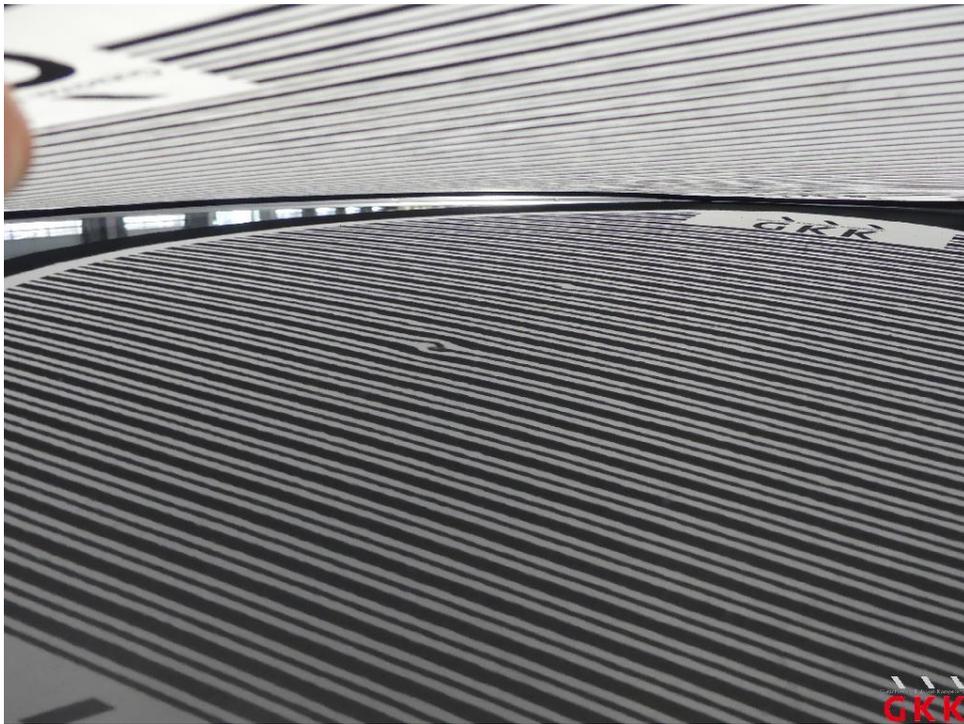


Bild 22 Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

Fotoanlage



Bild 23 Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen



Bild 24 Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen