

DEKRA Automobil GmbH
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Allane SE
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
82049 Pullach i.Isartal

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover
Hanomagstr. 12
30449 Hannover
Telefon 0511 / 42079-0
Fax 0511 / 42079-115
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Marek Wojtasik
Tel. direkt 0511 42079-0
Tel. mobil 0152 54659327

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

H PA129

FIN

WBA6L31000FL18308

Vorgang

Kunden-Nr. 0210006693
 Auftraggeber Allane SE, Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2, 82049 Pullach i.Isartal
 Ihr Auftrag vom 28.01.2025, per Mail.
 Besichtigung 28.03.2025, 09:15 Uhr, durch Herrn Marek Wojtasik bei Firma Continental AG
 Hannover, Jädekamp 30, 30419 Hannover, im Beisein von Herrn Bardenhorst.
 Bewertet auf 28.03.2025
 Betrifft Vertragsnummer 62497075
 Auftragsnummer 30882031
 Rahmenkostenstelle ZUB

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt.	-2.101,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.765,56 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen	mit MwSt.	-1.556,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.307,57 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt.	-288,00 EUR
	ohne MwSt.	-242,02 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 50 µm bis 174 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel vorn rechts
- Heckklappe
- Tür vorn links
- Tür hinten links
- Seitenteil hinten rechts

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.06.2021	Letzte Zulassung	14.06.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	318d Touring M Sport
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA6L31000FL18308
HSN / TSN	0005 / CVY	Schlüssel-Nr.	10137064
Km-Stand abgelesen	193766	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 Y	Continental / PremiumContact 6 MO FSL	S/S	2 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Continental / PremiumContact 6 MO FSL	S/S	2 mm
2 links	255 / 40 R 18 99 Y	Continental / PremiumContact 6 MO FSL	S/O	2 mm
rechts	255 / 40 R 18 99 Y	Continental / PremiumContact 6 MO FSL	S/O	2 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /S Schaden; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Fahrerlebnisschalter, Fahrwerk: Sportfahrwerk M inkl. Variabler Sportlenkung, Fensterheber, elektrisch, Gepäckraumabdeckung und -trennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt, Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten Aluminium Tetragon, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, LED Tagfahrlicht, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, Lenkrad: M Lederlenkrad, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, M Dachhimmel anthrazit, M Dachreling Hochglanz Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line, M spezifische Fußmatten, Mittelarmlehne im Fond, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package, Paket: M Aerodynamikpaket, Paket: M Sport, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Polsterung: Alcantara-/Sensatec-Kombination, Radio: BMW Live Cockpit, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: M Leichtmetallräder Doppelspeiche 790 M Bicolor mit Mischbereifung, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdose (12 V), Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Teleservices, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
320	Modellschriftzug-Entfall
9LC	Paket: BMW Live Cockpit ConnectedDrive
6C4	Paket: Connected Package Professional
430	Paket: Innen- und Außenspiegel
488	Sitze: Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
9QX	Vorbereitung Fahrerassistenz I

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 13.03.2025 bei Kilometerstand 192.298
nächste Wartung:	am 03 / 2027
bis Wartung verbleiben:	24.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

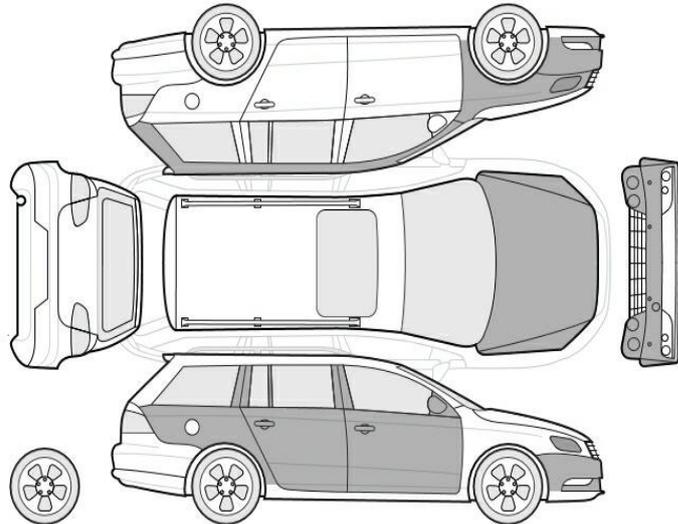

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Tür vorn links, Rahmenzierleiste, verkratzt, erneuern	136	100	-136	-114,29
2. Seitenfenster hinten links, Zierleiste, verkratzt, smart repair	143	100	-143	-120,17
3. Motorhaube Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6, 7, 8)	855	45	-385	-323,53
4. Seitenteil hinten rechts, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 9, 10, 11, 12, 13)	217	100	-217	-182,35
5. Seitenteil hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkkratzt, smart repair (Bild 14, 15)	108	100	-108	-90,76
6. Tür hinten rechts Lackierung, zerkkratzt, smart repair (Bild 18, 19, 20, 21)	108	100	-108	-90,76
7. Außenspiegel rechts Lackierung, zerkkratzt, lackieren (Bild 16)	137	45	-62	-52,10
8. Außenspiegel rechts Blinkleuchte, zerkkratzt, erneuern (Bild 17)	67	100	-67	-56,30
9. Lackvorbereitung	200	100	-200	-168,07
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.971		-1.426	-1.198,33

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Glanzgedrehte Felge vorn links, verschrammt,
 Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
 Gebrauchsspur
 Scheinwerfer rechts Glas, Steinschlag,
 Gebrauchsspur
 Scheinwerfer links Glas, Steinschlag,
 Gebrauchsspur
 Kotflügel vorne links Lackierung, Steinschlag,
 Gebrauchsspur

Dachrahmen links Lackierung, Steinschlag,
 Gebrauchsspur
 Verkleidung Tür hinten links, verschrammt,
 Gebrauchsspur
 Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
 Verkleidung Heckklappe, verschrammt,
 Gebrauchsspur

Fehlende Teile

	Kosten Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. HU/AU Bericht	130	100	-130	-109,24
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	130		-130	-109,24

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR	
			brutto	netto
vorne links	2 mm	SS	-144,00	-121,01
vorne rechts	2 mm	SS	-144,00	-121,01
Legende		S/ Sommer /S Schaden /O Original	-288,00	-242,02

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
 Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
 Marek Wojtasik

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.