

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten

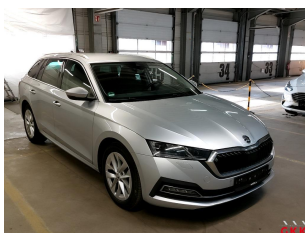

Vorgang

Ihr Auftrag vom	17.03.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	21.03.2025
Referenznummern	0002043747

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	TMBJG7NX7LY031606		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Silber / Metallic
Hersteller	Skoda	Nächste HU	11/2025
Typ / Verkaufsbez.	Octavia 2.0 TDI First Edition	Laufleistung abgelesen	141.575 km
Erstzulassung	19.11.2020	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 85 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/55R17 91V	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/55R17 91V	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/55R17 91V	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/55R17 91V	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	○ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 19.02.2024 bei km 106.832.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	○ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Kotflügel vorne rechts beschädigt	Ja	
Tür vorne rechts beschädigt	Ja	
Tür hinten rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Eine FIN bezogene Datensatzabfrage zur Serien- und Sonderausstattung war nicht möglich.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	1642,25 €	739,01 €
Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	1253,60 €	739,59 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
D- Säule links Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair (Bild 36, Bild 37)	35,00 €	35,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, verkratzt, polieren (Bild 28, Bild 29)	40,00 €	40,00 €
Seitenwand rechts Scheibe -getönt-, verkratzt, ersetzen (Bild 30, Bild 31, Bild 32)	701,56 €	315,70 €
Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt, Smartrepair (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	80,00 €	80,00 €
Tür hinten rechts Innenverkleidung -Standard-, Druckstellen, Smartrepair (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	60,00 €	60,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 33, Bild 34, Bild 35)	663,38 €	298,52 €
Heckklappe, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad hinten rechts, verkratzt, aufbereiten (Bild 38, Bild 39, Bild 40)	150,00 €	150,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Laderaum Abdeckung, fehlt, ersetzen	215,40 €	215,40 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen (Bild 15)	53,00 €	53,00 €
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen	15,00 €	15,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	634,54 €	634,54 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	5.543,73 €
Minderwert	3.375,76 €
Händlerverkaufspreis	5.500,00 €
Händlerverkaufspreis	6.600,00 €

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 40 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 24.03.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBJG7NX7LY031606
Typbezeichnung	OCT.COM STY TD85/2.0 M6F
Datum der Auslieferung	2020-11-30
Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2024-02-19
Laufleistung	106832 km
Auftragsnummer	297985
MOB: 2/3.673.987	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselpartikelfilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Autohaus Ertl GmbH Mastener Straße 1 e 04720 Döbeln Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)
Eintragung der Werkstatt	
Datum	2023-11-07
Laufleistung	101219 km

FEI MASSNAHME 1952 KRT 1 DURCHFÜHRT

Bild 12

Fotoanlage

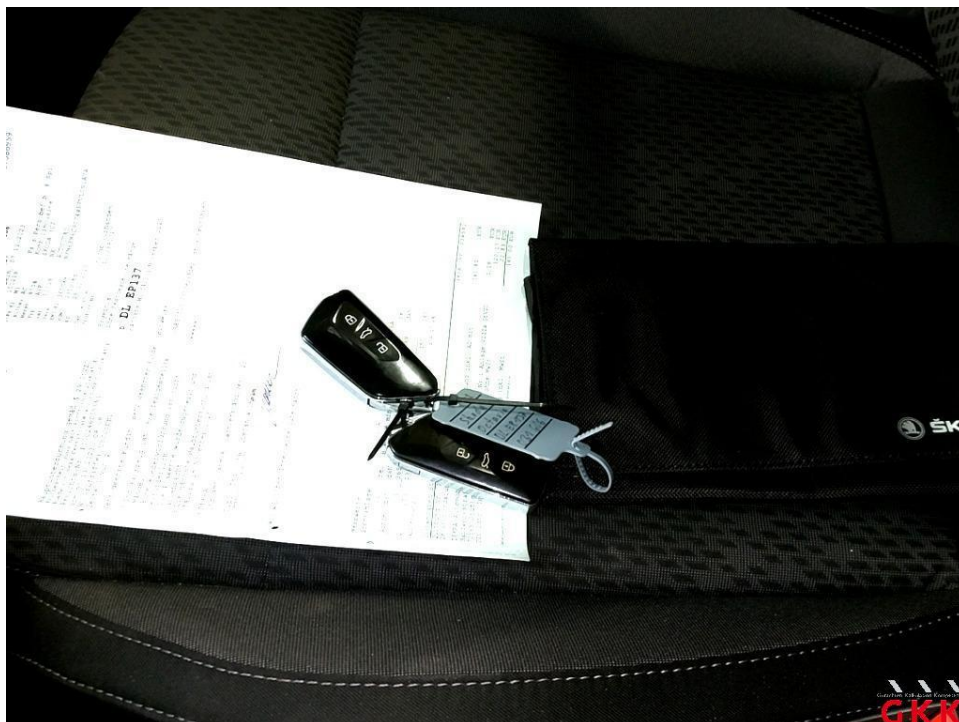


Bild 13



Bild 14

Fotoanlage

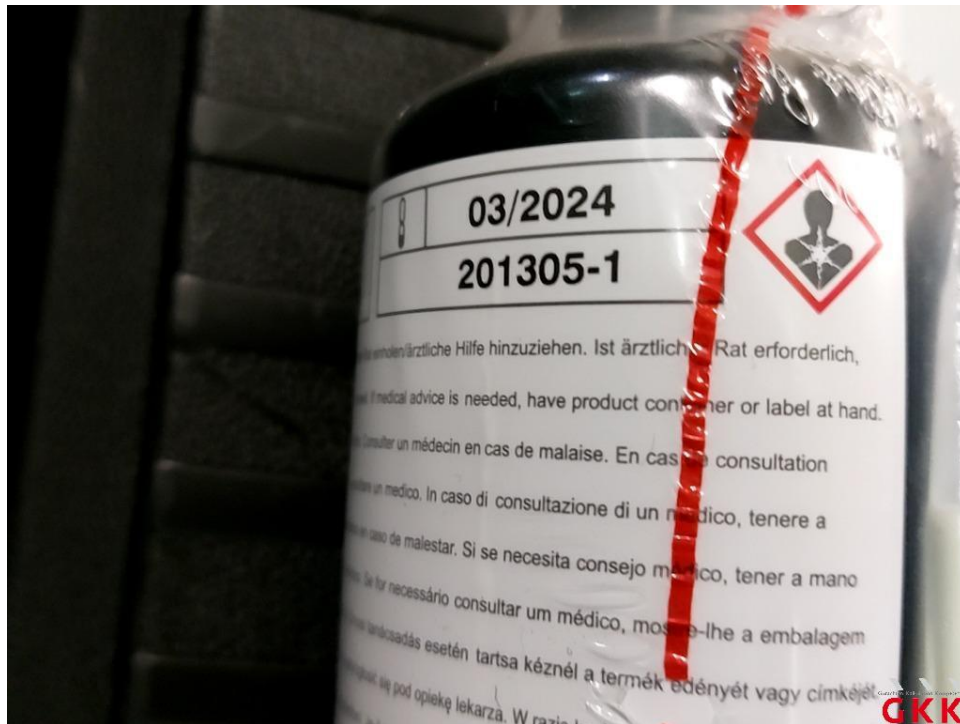


Bild 15 Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen



Bild 16 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

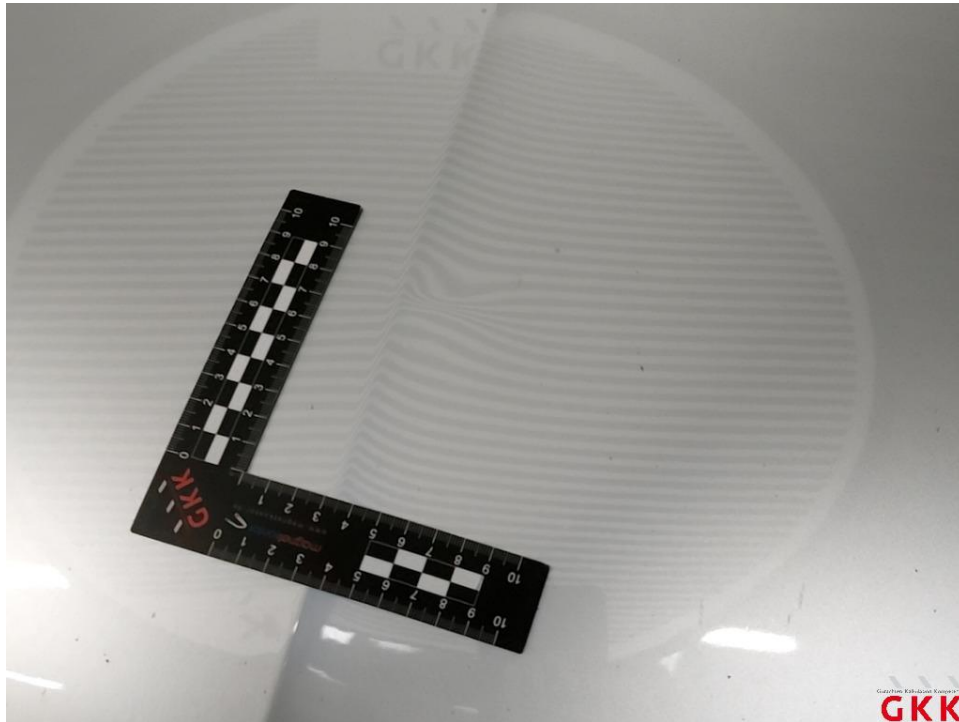


Bild 17 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 18 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 22 Tür hinten rechts, Innenverkleidung -Standard-, Druckstellen, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23 Tür hinten rechts, Innenverkleidung -Standard-, Druckstellen, Smartrepair



Bild 24 Tür hinten rechts, Innenverkleidung -Standard-, Druckstellen, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

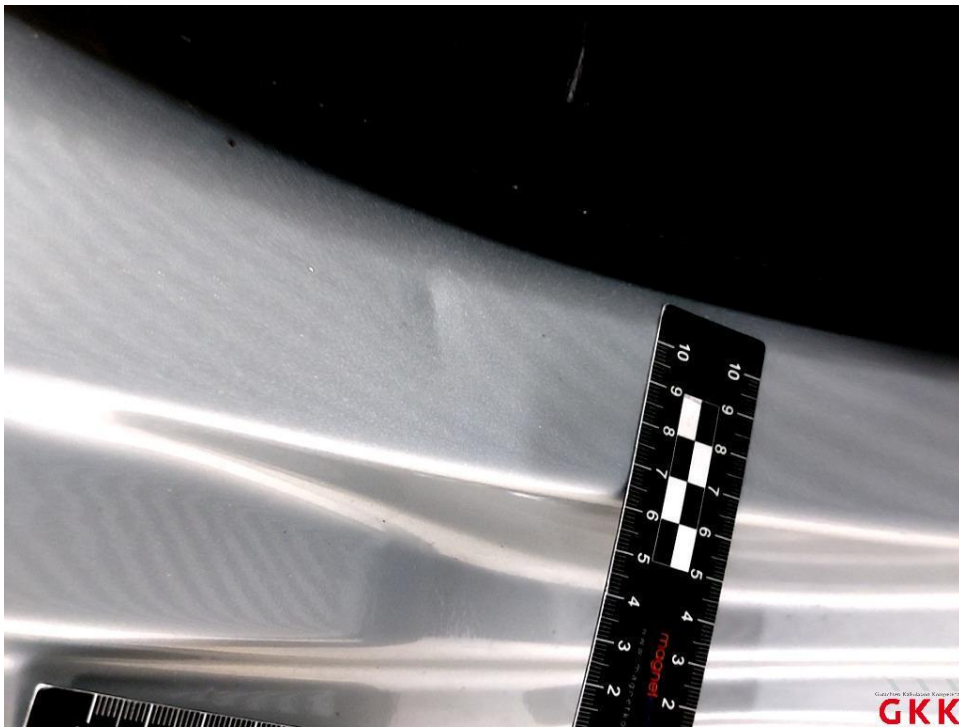


Bild 26 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage

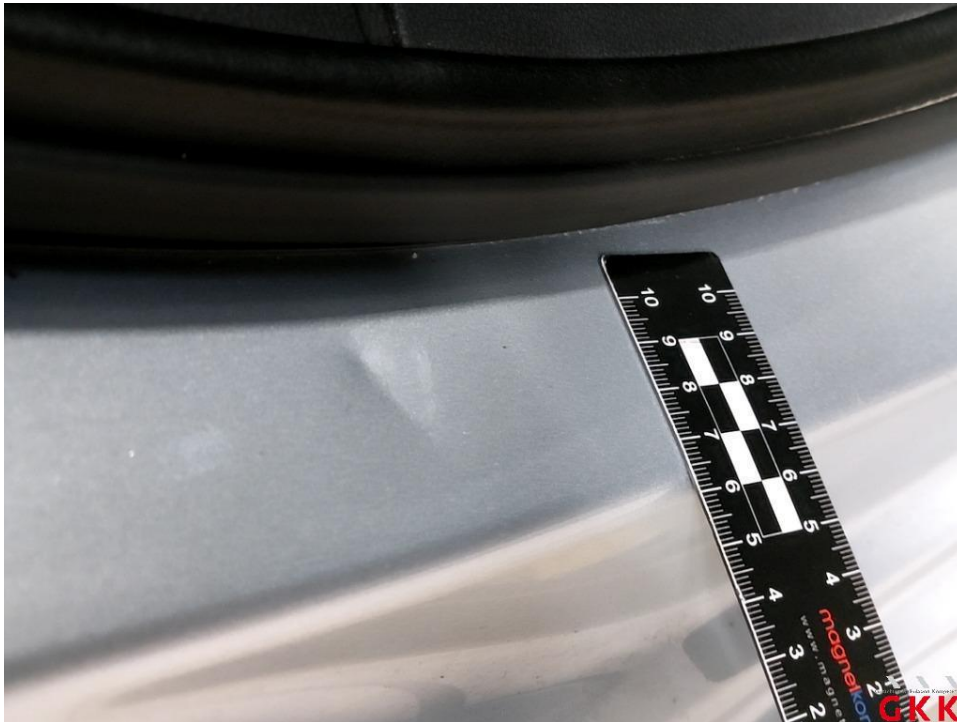


Bild 27 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

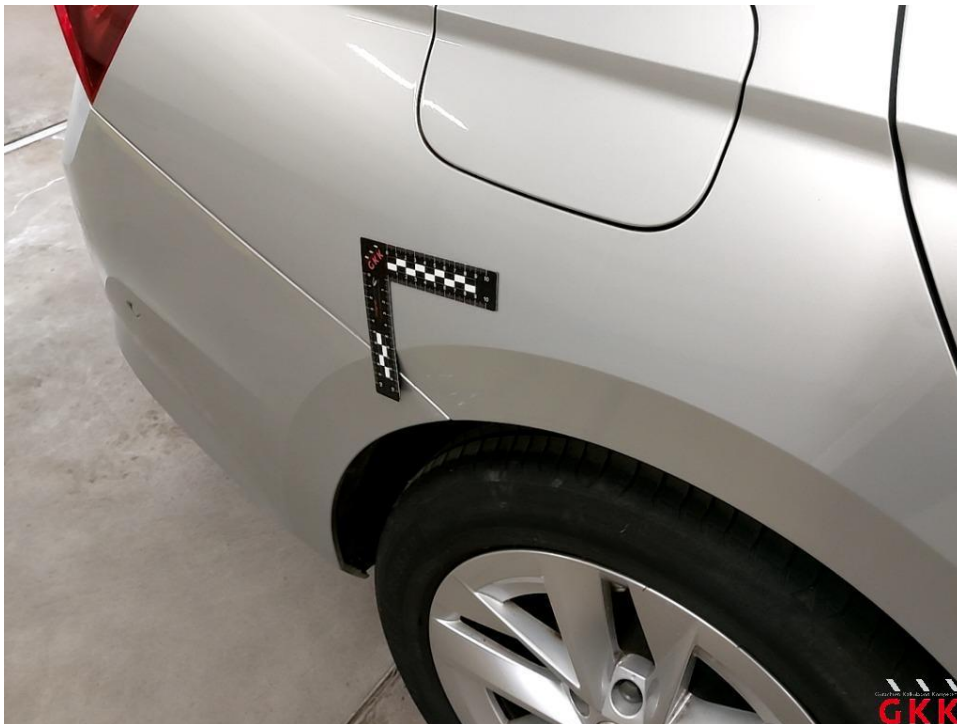


Bild 28 Seitenwand rechts, verkratzt, polieren

Fotoanlage



Bild 29 Seitenwand rechts, verkratzt, polieren



Bild 30 Seitenwand rechts, Scheibe -getönt-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage

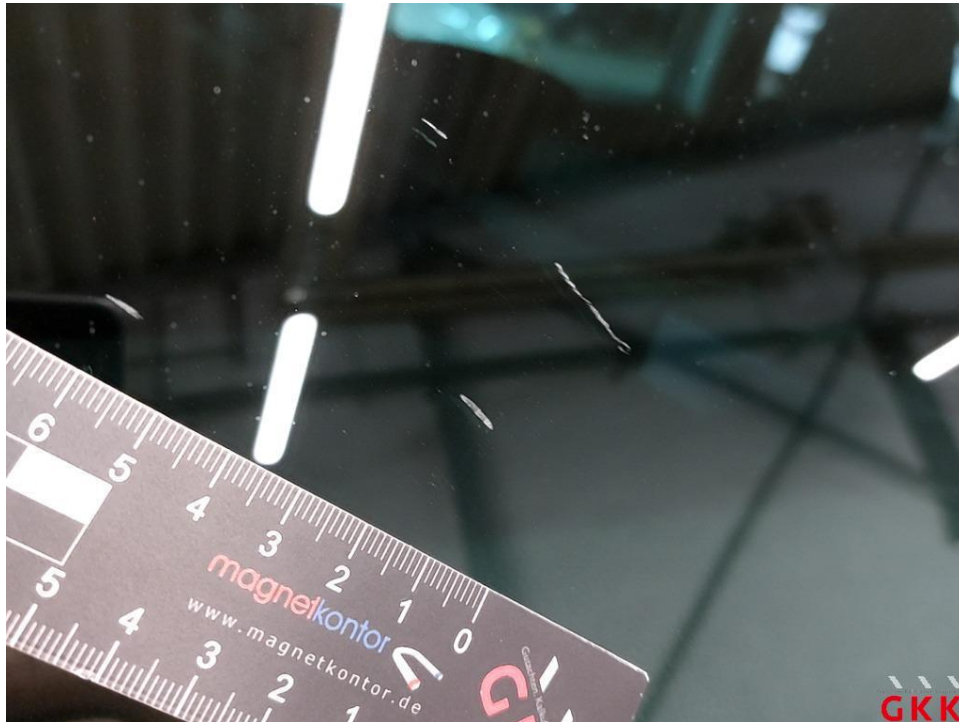


Bild 31 Seitenwand rechts, Scheibe -getönt-, verkratzt, ersetzen



Bild 32 Seitenwand rechts, Scheibe -getönt-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 34 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 35 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 36 D- Säule links, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 37 D- Säule links, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair



Bild 38 LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 39 LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, aufbereiten



Bild 40 LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, aufbereiten