

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf



Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten

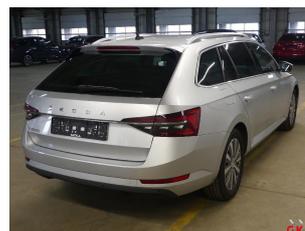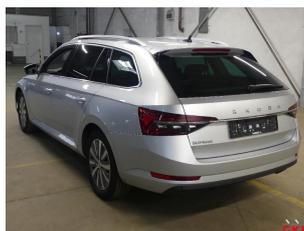

### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	18.03.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	24.03.2025
<b>Referenznummern</b>	0002051754

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>TMBJH7NP6M7079232</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Kombilimousine	<b>Farbton / Lackart</b>	Brilliant-Silber / Metallic
<b>Hersteller</b>	Skoda	<b>Nächste HU</b>	12/2026
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Superb 2.0 TDI Style	<b>Laufleistung abgelesen</b>	103.656 km
<b>Erstzulassung</b>	25.11.2021	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6
<b>Getriebe / Gänge</b>	Direktschaltung / 7	<b>Sitzplätze / Türen</b>	5 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.968 ccm / 110 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Hankook	215/55 R17 94V	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Hankook	215/55 R17 94V	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Hankook	215/55 R17 94V	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Hankook	215/55 R17 94V	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 06.12.2024 bei km 94.380.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :  Ja     Nein     Nicht prüfbar     Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
Ablagefach für Regenschirm	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Akustikglas Türscheiben vorn
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Ausstattungs-Paket: Green tec
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik	Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	Außenspiegel Wagenfarbe
Bremsassistent	Bremsenergieerückgewinnung
Brillenfach	Chromzierleisten an Seitenfenstern
Dachreling eloxiert	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Fernbedienung für Zentralverriegelung	Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
Handschuhfach beleuchtet	Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
Heckscheibenwischer	Infotainment-Paket Bolero
Audiosystem Bolero (MP3-fähig, SD-Karten-Schnittstelle)	USB-Anschluss
Wireless SmartLink	Innenausstattung: Dekoreinlagen Anthrazit - Brushed
Innenausstattung: Dekoreinlagen Grau (Metall-Optik)	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isifix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Knieairbag Fahrerseite	Kofferraum / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schliessen)
Multifunktionsablage unter Gepäckraumabdeckung	Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten
Kopfstützen vorn	Lehnenverriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole	LM-Felgen
Mittelarmlehne vorn	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
Nebelscheinwerfer LED	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
Notrufsystem	Radioempfang digital (DAB+)
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwaschdüsen heizbar	Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
Fahrassistenz-System: Dynamischer Fernlichtassistent (Dynamic Light Assist)	Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	Seitenairbag vorn
Servolenkung	Servolenkung elektronisch (Servotronic)
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	Sitzheizung vorn

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
Sitzlehne vorn rechts klappbar		Sitzlängsverstellung Beifahrersitz, vom Fond elektr. verstellbar	
SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)		Sonnenblende links mit Spiegel	
Sonnenblende rechts mit Spiegel		Sprachsteuerung für Infotainment-System	
Start/Stop-Anlage		Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn		Verzurrösen Koffer-/Laderaum	
Wegfahrsperre		Zentralverriegelung	
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Anhängerkupplung mit Stabilitätskontrolle	✓	Business-Paket Amundsen	✓
Fahrassistenz-Paket: Traveller	✓	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	✓
Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)	✓	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	✓
Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent	✓	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	✓
Phonebox	✓	Audio-Navigationssystem Amundsen	✓
Steckdose 230V	✓	USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten	✓
Einparkhilfe vorn und hinten	✓	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	✓
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	✓	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	✓
Lenkrad heizbar	✓	Metallic-Lackierung	✓
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style Beige	✓		

**Wertbeeinflussende Faktoren**

<b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten links, verkratzt, lackieren (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	802,60 €	441,43 €
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

**Wertermittlung** (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

<b>Reparaturkosten</b>	<b>802,60 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>441,43 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>13.450,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>15.500,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

**Minderwert**

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.  
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 16 Fotos.

Beulig, Chris

\_\_\_\_\_  
Der Sachverständige, 25.03.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage

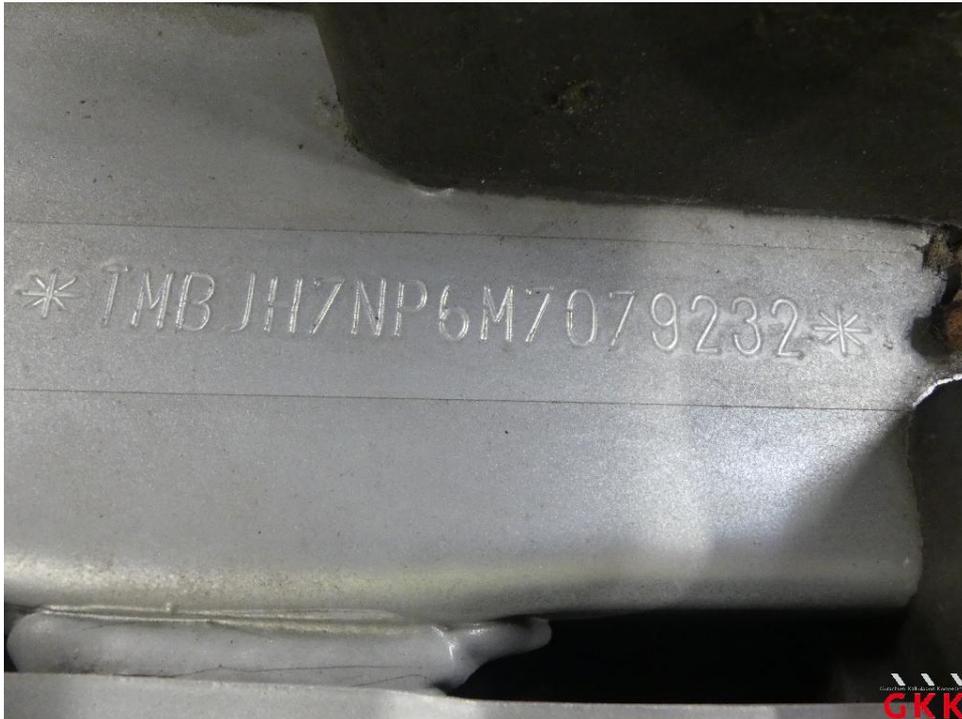


Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

**Fotoanlage**



Bild 11

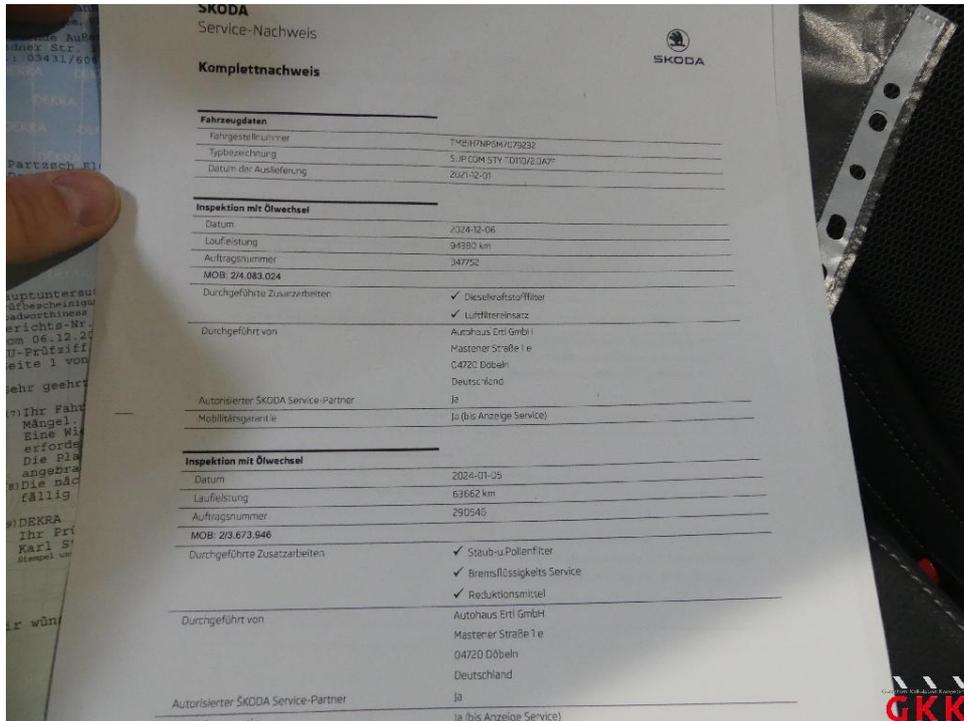


Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Tür hinten links, verkratzt, lackieren

**Fotoanlage**

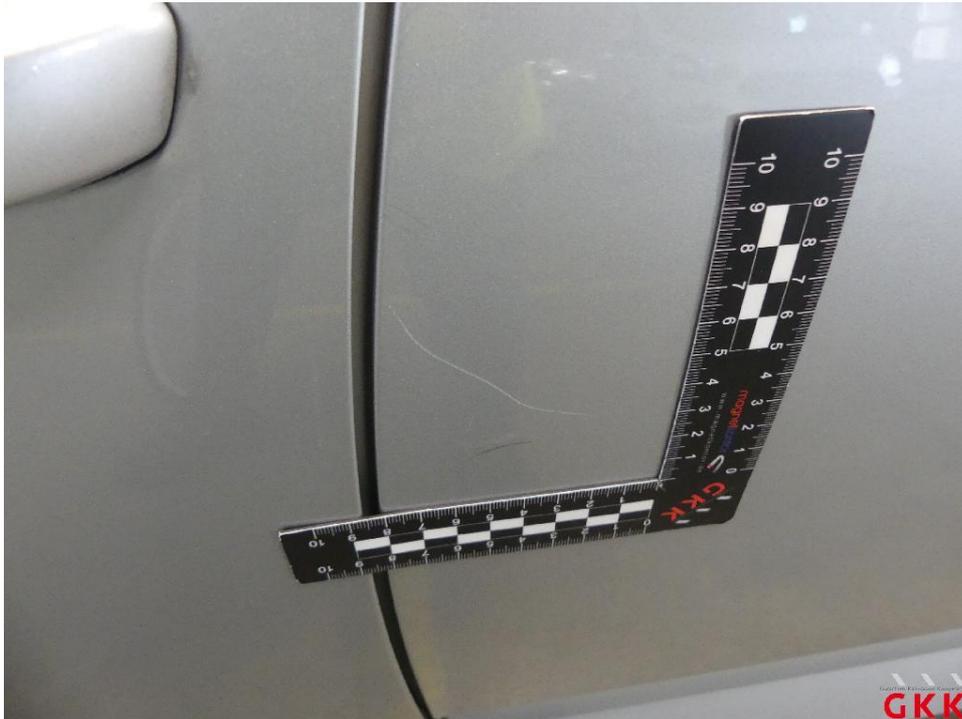


Bild 15 Tür hinten links, verkratzt, lackieren



Bild 16 Tür hinten links, verkratzt, lackieren