

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten

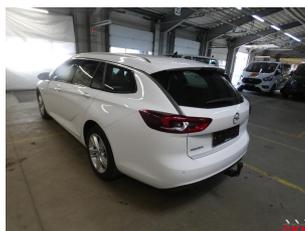

Vorgang

Ihr Auftrag vom	04.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	11.04.2025
Referenznummern	0002064789

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VZT8EN1N1028981		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Weiß / Uni
Hersteller	Opel	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Insignia B Sports Tourer 1.5 CDTI Elegance	Laufleistung abgelesen	148.135 km
Erstzulassung	05.10.2022	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.496 ccm / 90 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	215/55 R17 94V	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	215/55 R17 94V	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	215/55 R17 94V	3 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	215/55 R17 94V	3 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 04.09.2024 bei km 117.808.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten links beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebsart: Frontantrieb		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar	
Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend		B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)	
Bluetooth Audio-Streaming		Bremsassistent	
DAB-Tuner (Radioempfang digital)		Dach, Design-Ausführung (Chrom)	
Drehzahlmesser		Einstiegsleisten mit Schriftzug	
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Elektron. Traktionskontrolle		Ergonomiesitz vorn links	
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung		Fahrwerk FlexRide Premium	
Fensterheber elektrisch hinten		Fensterheber elektrisch vorn	
Feststellbremse elektrisch		Freisprecheinrichtung Bluetooth	
Frontkamera		Fahrassistenz-System: Abstandswarner	
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	
Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	
Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)		Heckleuchten LED	
Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung		Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz		Karosserie: 5-türig	
Kindersicherung		Klimaautomatik 2-Zonen	
Luftfeuchtesensor		Kopf-Airbag-System	
Kopfstützen hinten (3-fach)		Kühlergrill mit Chromrahmen	
Lenkrad (Leder 3-Speichen)		Audiobedienung am Lenkrad	
LM-Felgen		Modellpflege	
Motor 1,5 Ltr. - 90 kW CDTI DPF KAT		MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	
Nebelscheinwerfer LED		Parkpilotsystem vorn und hinten	
Reifendruckwarner		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Seitenairbag vorn	
Seitenscheiben geräuschkämmend		Sicht-Paket	
Einschaltautomatik für Fahrlicht		Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	
Scheibenwischer mit Regensensor		Innenspiegel mit Ablendautomatik	
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Monita / Ledernachbildung Morrocana, schwarz		Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)		Tagfahrlicht LED	
Türgriffe außen Wagenfarbe		Voll-LED (IntelliLux)	
Leuchtweitenregelung automatisch		Abbiegelicht	
Wegfahrsperrung		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	✓	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro	✓
Easy Access-Paket	✓	Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)	✓
Heckklappenöffnung elektrisch	✓	Schließ-/Startsystem Keyless Open	✓
Elektrische Schnellheizung (Quickheat)	✓	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	✓

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, lackieren (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	886,71 €	487,69 €
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	1025,85 €	564,22 €
Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren (Bild 27, Bild 28)	47,86 €	47,86 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren (Bild 25, Bild 26)	47,86 €	47,86 €
Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 23, Bild 24)	814,27 €	519,63 €
A- Säule rechts, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren (Bild 21, Bild 22)	47,86 €	47,86 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fußmatte(n) vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 33)	72,13 €	39,67 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset Füllflasche, genutzt, ersetzen (Bild 32)	90,86 €	90,86 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 31)	121,85 €	121,85 €
Inspektion groß Mittelklasse, fällig, durchführen (Bild 29, Bild 30)	634,54 €	634,54 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	3.789,79 €
Minderwert	2.602,04 €
Händlereinkaufspreis	5.875,00 €
Händlerverkaufspreis	7.050,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 33 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 14.04.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3

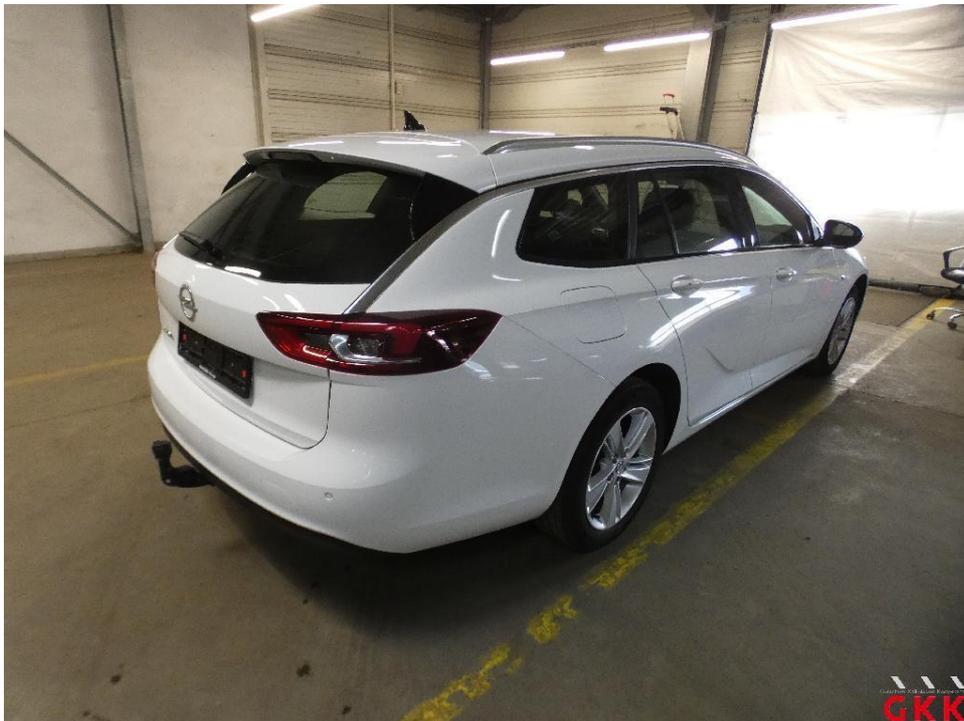


Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

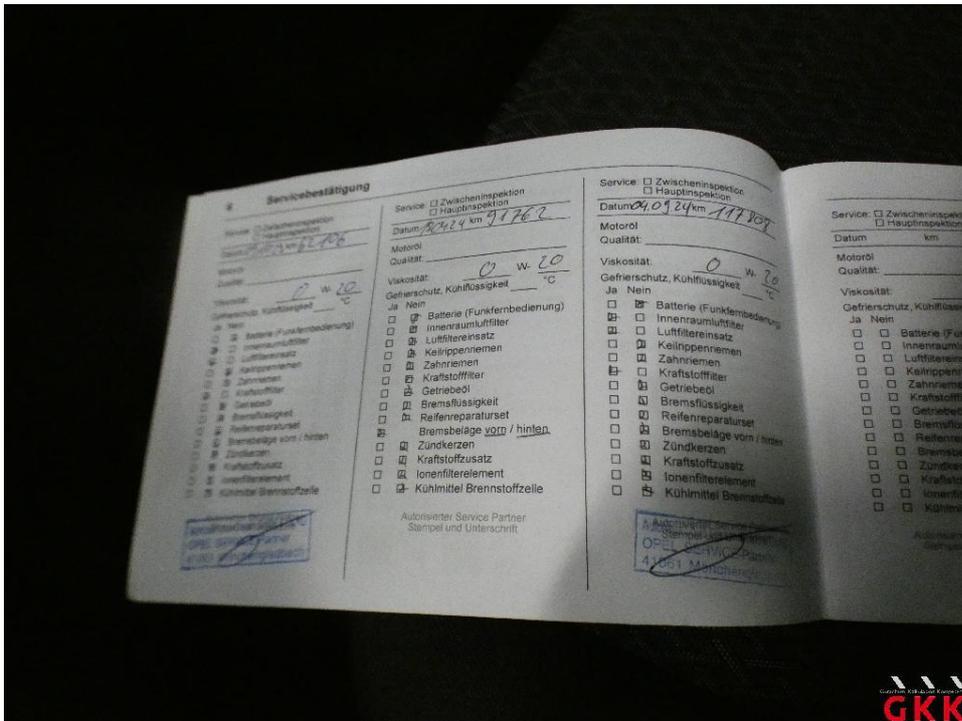


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

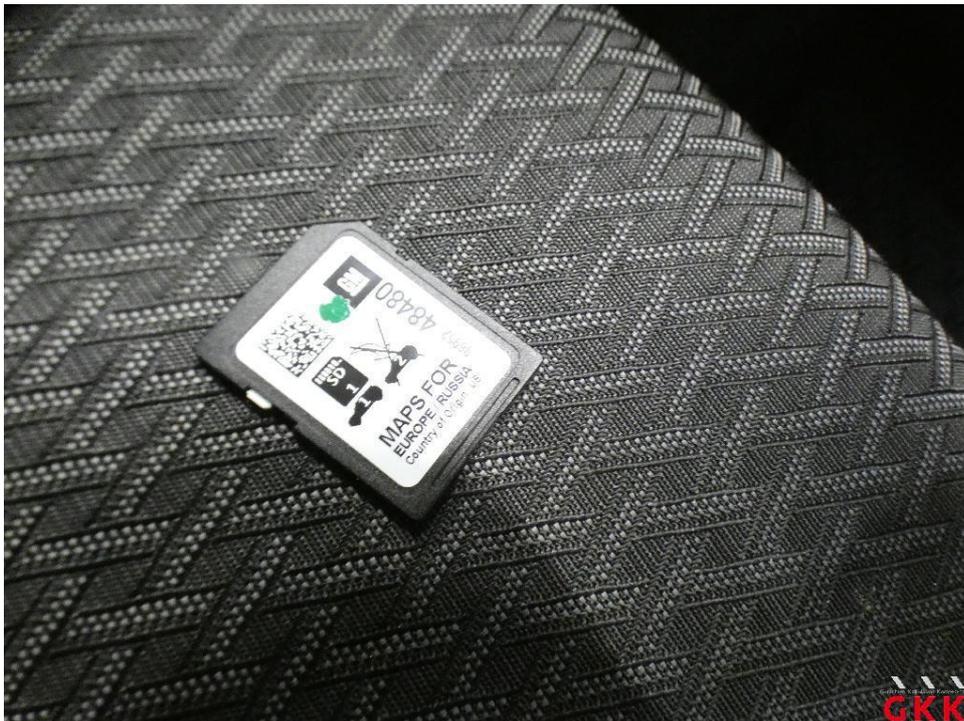


Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, lackieren

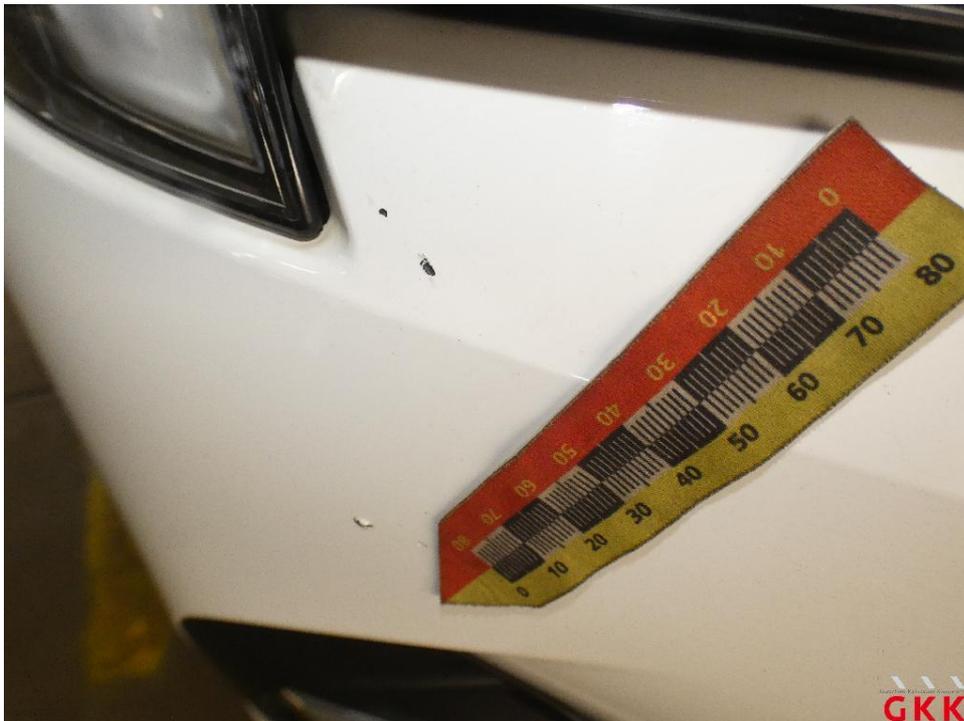


Bild 16 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, lackieren

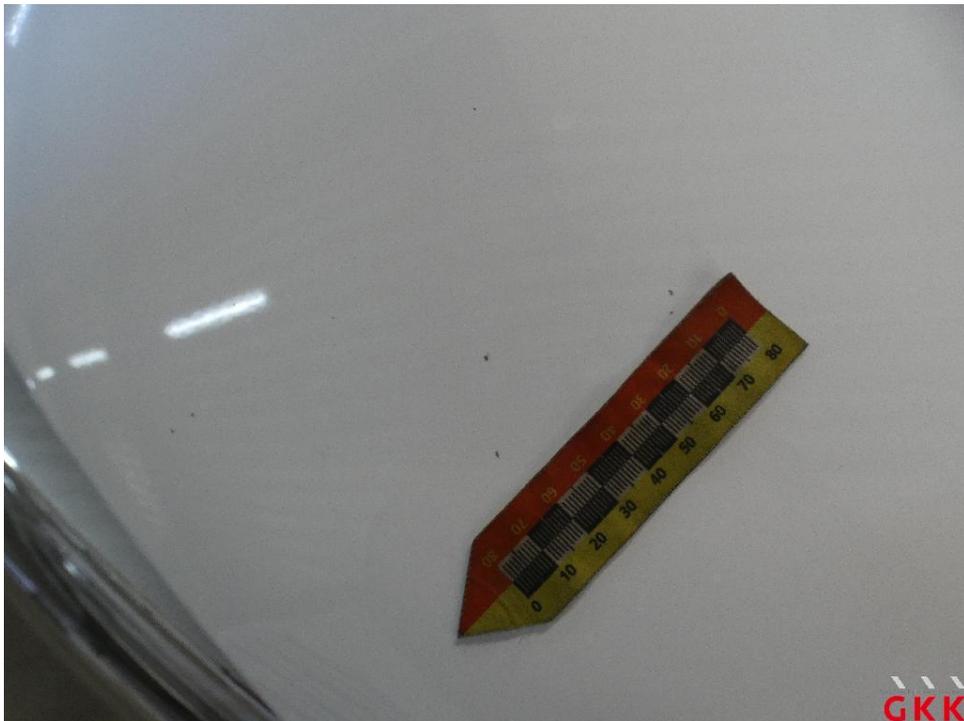


Bild 18 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage

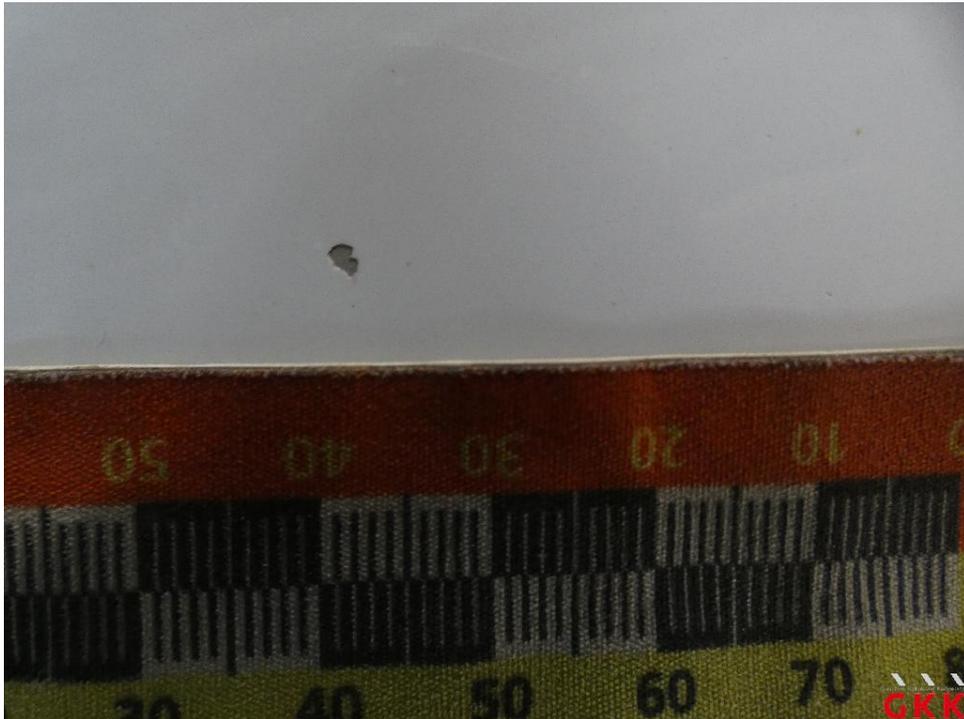


Bild 19 Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 20 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 A- Säule rechts, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren

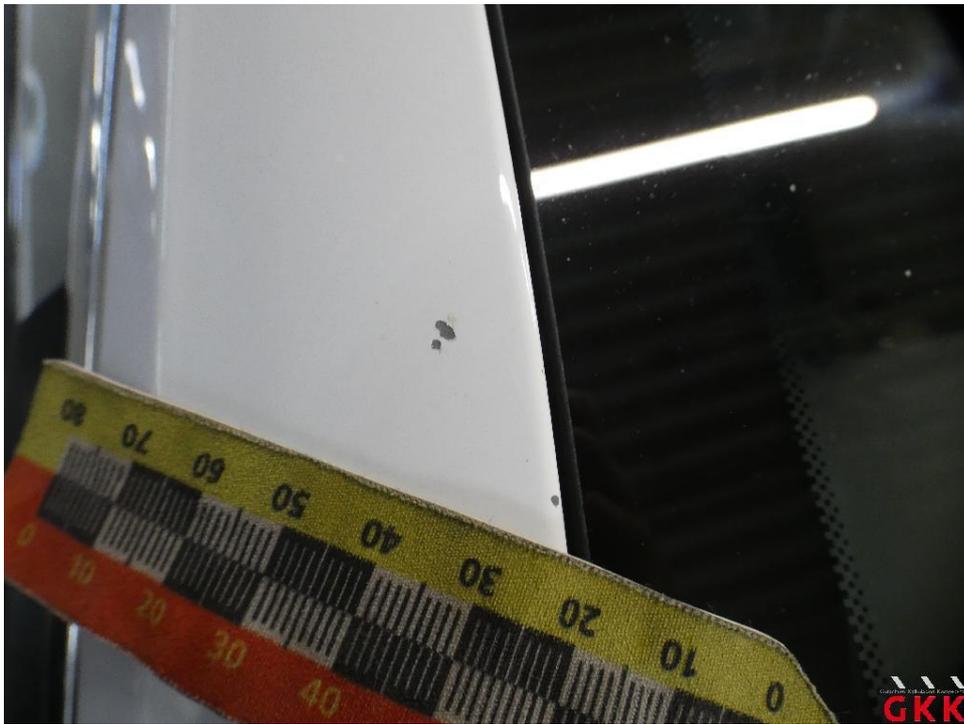


Bild 22 A- Säule rechts, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage

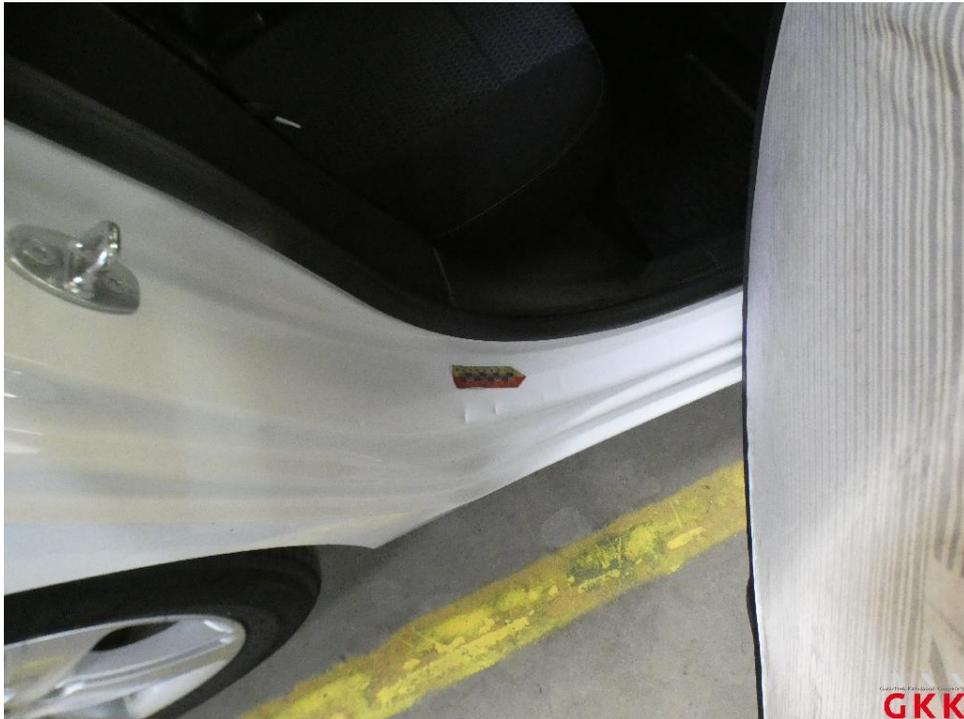


Bild 23 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Seitenwand rechts, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren



Bild 26 Seitenwand rechts, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 27 Tür vorne links, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren



Bild 28 Tür vorne links, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage

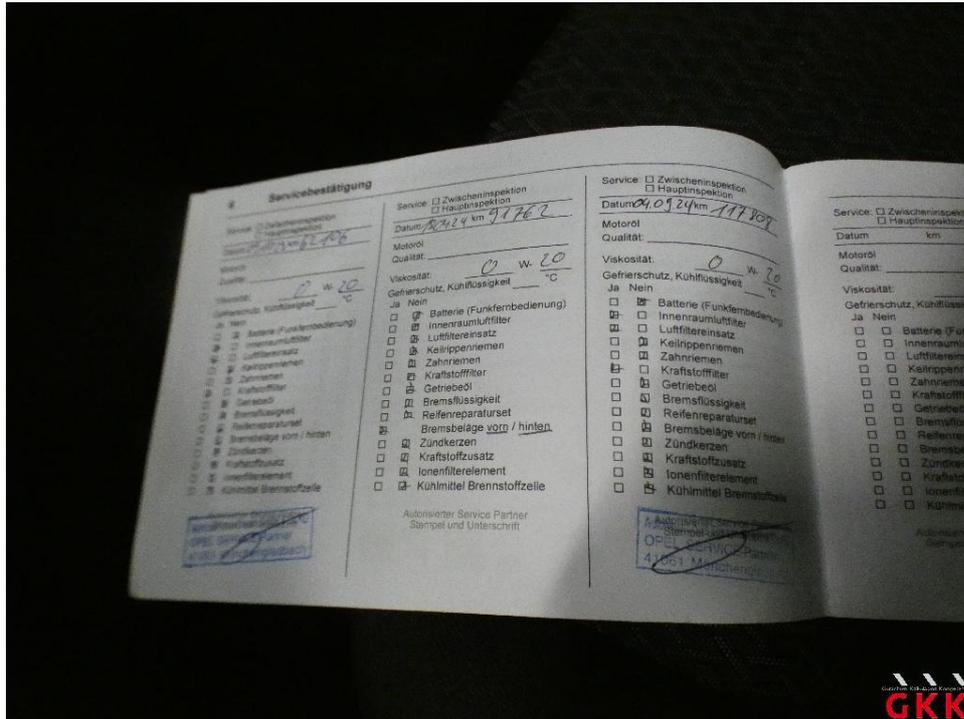


Bild 29 Inspektion groß, Mittelklasse, fällig, durchführen



Bild 30 Inspektion groß, Mittelklasse, fällig, durchführen

Fotoanlage

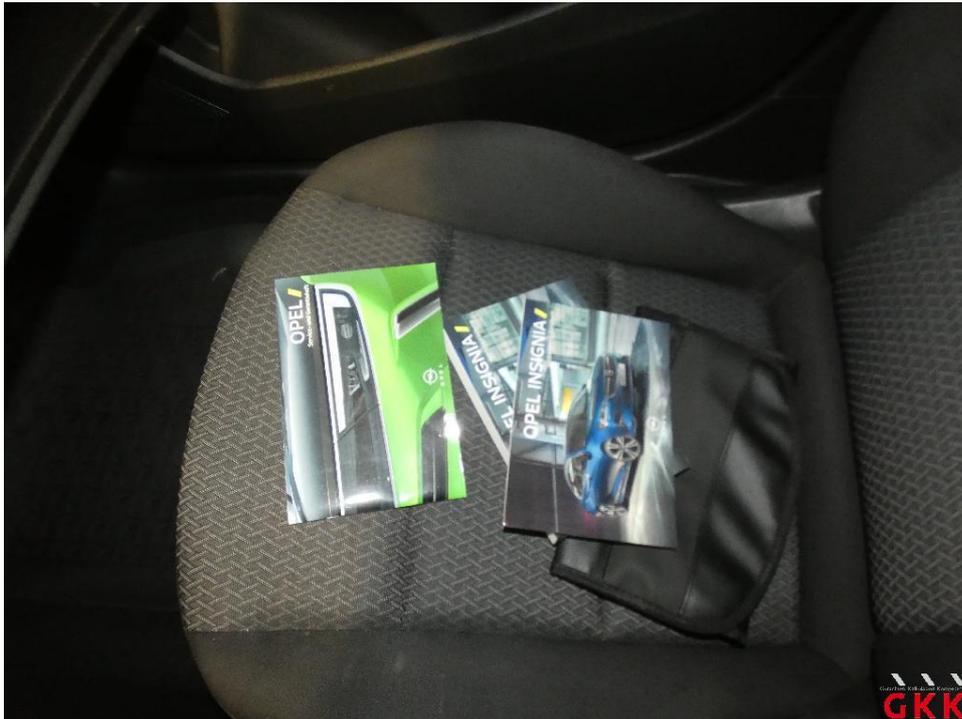


Bild 31 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 32 Reifenreparaturset, Füllflasche, genutzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33 Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen