

DEKRA Automobil GmbH
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Allane SE
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
82049 Pullach i.Isartal

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover
Hanomagstr. 12
30449 Hannover
Telefon 0511 / 42079-0
Fax 0511 / 42079-115
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Marek Wojtasik
Tel. direkt 0511 42079-0
Tel. mobil 0152 54659327

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

H WO544E

FIN

WBA31CG090CH22888

Vorgang

Kunden-Nr. 0210006693
Auftraggeber Allane SE, Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2, 82049 Pullach i.Isartal
Ihr Auftrag vom 28.03.2025, per Mail.
Besichtigung 28.03.2025, 14:00 Uhr, durch Herrn Marek Wojtasik bei Firma Continental, Lissabonner Allee 3, 30539 Hannover, im Beisein von Herrn Schönberger.
Bewertet auf 28.03.2025
Betrifft Vertragsnummer 7752076
Auftragsnummer 30916281
Rahmenkostenstelle ZUB

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-2.487,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.089,91 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-2.104,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.768,06 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt.	-256,00 EUR
	ohne MwSt.	-215,12 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Laut vorliegenden Informationen wurde am 07.09.2021 ein Schaden am Fahrzeug instandgesetzt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 175 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorn rechts
- Kotflügel vorn rechts
- Frontklappe

Das gegenständliche Fahrzeug ist mit einem Allradantrieb ausgestattet. Gemäß Herstellerrichtlinie, darf der Profiltiefenunterschied der Reifen aller Radpositionen nicht mehr als 2 mm betragen. Dies ist bei der Erneuerung einzelner Reifen zwingend zu beachten. Am gegenständlichen Fahrzeug wurde die Bereifung an der Vorderachse erneuert. Der daraus resultierende Profiltiefenunterschied zur Hinterachse übersteigt den vorgegebenen maximalen Profiltiefenunterschied laut Herstellerrichtlinie. Eine Erneuerung der hinteren Bereifung ist erforderlich.

Der zum Besichtigungszeitpunkt im Fahrzeug beiliegende Winterradsatz, gehört laut vorgelegter Ausstattungsliste nicht zum Auslieferungsumfang.

Beigelegter Winterradsatz weist an den Felgen Kratzer auf.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.06.2021	Letzte Zulassung	25.06.2102
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	530e xDrive Touring Aut.
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA31CG090CH22888
HSN / TSN	0005 / DES	Schlüssel-Nr.	10137230
Km-Stand abgelesen	129587	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	135	Hubraum (ccm)	1998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Allrad
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 18 100 Y	Uniroyal / RainSport 5 FR	S / O	8 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Uniroyal / RainSport 5 FR	S / O	8 mm
2 links	245 / 45 R 18 100 Y	Continental / EcoContact 6 *	S / S	4 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Continental / EcoContact 6 *	S / S	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 02 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 18 100 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	4 mm
245 / 45 R 18 100 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	4 mm
245 / 45 R 18 100 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	4 mm
245 / 45 R 18 100 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	4 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar, Airbag: Knieairbag für Fahrer, Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Akustischer Fußgängerschutz, Alarmanlage, Allradantrieb xDrive, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, BMW eDrive Zones, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), E-Motor, Favoritentasten, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumtrennetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe, Getränkehalter, jeweils 2 vorn und hinten, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt, Heckscheibenwischer, Hinterachsluftfederung mit Niveauregulierung, Hochvoltbatterie inkl. Battery Certificate, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung und erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5), Ladekabel (230V) für Haushaltssteckdose (Schuko), Ladekabel (Mode 3), Ladeklappe, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Multifunktion, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Professional, Ottopartikelfilter, Paket: Connected Package Professional, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Personal Profile, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung, Rekuperationssystem, Räder: Leichtmetall Vielspeiche 619, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Sitzverstellung elektrisch für Fahrer und Beifahrer, Standklimatisierung, Start-/Stop-Knopf, Steckdosen (12V) im Ablagefach vorn, Teleservices, Verzurrösen im Gepäckraum, Vorbereitung Fahrerassistenz I, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum, Xtraboost, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
5AL	Active Protection
3AC	Anhängerkupplung
5AU	Driving Assistant Professional
2TB	Getriebe: Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen am Lenkrad Lackierung: Metallic in Verbindung mit M Sportpaket
4KH	M Interieurleisten Aluminium Rhombicle Rauchgrau mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
3MF	M Leuchten Shadow Line
9BD	Paket: Business in Verbindung mit M Sportpaket
9D5	Paket: Entertainment
7R7	Paket: Innovationspaket
337	Paket: M Sportpaket (520e,530e)
5DN	Parking Assistant Plus Polsterung: Leder Dakota in Verbindung mit M Sportpaket
27P	Räder: M Leichtmetall Doppelspeiche 662 M
2VC	Räderzubehör: Reifenpannenset
4HA	Sitze: Sitzheizung vorne und hinten
6WD	Telefon: WLAN Hotspot
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 15.08.2024 bei Kilometerstand 103.677
nächste Wartung:	am 01.05.2026
bis Wartung verbleiben:	7.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

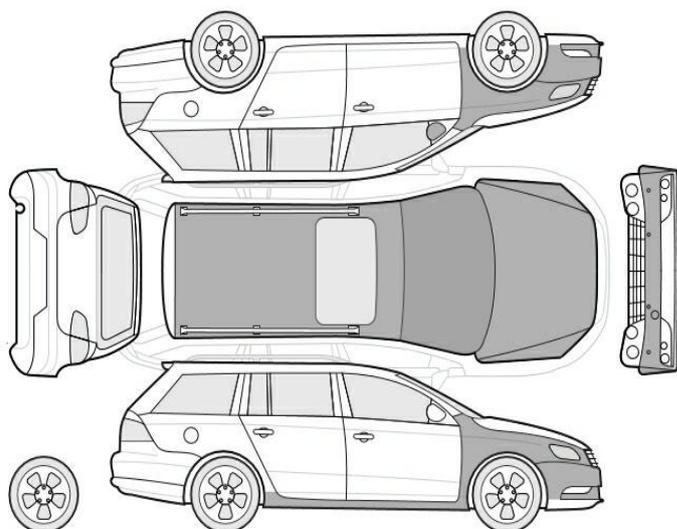

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Heckklappe innen, Rostansatz, smart repair (Bild 21, 22)	186	100	-186	-156,30

2. Seitenschweller rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17)	217	45	-98	-82,35
3. Stoßfänger vorne, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12, 13, 14, 15)	627	100	-627	-526,89
4. Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10)	480	45	-216	-181,51
5. Außenspiegel links Gehäuse, zerkratzt, smart repair (Bild 8)	62	100	-62	-52,10
6. Motorhaube, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19, 20)	715	100	-715	-600,84
7. Lackvorbereitung	200	100	-200	-168,07
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	2.487		-2.104	-1.768,06

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten leicht eingedellt
 Kotflügel vorne links Lackierung, verschrammt, polieren
 Sitz vorne links Sitzlehnenbezug, verschrammt, Gebrauchsspur
 Dach, mehrfach eingedellt, drücken
 Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR	
			brutto	netto
hinten links	4 mm	SS	-128,00	-107,56
hinten rechts	4 mm	SS	-128,00	-107,56
Legende		S/ Sommer /O Original /F Runflat /S Schaden	-256,00	-215,12

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
 Marek Wojtasik

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
28.03.2025	Frank Schönberger	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
28.03.2025	Marek Wojtasik	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift