

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf





Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten

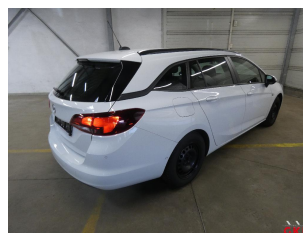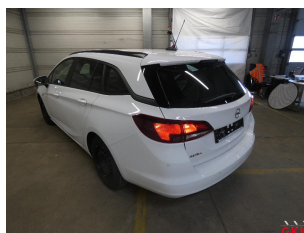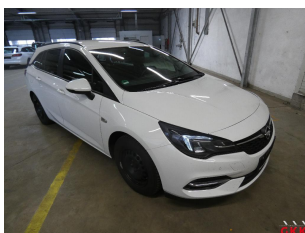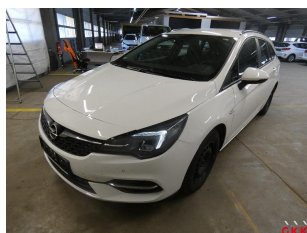

Vorgang

Ihr Auftrag vom	10.03.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	20.03.2025
Referenznummern	0002047371

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VBD8EV1M8007682		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Weiß / Uni
Hersteller	Opel	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Astra K Sports Tourer 1.5 D Edition	Laufleistung abgelesen	67.288 km
Erstzulassung	10.02.2021	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.496 ccm / 90 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	195/65 R15 91T	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	195/65 R15 91T	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	195/65 R15 91T	5 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	195/65 R15 91T	5 mm
Reservebereifung: Notrad					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R16 91V	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R16 91V	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R16 91V	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R16 91V	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 26.02.2024 bei km 59.809.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Heck beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel Wagenfarbe	Bluetooth Audio-Streaming
Bordcomputer	Check-Control-System
Bremsassistent	Dachreling schwarz
Drehzahlmesser	Ecoflex
Elektrische Schnellheizung (Quickheat)	Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
Anti-Blockier-System (ABS)	Elektron. Traktionskontrolle
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Fensterheber elektrisch hinten	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (9-Stufen)	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig	Kopf-Airbag-System
Laderaumabdeckung	Lenkrad (Leder)
Lenkrad mit Multifunktion	Audiobedienung am Lenkrad
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	Licht-Paket
Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung	Leseleuchten im Fond
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	LM-Felgen
Mittellarmlehne vorn verschiebbar	Modellpflege
Motor 1,5 Ltr. - 90 kW CDTI DPF KAT	MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
Reifendruck-Kontrollsystem	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheinwerfer LED
Seitenairbag vorn	Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
Sicht-Paket	Einschaltautomatik für Fahrlicht
Scheibenwischer mit Regensensor	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung (verifiziert)

DAB-Tuner (Radioempfang digital)	✓	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	✓
Komfort-Paket	✓	Klimaautomatik 2-Zonen	✓
Sitzheizung vorn	✓	Lenkrad heizbar	✓
Navi-Paket 1	✓	Nebelscheinwerfer	✓
Audio-Navigationssystem Multimedia Navi	✓	Rückfahrkamera	✓
Parkpilotsystem vorn und hinten	✓	Reserverad als Notrad	✓
Sonderlackierung Schnee-Weiß	✓	Winter-Paket	✓

Wertbeeinflussende Faktoren

Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne rechts, Klebreste, entfernen (Bild 21, Bild 22)	47,86 €	47,86 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	1087,12 €	716,08 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kühlsystem Kühlmittelstand, unter Minimum, prüfen (Bild 24)	31,90 €	31,90 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 23)	121,85 €	121,85 €
Inspektion groß Mittelklasse, fällig, durchführen (Bild 16, Bild 17)	634,54 €	634,54 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	1.923,27 €
Minderwert	1.552,23 €
Händlereinkaufspreis	6.625,00 €
Händlerverkaufspreis	7.875,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 25 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 21.03.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3

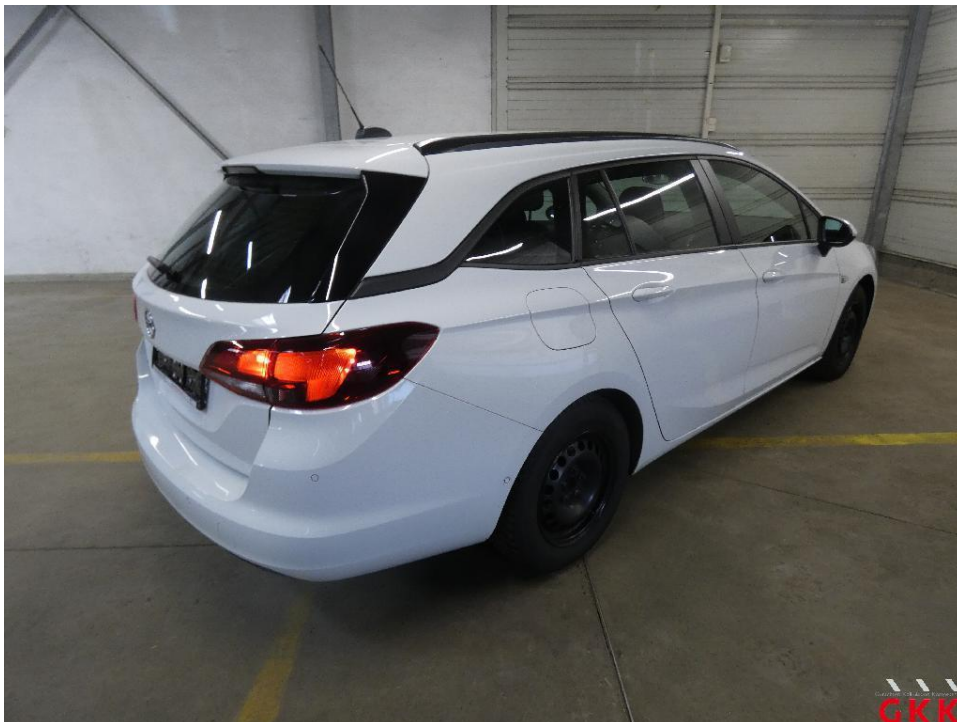


Bild 4

Fotoanlage

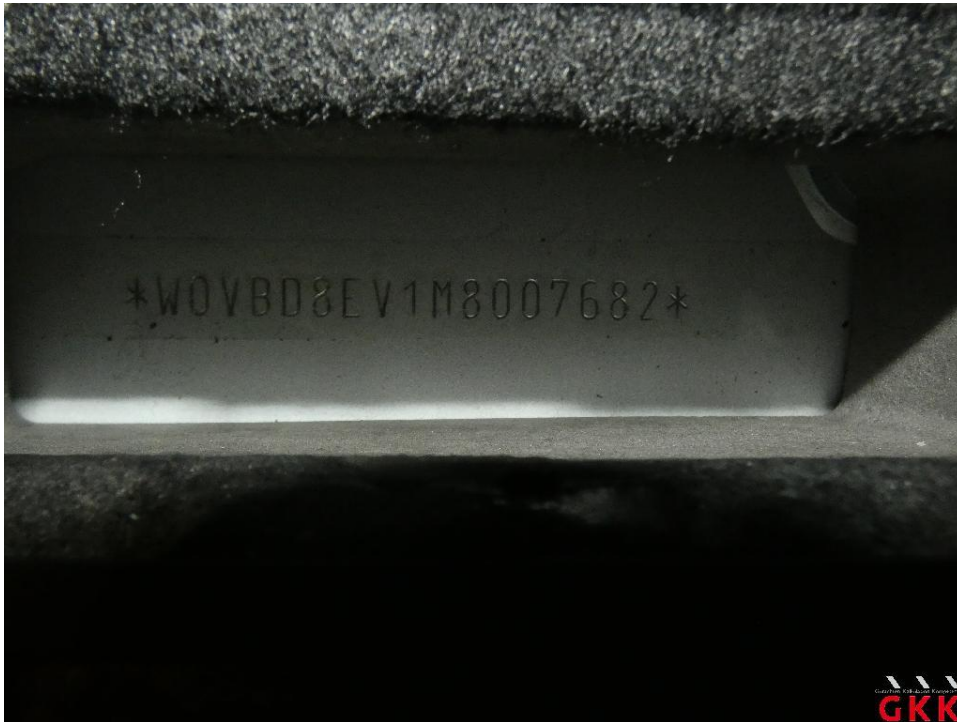


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

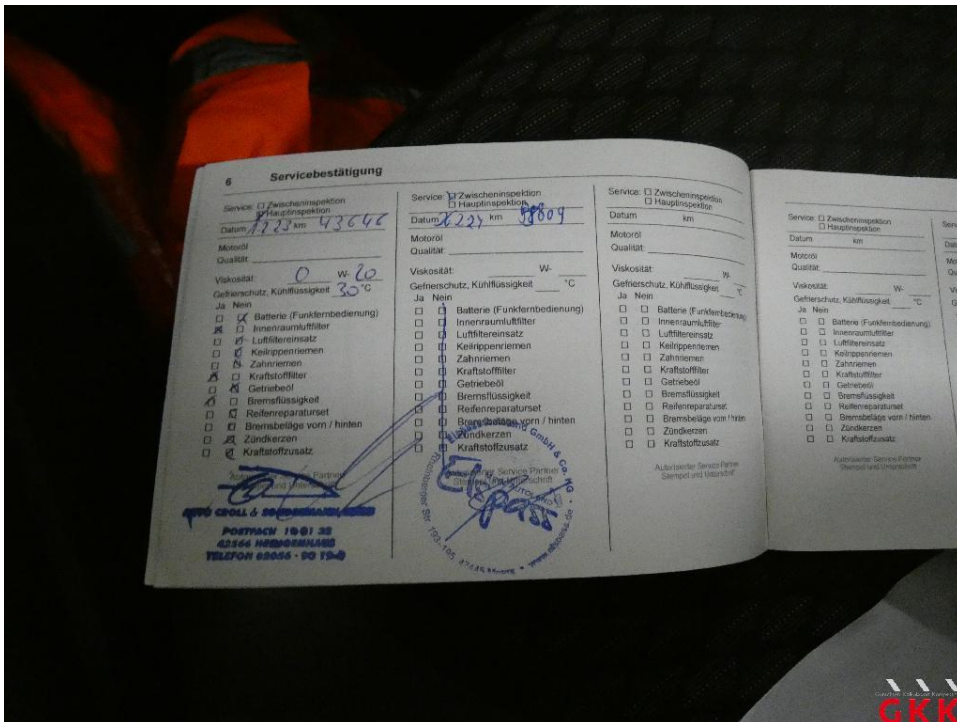


Bild 12

Fotoanlage

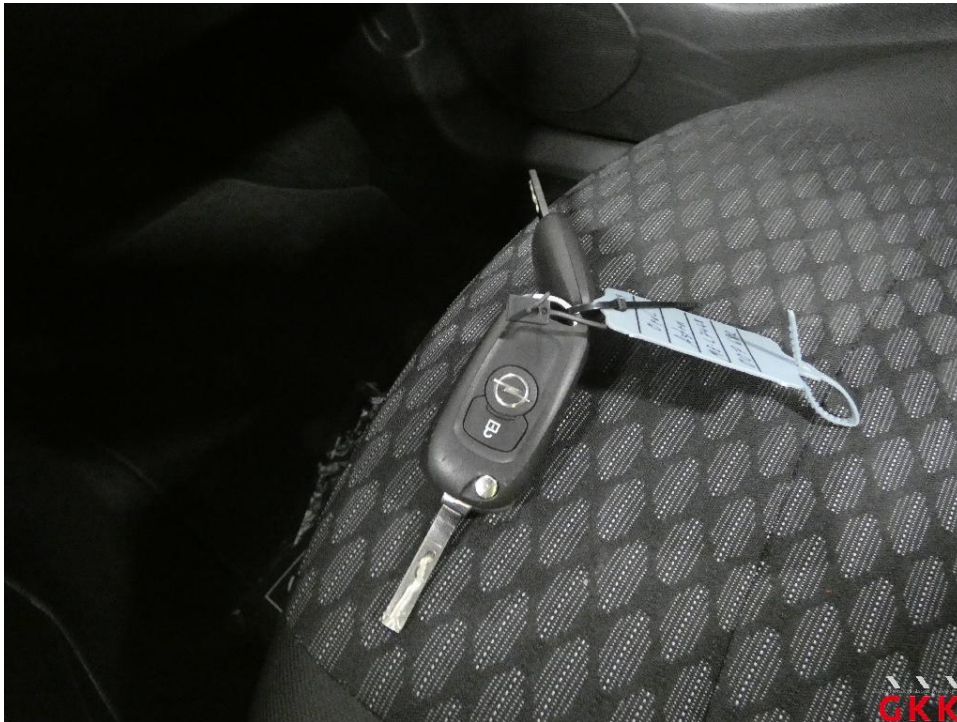


Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15

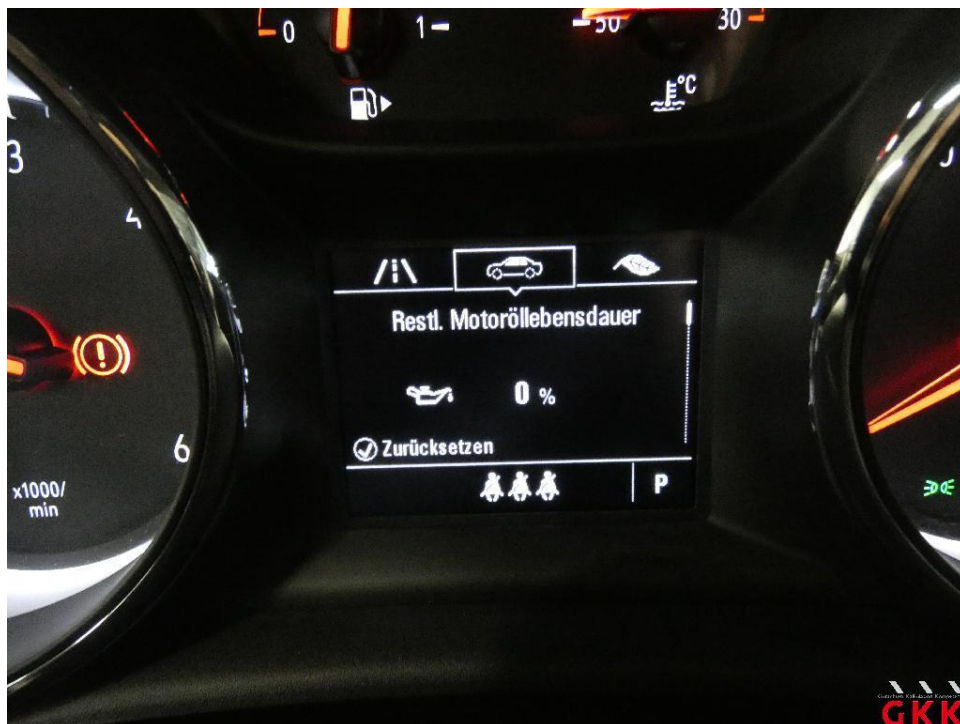


Bild 16 Inspektion groß, Mittelklasse, fällig, durchführen

Fotoanlage

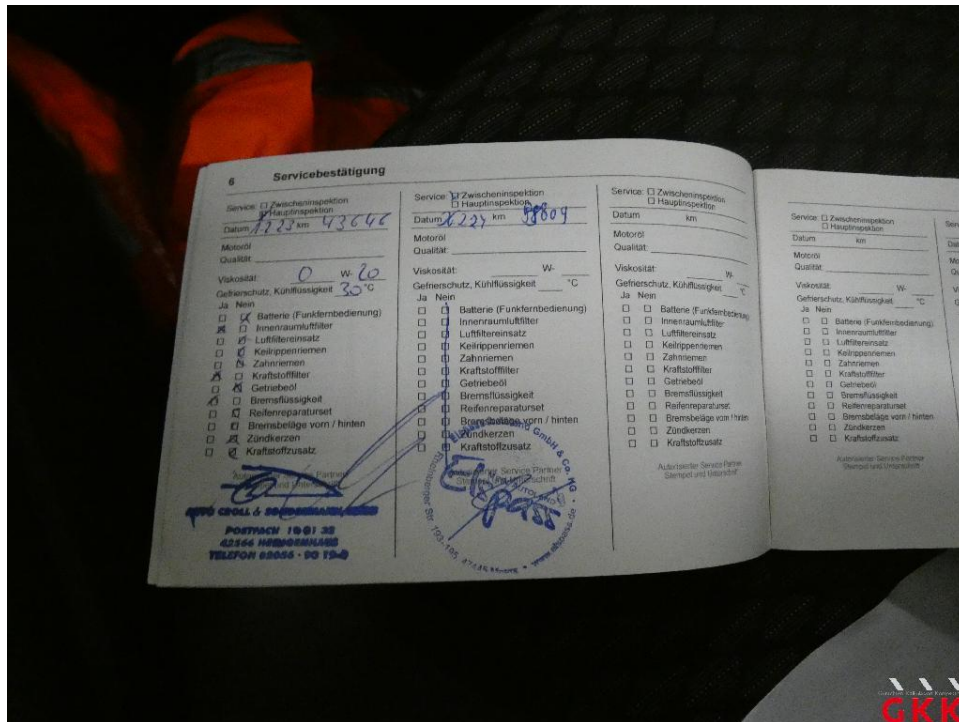


Bild 17 Inspektion groß, Mittelklasse, fällig, durchführen

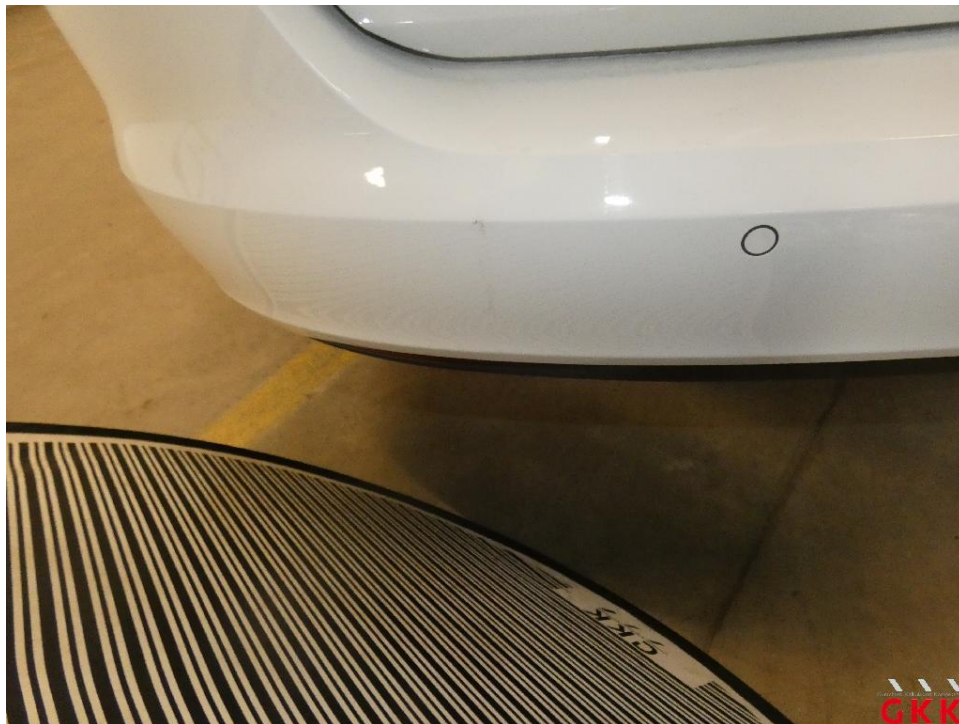


Bild 18 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

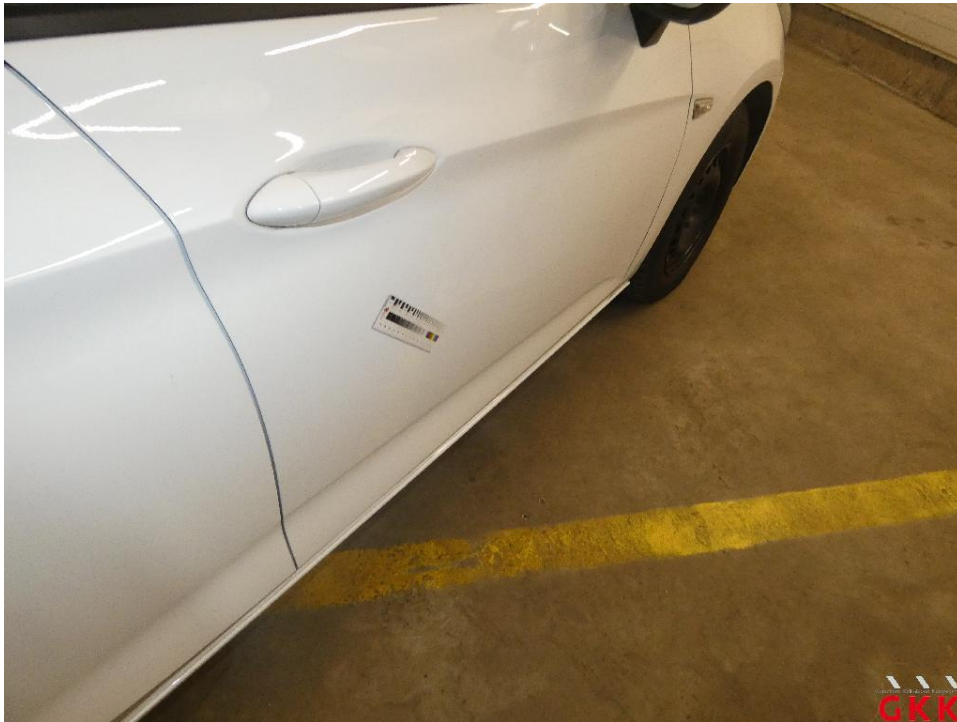


Bild 21 Tür vorne rechts, Klebreste, entfernen



Bild 22 Tür vorne rechts, Klebreste, entfernen

Fotoanlage

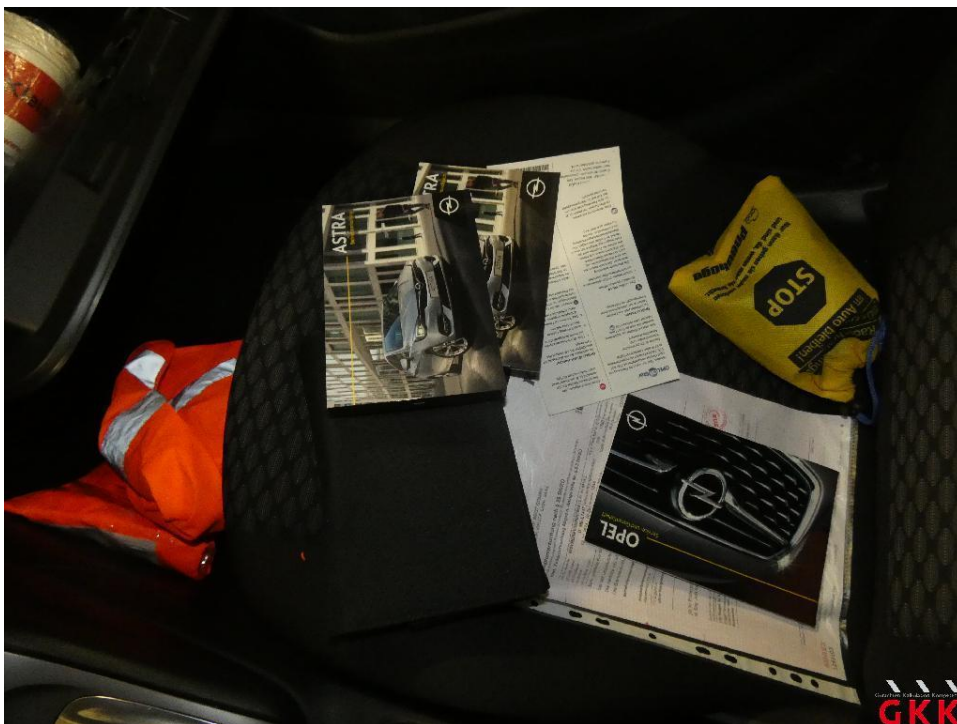


Bild 23 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

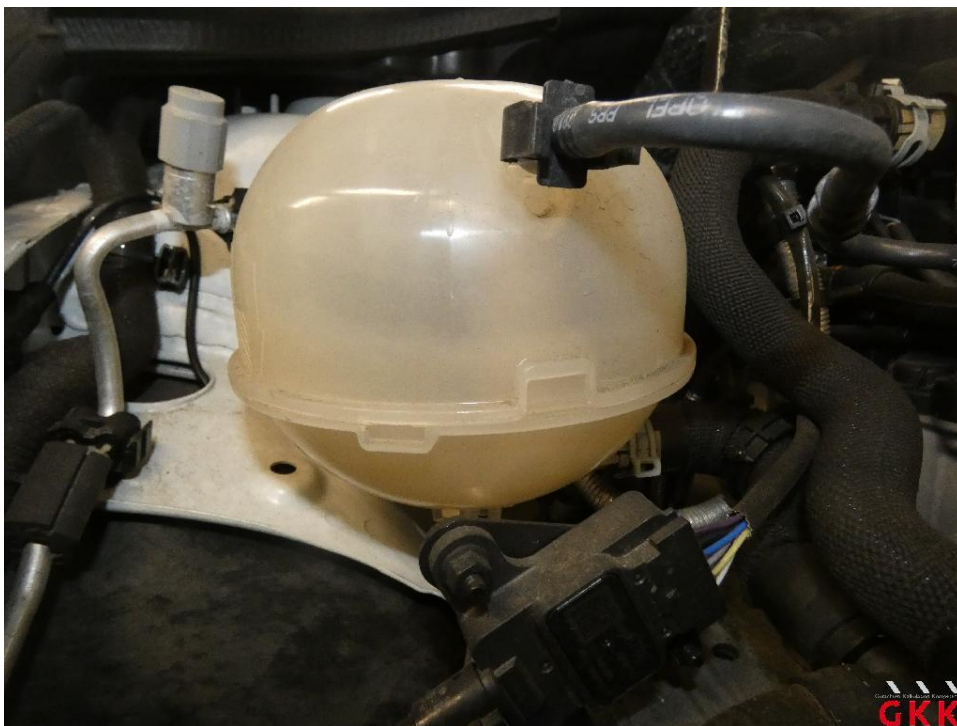


Bild 24 Kühlsystem, Kühlmittelstand, unter Minimum, prüfen

Fotoanlage



Bild 25