

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

| | |
|---------------------------|---|
| Ihr Auftrag vom | 19.03.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG |
| Besichtigungsort | 36272 Niederaula, Industriestraße 11 |
| Besichtigungsdatum | 24.03.2025 |
| Referenznummern | 0002058679 |

Fahrzeugdaten / Technische Daten

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| Fahrzeugident.-Nr. | W0VZT8GP8M1030806 | | |
| Fahrzeugart | PKW - Kombilimousine | Farbton / Lackart | Monstein Grau / Metallic |
| Hersteller | Opel | Nächste HU | keine Angabe |
| Typ / Verkaufsbez. | Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Business | Laufleistung abgelesen | 103.980 km |
| Erstzulassung | 21.01.2022 | Emissionsklasse | Euro 6 |
| Getriebe / Gänge | Automatik / 8 | Sitzplätze / Türen | 5 / 5 |
| Achsen / angetrieben | 2 / 1 | Anzahl Besitzer | unbekannt |
| Motorart | Reihenmotor / Diesel | Hubraum / Nennleistung | 1.995 ccm / 128 KW |
| Antriebsart | Frontantrieb | | |

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

| Montierte Räder: | | | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| Position | Reifenart | Felgenart | Hersteller | Dimension | Profiltiefe |
| vorn links | Winterreifen | Leichtmetallrad | Semperit | 225/55 R17 101V | 7 mm |
| vorn rechts | Winterreifen | Leichtmetallrad | Semperit | 225/55 R17 101V | 7 mm |
| hinten rechts | Winterreifen | Leichtmetallrad | Semperit | 225/55 R17 101V | 8 mm |
| hinten links | Winterreifen | Leichtmetallrad | Semperit | 225/55 R17 101V | 8 mm |
| Reservebereifung: TireFit | | | | | |

| Beiliegende Räder: | | | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Position | Reifenart | Felgenart | Hersteller | Dimension | Profiltiefe |
| Rad 1 | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Bridgestone | 225/55 R17 101Y | 3 mm |
| Rad 2 | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Bridgestone | 225/55 R17 101Y | 3 mm |
| Rad 3 | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Barum | 225/55 R17 101Y | 8 mm |
| Rad 4 | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Barum | 225/55 R17 101Y | 8 mm |

| Allgemeines / Zustand | |
|--|--|
| ✓ Fahrzeug ist fahrbereit | ✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt |
| ✗ Fahrzeug ist zugelassen | ✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| ✓ Batterie ist betriebsbereit | ✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| ✓ Serviceheft vorhanden | ✓ Rangierfahrt durchgeführt. |
| ✗ Probefahrt durchgeführt. | ✗ Ladekabel vorhanden |
| ✓ Anhängerkupplung vorhanden | ✗ Bordwerkzeug vorhanden |
| Kundendienst laut Serviceheft am 11.11.2023 bei km 58.589. | |

| Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten | |
|---|---|
| ✓ Motor startet eigenständig | ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig |
| ✓ Lichtanlage funktionsfähig | ⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig |
| ✓ Fensterheber funktionsfähig | ✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| ✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen | |

| Fahrzeugzustand | |
|------------------------|----------|
| ✗ verschmutzt | ✗ nass |
| ✗ Eis | ✗ Schnee |

| Fahrzeugstandort | |
|-----------------------------------|--|
| ✗ unzureichende Lichtverhältnisse | ✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| ✗ Dunkelheit | ✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich |

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

| Vorschaden | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|-------------------------------------|--|--------------|
| Seitenwand hinten rechts beschädigt | Ja | |

| Anmerkungen |
|--------------------|
| |

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

| Serienausstattung (nicht verifiziert) | | | |
|---|---|---|---|
| 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte | | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | |
| Anti-Blockier-System (ABS) | | Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro | |
| DAB-Tuner (Radioempfang digital) | | Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar | |
| Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend | | Bluetooth Audio-Streaming | |
| Bremsassistent | | Dach, Design-Ausführung (Chrom) | |
| Drehzahlmesser | | Elektrische Schnellheizung (Quickheat) | |
| Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP) | | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | |
| Elektron. Traktionskontrolle | | Ergonomiesitz vorn links | |
| Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | | Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) | |
| Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | | Fensterheber elektrisch hinten | |
| Fensterheber elektrisch vorn | | Feststellbremse elektrisch | |
| Freisprecheinrichtung Bluetooth | | Frontkamera | |
| Fahrassistenz-System: Abstandswarner | | Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | |
| Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung | | Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung | |
| Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | | Frontscheibe heizbar (ThermaTec) | |
| Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube | | Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | |
| Sicherheitsnetz hinter Vordersitze | | Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze | |
| Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | | Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen) | |
| Heckleuchten LED | | Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung | |
| Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) | | Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon | |
| Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | | Karosserie: 5-türig | |
| Kindersicherung | | Klimaautomatik 2-Zonen | |
| Luftfeuchtesensor | | Kopf-Airbag-System | |
| Kopfstützen hinten (3-fach) | | Lenkrad (Leder 3-Speichen) | |
| Audiobedienung am Lenkrad | | Lenkrad heizbar | |
| LM-Felgen | | Modellpflege | |
| Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI | | MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy | |
| Nebelscheinwerfer LED | | Parkpilotsystem vorn und hinten | |
| Reifendruckwarner | | Rußpartikelfilter | |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | | Seitenairbag vorn | |
| Seitenscheiben geräuschkämmend | | Sicht-Paket | |
| Einschaltautomatik für Fahrlicht | | Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | |
| Scheibenwischer mit Regensensor | | Innenspiegel mit Abblendautomatik | |
| Sitzheizung vorn | | Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) | |
| Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | | Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | |
| Tagfahrlicht LED | | Türgriffe außen Wagenfarbe | |
| USB-Schnittstelle hinten (2-fach) | | Wegfahrsperr | |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | | | |
| Sonderausstattung (verifiziert) | | | |
| Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) | ✓ | Business-Paket Premium | ✓ |
| Easy Access-Paket | ✓ | Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl) | ✓ |
| Heckklappenöffnung elektrisch | ✓ | Schließ-/Startsystem Keyless Open | ✓ |
| Technologie-Paket Park & Go | ✓ | Außenspiegel elektr. anklappbar | ✓ |
| Außenspiegel mit Umfeldleuchte | ✓ | Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent | ✓ |

| Sonderausstattung (verifiziert) | | | |
|--|---|--|---|
| Rückfahrkamera (digital) | ✓ | Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent) | ✓ |
| Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent | ✓ | Charging-Paket | ✓ |
| Innovations-Paket 1 | ✓ | Voll-LED (IntelliLux) | ✓ |
| Leuchtweitenregelung automatisch | ✓ | Abbiegelicht | ✓ |
| Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | ✓ | Innovations-Paket 2 | ✓ |
| Head-up-Display | ✓ | Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera | ✓ |
| Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | ✓ | | |

| Wertbeeinflussende Faktoren | | |
|--|-----------------|----------|
| Front (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 17, Bild 18, Bild 19) | 1088,43 € | 598,64 € |
| Seite links (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Tür vorne links Kante, verkratzt, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |
| Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |
| A- Säule links, Steinschlag, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |
| Seite rechts (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Tür hinten rechts Innenverkleidung -Leder-, Druckstellen, ersetzen (Bild 20, Bild 21, Bild 22) | 534,90 € | 294,20 € |
| Heck (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Stoßfänger hinten Schutzfolie, verkratzt, ersetzen (Bild 23, Bild 24, Bild 25) | 98,81 € | 54,35 € |
| Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen | 121,85 € | 121,85 € |
| Inspektion groß Mittelklasse, fällig, durchführen (Bild 16) | 634,54 € | 634,54 € |
| Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |
| Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

| Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt) | |
|---|--------------------|
| Reparaturkosten | 2.478,53 € |
| Minderwert | 1.703,58 € |
| Händlereinkaufspreis | 9.025,00 € |
| Händlerverkaufspreis | 10.550,00 € |

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 25 Fotos.

Beulig, Chris

 Der Sachverständige, 25.03.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

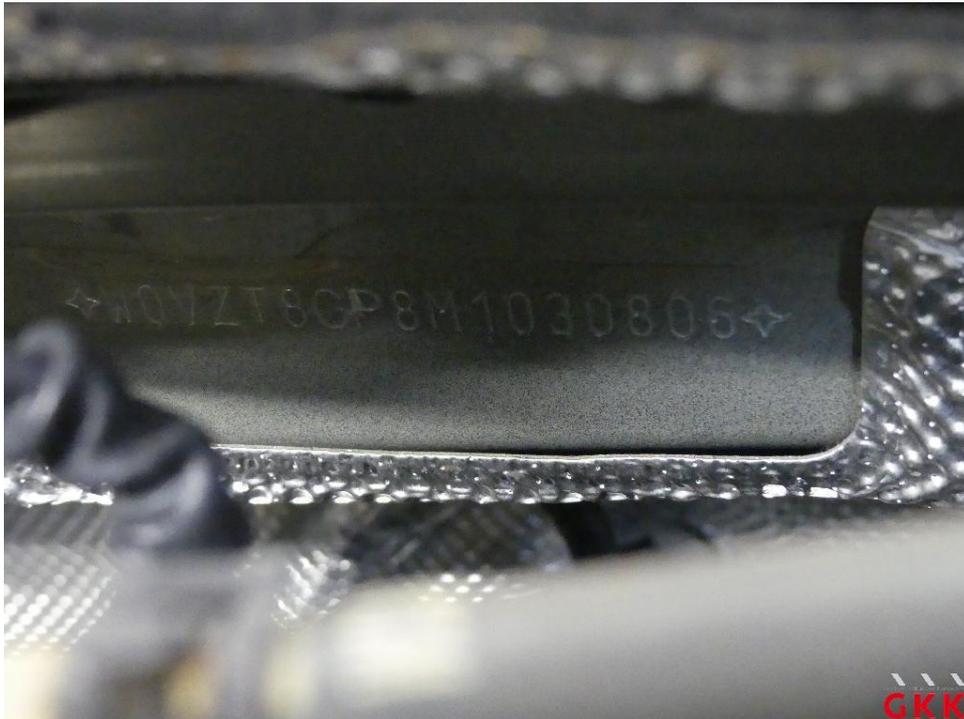


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

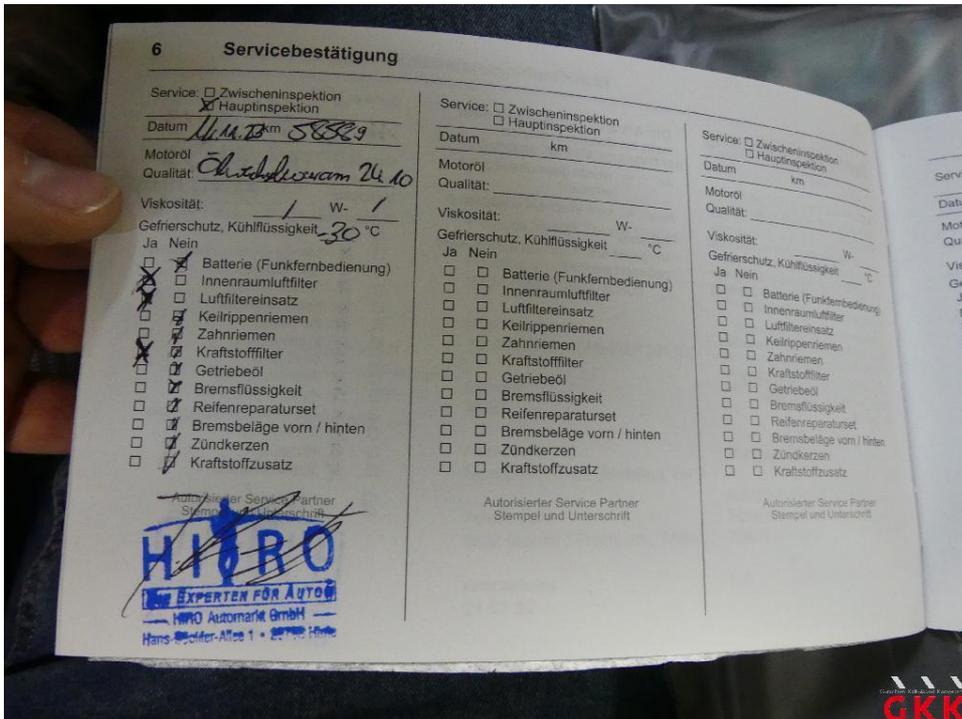


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15

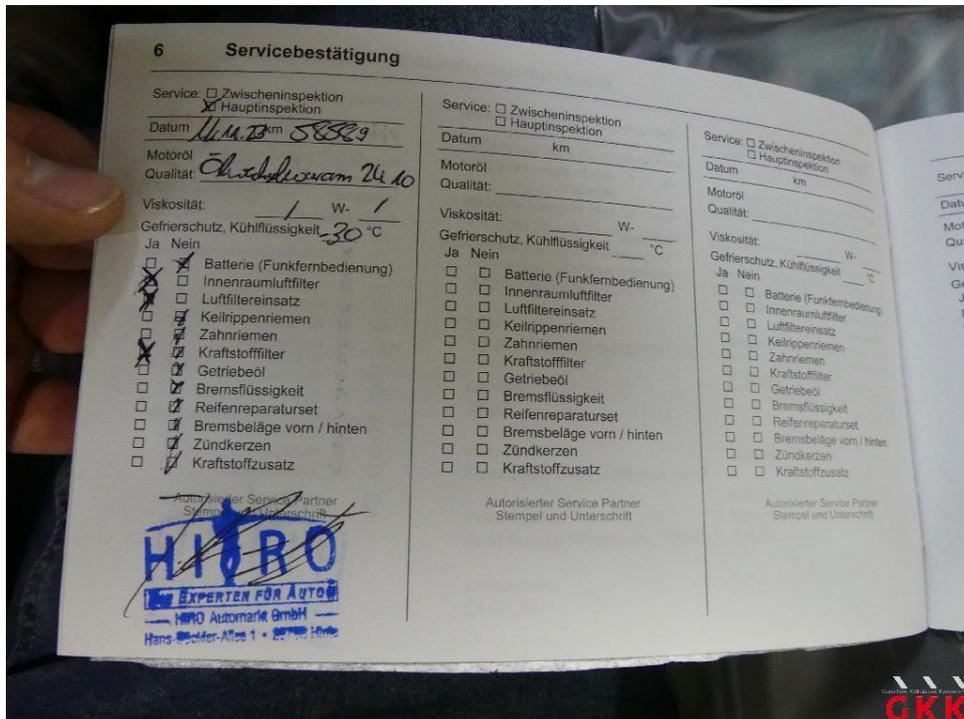


Bild 16 Inspektion groß, Mittelklasse, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 18 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 20 Tür hinten rechts, Innenverkleidung -Leder-, Druckstellen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Tür hinten rechts, Innenverkleidung -Leder-, Druckstellen, ersetzen

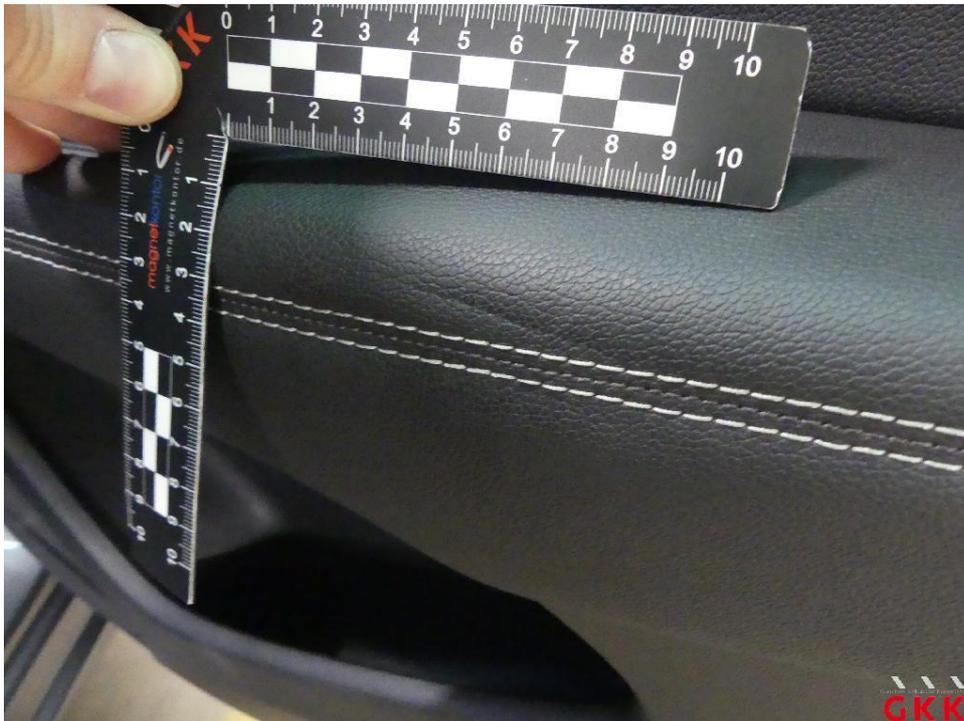


Bild 22 Tür hinten rechts, Innenverkleidung -Leder-, Druckstellen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger hinten, Schutzfolie, verkratzt, ersetzen



Bild 24 Stoßfänger hinten, Schutzfolie, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage

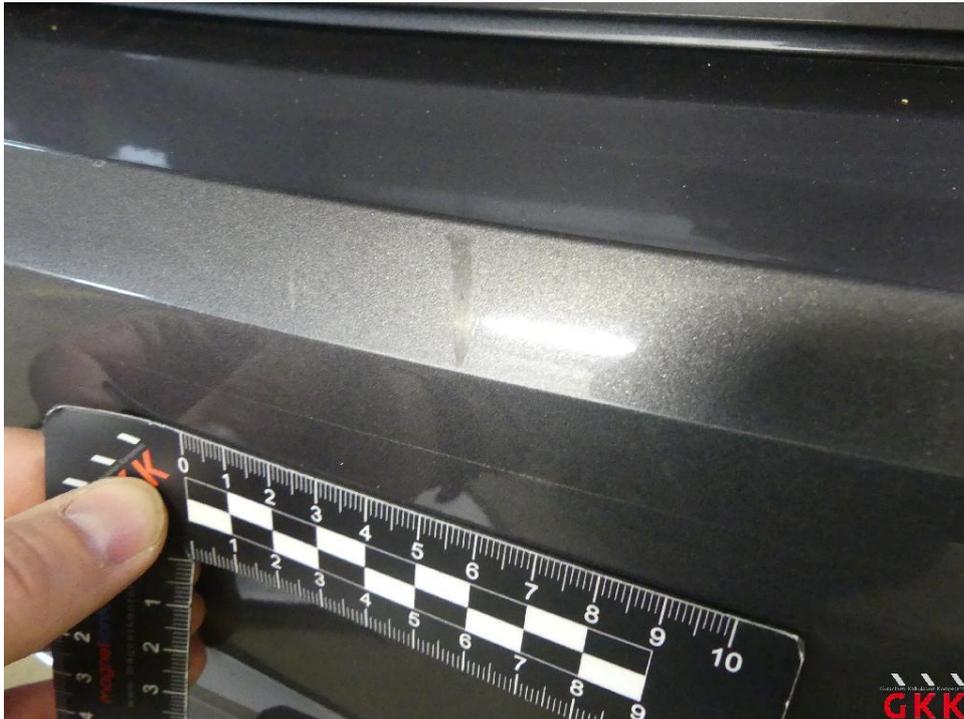


Bild 25 Stoßfänger hinten, Schutzfolie, verkratzt, ersetzen