

DEKRA Automobil GmbH  
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Karlsruhe  
Im Husarenlager 14  
76187 Karlsruhe  
Telefon 0721 / 5607-0  
Fax 0721 / 5607-60  
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Michael Zorn  
Tel. direkt 0721 5607-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



**Kennzeichen**

**SÜW HA87E**

**FIN**

**WBY41DU0X0S657696**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210003894  
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
31.03.2025, telefonisch.  
07.04.2025, 11:15 Uhr, durch Herrn Michael Zorn bei DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe ohne Anwesenheit  
einer bevollmächtigten Person.  
07.04.2025  
Leasing-Nr. 4930487

Bewertet auf  
Betrifft

### Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

mit MwSt.  
ohne MwSt.

-7.536,00 EUR  
-6.332,77 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen

mit MwSt.  
ohne MwSt.

-5.868,00 EUR  
-4.931,09 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 70 µm bis 125 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fehlende Gepäckraumabdeckung wurde vom Kunden nachgereicht

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

1 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.03.2023	Letzte Zulassung	29.03.2023
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	iX3 Inspiring	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBY41DU0X0S657696	HSN / TSN	0005 / DAQ
Schlüssel-Nr.	10137529	Km-Stand abgelesen	24232
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	80
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe	Automatik /
	Elektrofz		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Blau
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 20 103 V	Arivo / Winmasterprox arw5	W /O	7 mm
rechts	245 / 45 R 20 103 V	Arivo / Winmasterprox arw5	W /O	7 mm
2 links	275 / 40 R 20 106 H	Arivo / Winmasterprox arw5	W /O	5 mm
rechts	275 / 40 R 20 106 H	Arivo / Winmasterprox arw5	W /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.09.2027			

W/ Winter; /O Original;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 20 103 W	Yokohama / Advan Sport V107E * RPB	S /O	5 mm
245 / 45 R 20 103 W	Yokohama / Advan Sport V107E * RPB	S /O	5 mm
275 / 40 R 20 106 W	Yokohama / Advan Sport V107E * RPB	S /O	6 mm
275 / 40 R 20 106 W	Yokohama / Advan Sport V107E * RPB	S /O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: nicht vorhanden (nur Reifen)

## Serienausstattung

Serie: AC-/DC-Laden Professional (3-phasig), Ablagemöglichkeiten, Active Protection, Adaptiver LED-Scheinwerfer, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Knieairbag, Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Akustischer Fußgängerschutz, Alarmanlage, Ambientes Licht, Armauflagen vorne und hinten, Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW Flexible Fast Charger, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Driving Assistant Professional, Durchladesystem, Fahrsicherheitssysteme, Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Fernlichtassistent, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Galvanikapplikation für Bedienelemente, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 1-Gang-Automatic-Getriebe, Getränkehalter, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Hochvoltbatterie, Instrumententafel in Sensatec, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten Schwarz hochglänzend mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, Kilometertacho, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5), vorn und hinten, Lackierung: Metallic, Ladekabel (Mode 3), Ladeklappe, Lenkrad: M Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenksäulenverstellung, M Dachhimmel Anthrazit, M Dachreling Hochglanz Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line, Mittelarmlehne im Fond, klappbar, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Professional, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Paket: M Aerodynamikpaket, Panorama Glasdach, Parking Assistant, Polster: Sensatec perforiert, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo, Radiozubehör: USB-Anschluss, Regensensor und Fahrlichtautomatik, Rekuperationssystem, Räder: Aerodynamikräder 842 Bicolor, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Räderzubehör: Reifenpannenset, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzlehnenverstellung, Fond, Sitze: Sitzverstellung elektrisch, mit Memory, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Start-/Stop-Knopf, Steckdose (12 V), Telefon: Telefonie mit Wireless Charging, Telefon: WLAN Hotspot, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck, Wegfahrsperre Elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung

## Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
3AC	Anhängerkupplung
2VF	Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk
322	Komfortzugang
1VQ	Räder: 20" M Aerodynamikräder 890 M Bicolor mit Mischbereifung
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: nicht notwendig

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

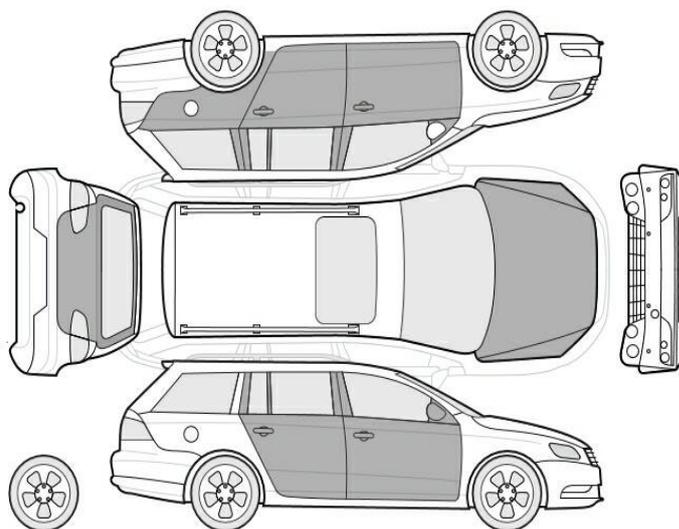

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Fahrzeug Innenraum verschmutzt, reinigen (Bild 15, 16, 17)	180	voll	-180	-151,26
2. Türeinstieg vorne links verkratzt und eingedellt, smart repair (Bild 18, 19)	200	voll	-200	-168,07
3. Verkleidung B Säule links verkratzt, erneuern (Bild 20)	143	voll	-143	-120,17
4. Stoßfänger hinten unterhalb verkratzt und deformiert, erneuern (Bild 34, 35)	400	voll	-400	-336,13
5. Reifen Montage, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	160	voll	-160	-134,45
6. Kofferraum Verkleidung hinten rechts verkratzt, erneuern (Bild 21)	83	voll	-83	-69,75
7. Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 38, 39)	549	anteilig	-344	-289,08
8. Seitenteil hinten links Schutzleiste Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 32, 33)	109	anteilig	-68	-57,14
9. Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 24, 25)	142	anteilig	-89	-74,79
10. Heckklappe Lackierung oberhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 22, 23)	450	anteilig	-282	-236,97
11. Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 40, 41)	529	anteilig	-331	-278,15
12. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 36, 37)	455	anteilig	-285	-239,50
13. Tür hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 30, 31)	773	anteilig	-484	-406,72
14. Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 28, 29)	833	anteilig	-521	-437,82
15. Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 26, 27)	619	anteilig	-387	-325,21
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>5.625</b>		<b>-3.957</b>	<b>-3.325,21</b>

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne oberflächlich verkratzt,  
Heckklappe Verkleidung verkratzt,

### Fehlende Teile

	Kosten Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Fahrzeugschlüssel	1.911	voll	-1.911	-1.605,88
<b>fehlende Teile insgesamt / Minderwert</b>	<b>1.911</b>		<b>-1.911</b>	<b>-1.605,88</b>

### Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.  
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Michael Zorn

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
07.04.2025	Andreas Heberle	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift