

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	13.03.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	20.03.2025
<b>Referenznummern</b>	0002063056

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>WBA6N51080FN12736</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Kombilimousine	<b>Farbton / Lackart</b>	Alpinweiss / Uni
<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Nächste HU</b>	keine Angabe
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	330 d xDrive M Sport	<b>Laufleistung abgelesen</b>	128.721 km
<b>Erstzulassung</b>	04.07.2022	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6d
<b>Getriebe / Gänge</b>	Automatik / 8	<b>Sitzplätze / Türen</b>	5 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 2	<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	2.993 ccm / 210 KW
<b>Antriebsart</b>	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/45 R18 95 Y	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/45 R18 95 Y	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	255/45 R18 99Y	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	255/45 R18 99Y	5 mm
Reservebereifung: Fehlteil					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Bordcomputer am 02.07.2024 bei km 95.079.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

**Ausstattung gemäß VIN-Abfrage**

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
Ablage-Paket		Aerodynamik-Paket M-Technic	
Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Aktive Motorhaube		Ambiente-Beleuchtung	
Anti-Blockier-System (ABS)		Antriebsart: xDrive (Allrad)	
Armauflage vorn		Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden	
Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	
Befestigungssystem im Kofferraum		Bordcomputer	
Bremsassistent		DAB-Tuner (Radioempfang digital)	
Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)		Dachreling Hochglanz Shadow-Line	
Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)		Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	
Dynamische Bremsleuchte		Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	
Dynamische Tractions Control (DTC)		Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic	
Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten		Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)	
Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)		Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)		Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	
Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter		Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle	
Frontscheibe Akustikglas		Fußmatten Velours	
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)		Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	
Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)		Heckklappenbetätigung automatisch	
Heckleuchten LED		Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Tetragon	
Innenspiegel mit Ablendautomatik		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	
Karosserie: 5-türig		Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control	
Kopf-Airbag-System hinten		Kopf-Airbag-System vorn	
Kopfstützen hinten klappbar		Kraftstofftank: vergrößert	
Lenkrad (Leder M-Technic)		Licht- und Regensensor	
LM-Felgen		M Sport	
Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)		Mittelarmlehne hinten	
Nebelscheinwerfer LED		Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	
Parkbremse elektrisch		Personalisierungssystem (Personal Profile)	
Reifendruck-Kontrollsystem		Rußpartikelfilter	
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	
Seitenairbag vorn		Service-System: ConnectedDrive Services	
Service-System: Gesetzlicher Notruf		Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	
Servolenkung Servotronic		Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination	
Sport-Fahrwerk (M-Technic)		Variable Sportlenkung	
Sportsitze vorn		Start-Stop-Knopf	
Start/Stop-Anlage (Funktion)		Uni-Lackierung	
Warndreieck		Wegfahrsperre	
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	✓	Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)	✓
BMW Live Cockpit ConnectedDrive	✓	Ausstattungs-Paket: Connected Professional	✓
BMW Live Cockpit Professional	✓	Alarmanlage	✓
Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)	✓	Fzg. ohne Modell-Schriftzug	✓
Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion	✓	HiFi-Lautsprechersystem	✓

<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	✓	Innovations-Paket	✓
Scheinwerfer Laserlicht	✓	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	✓
Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)	✓	Fahrassistenz-System: Driving Assistant	✓
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	✓	Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)	✓
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	✓	Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	✓
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	✓	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	✓
Parkassistent-Paket	✓	Fahrassistenz-System: Park-Assistent	✓
Rückfahrkamera	✓	Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent	✓
Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line	✓	Sitzheizung vorn	✓
Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)	✓	Spiegel-Paket	✓
Verglasung Akustikglas	✓		

### Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, lackieren (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	875,28 €	481,40 €
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	955,37 €	525,45 €
Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach vorne, Steinschlag, Smartrepair (Bild 25, Bild 26)	150,00 €	150,00 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset komplett, fehlt, ersetzen (Bild 15, Bild 16)	147,96 €	147,96 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 27)	121,85 €	121,85 €
Inspektion groß Mittelklasse, fällig, durchführen (Bild 17, Bild 18)	634,54 €	634,54 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 425,94 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

### Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

<b>Reparaturkosten</b>	<b>2.885,00 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>2.061,20 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>17.275,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>19.775,00 €</b>

### Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 28 Fotos.

Rudzinski, Bernd

\_\_\_\_\_  
Der Sachverständige, 20.03.2025

## Fotoanlage

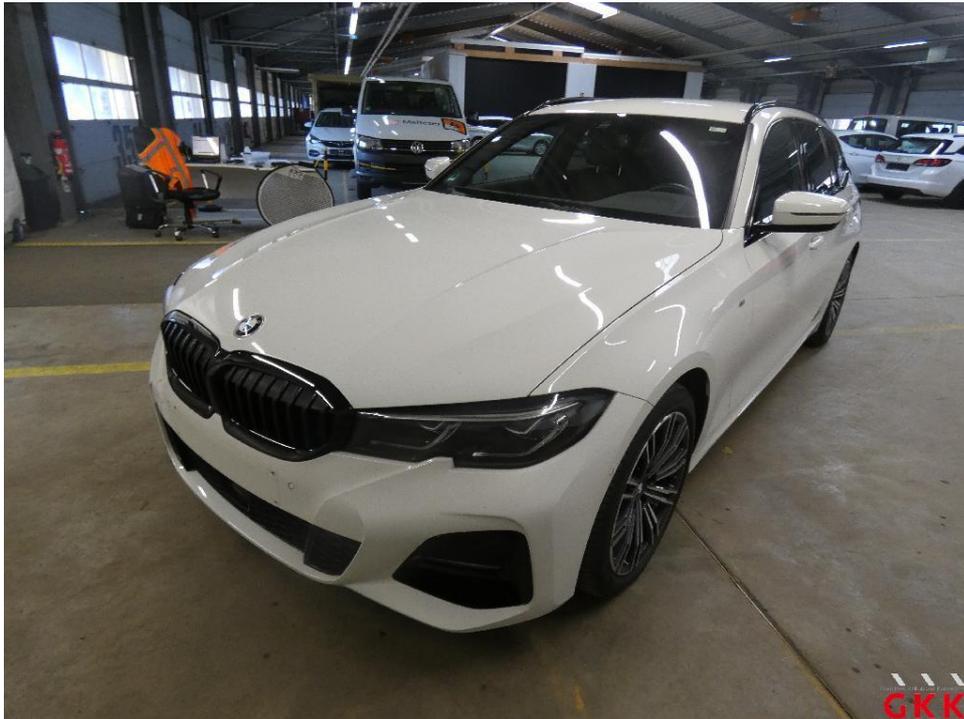


Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage

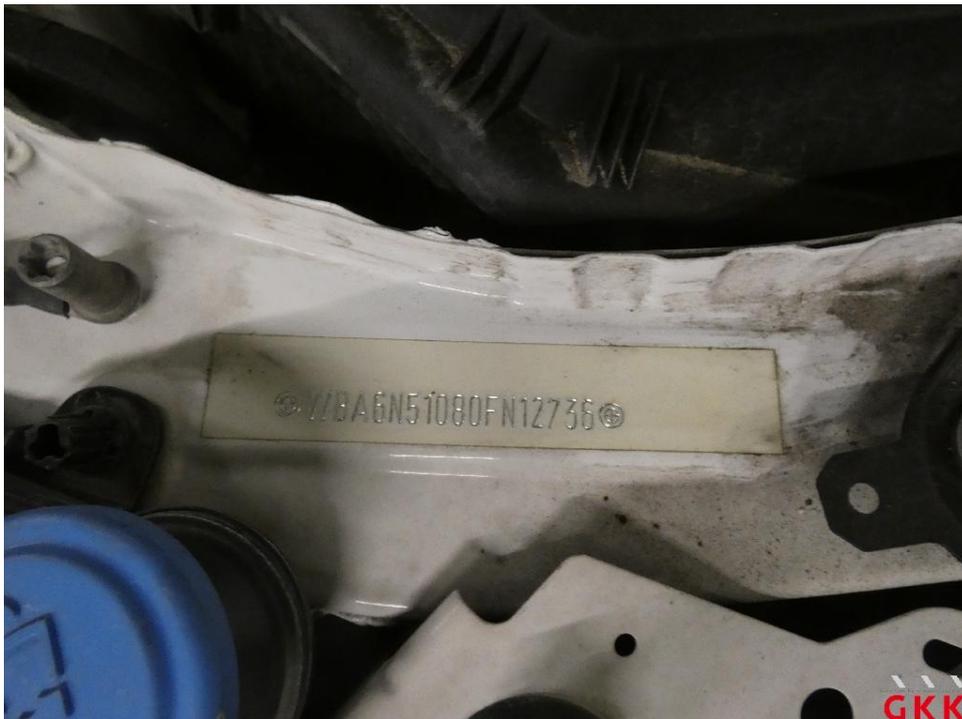


Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

## Fotoanlage

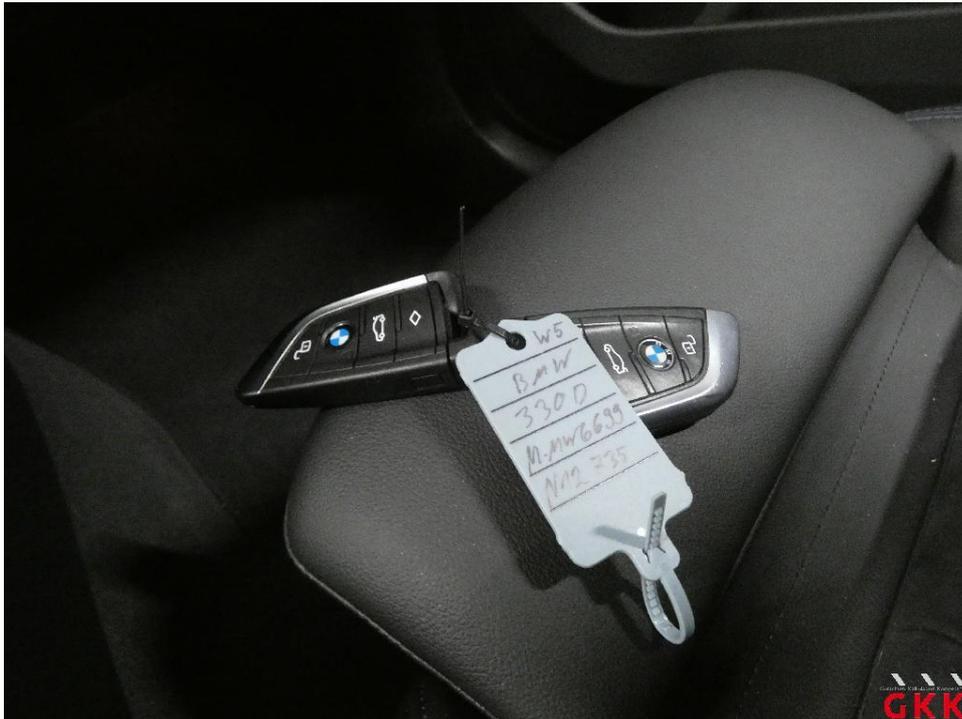


Bild 13

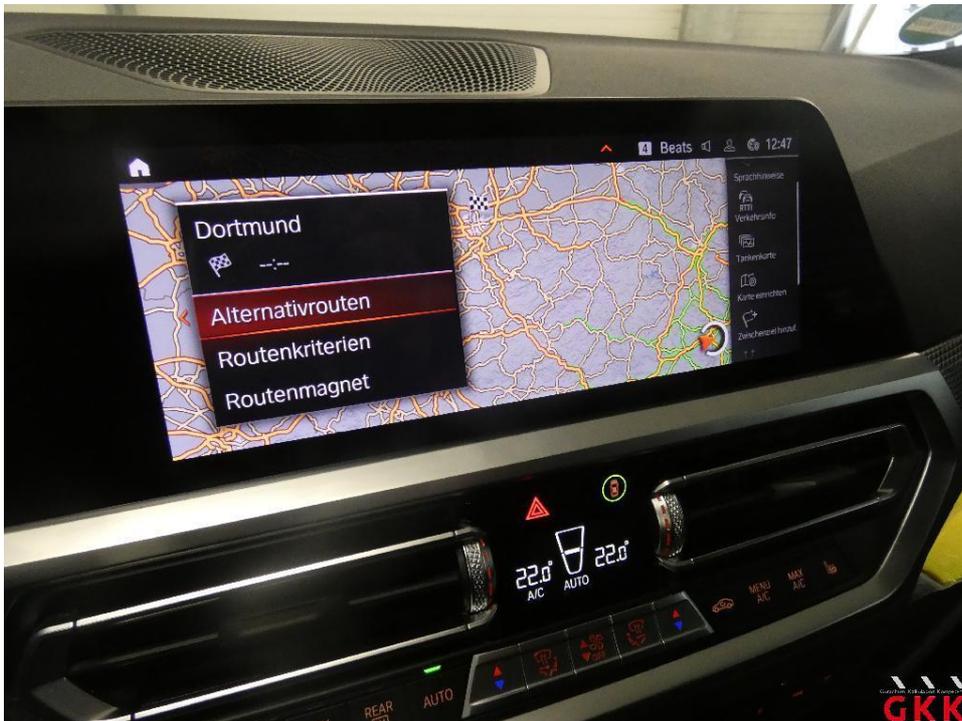


Bild 14

## Fotoanlage



Bild 15 Reifenreparaturset, komplett, fehlt, ersetzen



Bild 16 Reifenreparaturset, komplett, fehlt, ersetzen

**Fotoanlage**



Bild 17 Inspektion groß, Mittelklasse, fällig, durchführen



Bild 18 Inspektion groß, Mittelklasse, fällig, durchführen

## Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, lackieren

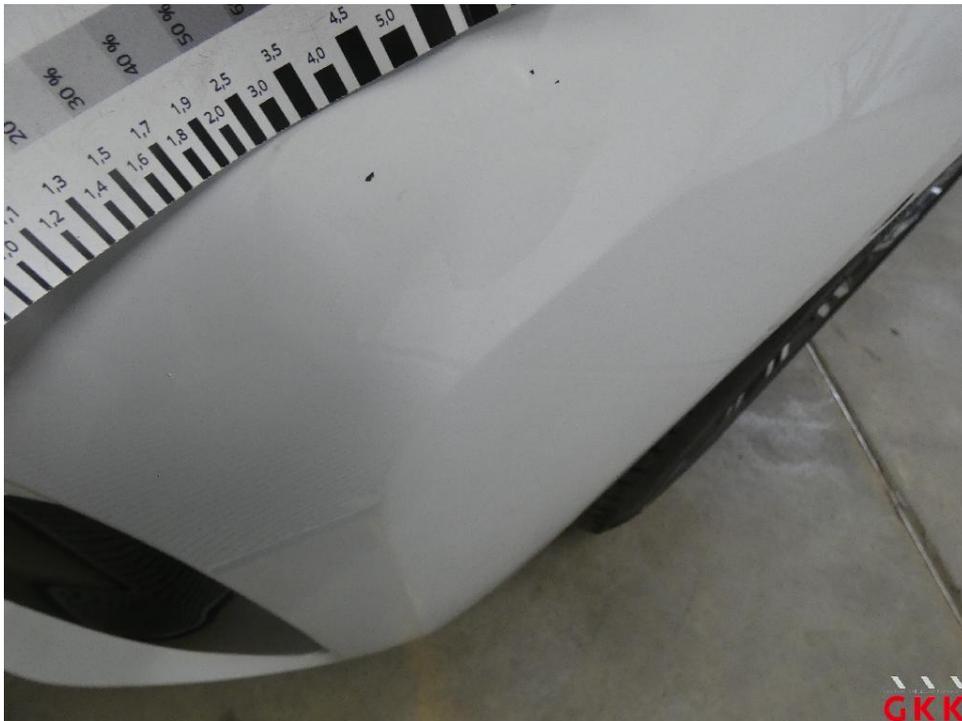


Bild 20 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, lackieren

## Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, lackieren

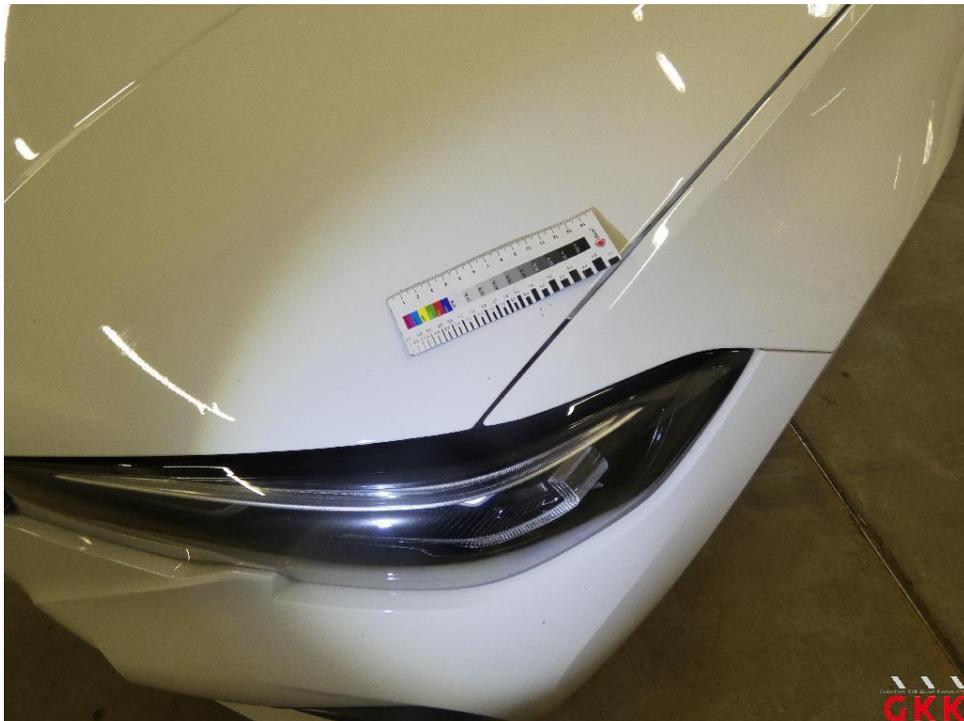


Bild 22 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

**Fotoanlage**

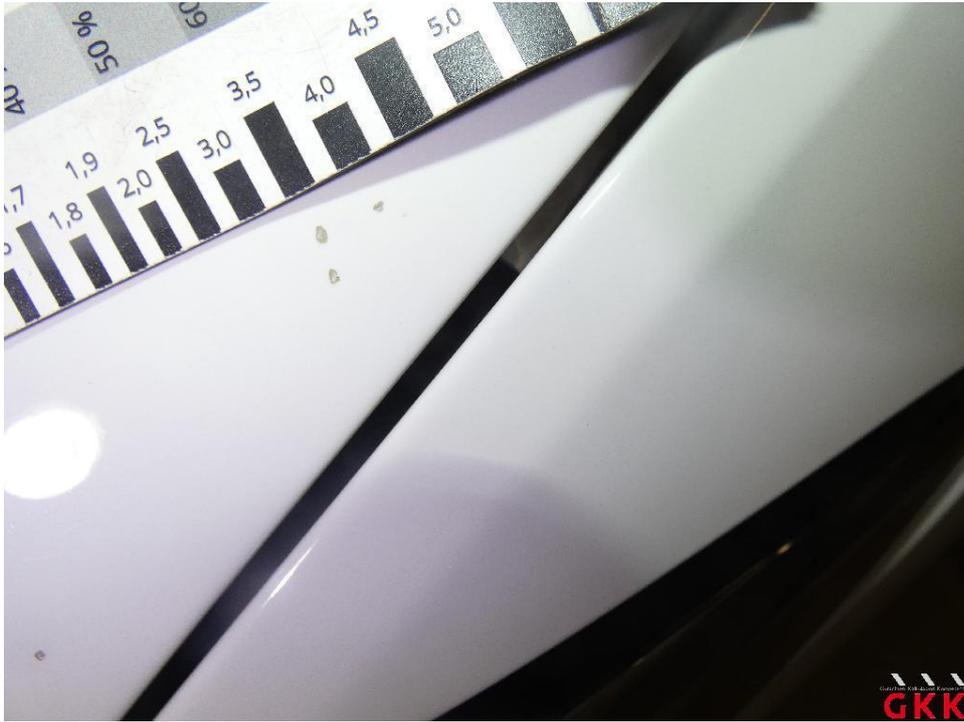


Bild 23 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

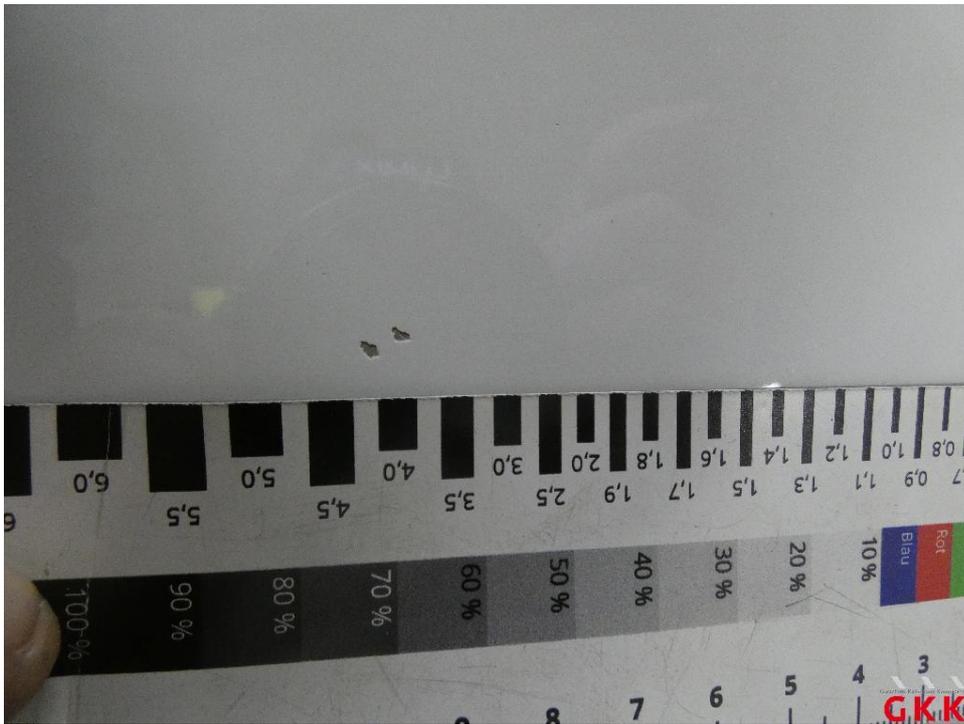


Bild 24 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

### Fotoanlage



Bild 25 Dach, vorne, Steinschlag, Smartrepair



Bild 26 Dach, vorne, Steinschlag, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 27 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 28