

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

| | |
|---------------------------|---|
| Ihr Auftrag vom | 28.03.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG |
| Besichtigungsort | 36272 Niederaula, Industriestraße 11 |
| Besichtigungsdatum | 03.04.2025 |
| Referenznummern | 0002034873 |

Fahrzeugdaten / Technische Daten

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Fahrzeugident.-Nr. | WF01XXERK1KJ80458 | | |
| Fahrzeugart | PKW - SUV / Geländewagen | Farbton / Lackart | Race-Rot / Uni |
| Hersteller | Ford | Nächste HU | keine Angabe |
| Typ / Verkaufsbez. | EcoSport 1.0 Trend | Laufleistung abgelesen | 80.014 km |
| Erstzulassung | 02.12.2019 | Emissionsklasse | keine Angabe |
| Getriebe / Gänge | Manuell / 6 | Sitzplätze / Türen | 5 / 5 |
| Achsen / angetrieben | 2 / 1 | Anzahl Besitzer | keine Angabe |
| Motorart | Reihenmotor / Benzin | Hubraum / Nennleistung | 998 ccm / 74 KW |
| Antriebsart | Frontantrieb | | |

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

| Montierte Räder: | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|-------------|
| Position | Reifenart | Felgenart | Hersteller | Dimension | Profiltiefe |
| vorn links | Allwetterreifen | Stahlrad | Uniroyal | 205/60 R 16 96H AS | 7 mm |
| vorn rechts | Allwetterreifen | Stahlrad | Uniroyal | 205/60 R 16 96H AS | 7 mm |
| hinten rechts | Allwetterreifen | Stahlrad | Uniroyal | 205/60 R 16 96H AS | 7 mm |
| hinten links | Allwetterreifen | Stahlrad | Uniroyal | 205/60 R 16 96H AS | 7 mm |
| Reservebereifung: TireFit | | | | | |

| Allgemeines / Zustand | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit | <input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen | <input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit | <input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt. | <input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden | <input type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden |
| Kundendienst laut Serviceheft am 24.08.2022 bei km 51.099. | |

| Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig | <input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig | <input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig | <input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen | |

| Fahrzeugzustand | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt | <input checked="" type="checkbox"/> nass |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eis | <input checked="" type="checkbox"/> Schnee |

| Fahrzeugstandort | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse | <input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit | <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich |

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

| Vorschaden | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|---------------------|--|--------------|
| Keine festgestellt. | | |

Anmerkungen
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

| Serienausstattung (nicht verifiziert) | | | |
|---|---|----------------------|---|
| 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten | Anti-Blockier-System (ABS) | | |
| Antischlupfregelung (ASR) | Antriebsart: Frontantrieb | | |
| Audiosystem: Radio | Audiobedienung am Lenkrad | | |
| 6 Lautsprecher | Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | | |
| Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | USB-Anschluss | | |
| Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf | Farbdisplay (4,2 Zoll) | | |
| Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | Außenspiegel Wagenfarbe | | |
| Außentemperaturanzeige | Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | | |
| Bord-/Verbrauchscomputer | Bordcomputer | | |
| Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert | Diebstahl-Warnanlage | | |
| Elektr. Bremskraftverteilung | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | | |
| Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | | |
| Fensterheber elektrisch vorn + hinten | Fußmatten Teppich | | |
| Gepäckraumabdeckung / Rollo | Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65 | | |
| Getränkehalter vorn | Heckscheibe heizbar | | |
| Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter | Intelligent Protection System (IPS) | | |
| Knieairbag Fahrerseite | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | | |
| Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | Seitenairbag vorn | | |
| Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | Karosserie: 5-türig | | |
| Klimaanlage | Handschuhfach mit Kühlfunktion | | |
| Kühlergrill silber | Lenkrad (Leder 3-Speichen) | | |
| Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | Modellpflege | | |
| Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT | My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) | | |
| Nebelscheinwerfer | Radstand 2519 mm | | |
| Reifen-Reparaturkit | Reifendruck-Kontrollsystem | | |
| Rußpartikelfilter | Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) | | |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | Schalt-/Wählhebelgriff Leder | | |
| Schaltpunktanzeige | Servolenkung elektrisch | | |
| Sitz vorn links höhenverstellbar | Sonnenblende links mit Spiegel | | |
| Sonnenblende rechts mit Spiegel | Start/Stop-Anlage | | |
| Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | Tagfahrlicht LED | | |
| Türgriffe außen Wagenfarbe | Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC) | | |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | Zusatzheizung | | |
| Sonderausstattung (verifiziert) | | | |
| Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | ✓ | Lackierung Race-Rot | ✓ |
| Winter-Paket | ✓ | Frontscheibe heizbar | ✓ |
| Frontscheibe teilweise heizbar | ✓ | Sitzheizung vorn | ✓ |
| Lenkrad heizbar | ✓ | Folierung/Werbefolie | ✓ |

Wertbeeinflussende Faktoren

| Seite links (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
|---|-----------------|----------|
| Kotflügel vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19) | 903,11 € | 451,56 € |
| Tür vorne links Einstieg, beschädigt, Smartrepair (Bild 15, Bild 16, Bild 17) | 140,00 € | 140,00 € |
| Heck (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Stoßfänger hinten Abdeckung Abschlepphaken, beschädigt, ersetzen (Bild 25, Bild 26) | 33,19 € | 16,60 € |
| Heckklappe, beklebt, entkleben (Bild 27) | 20,00 € | 20,00 € |
| Anhängerkupplung Schlüssel, fehlt, ersetzen | 42,60 € | 42,60 € |
| Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Radkappe(n) Satz, beschädigt, ersetzen (Bild 20, Bild 21) | 165,04 € | 82,52 € |
| Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen (Bild 14) | 18,96 € | 18,96 € |
| Sonstiges (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen | 121,85 € | 121,85 € |
| Inspektion groß SUV / Geländewagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen | 851,41 € | 851,41 € |
| Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 22, Bild 23, Bild 24) | 159,52 € | 159,52 € |

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Reparaturkosten | 2.455,68 € |
| Minderwert | 1.905,02 € |
| Händlerereinkaufspreis | 4.800,00 € |
| Händlerverkaufspreis | 5.850,00 € |

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 27 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 04.04.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

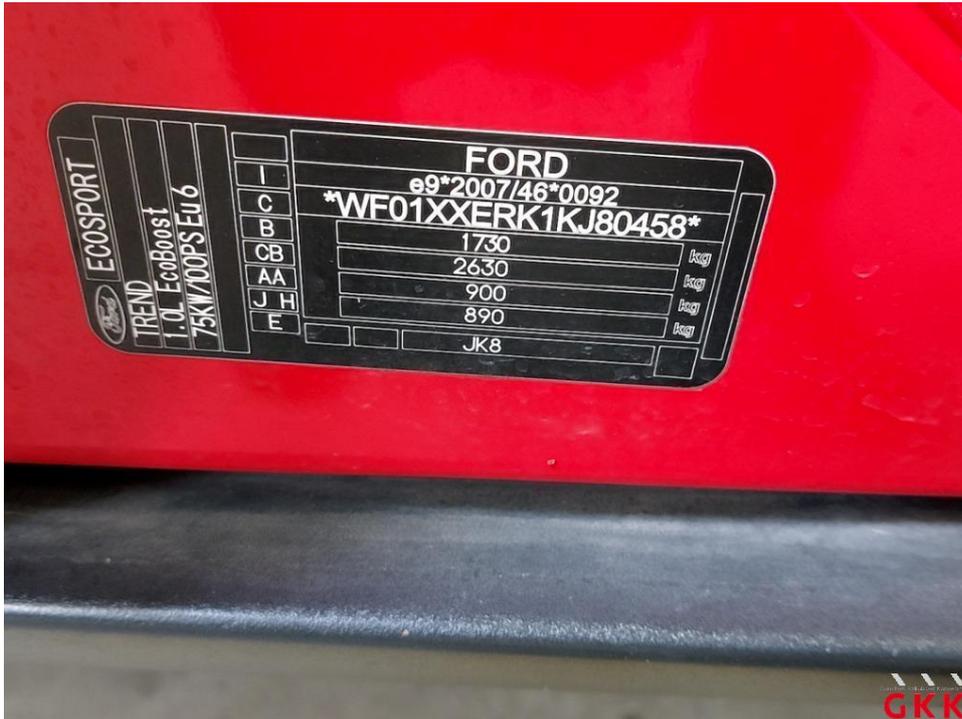


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

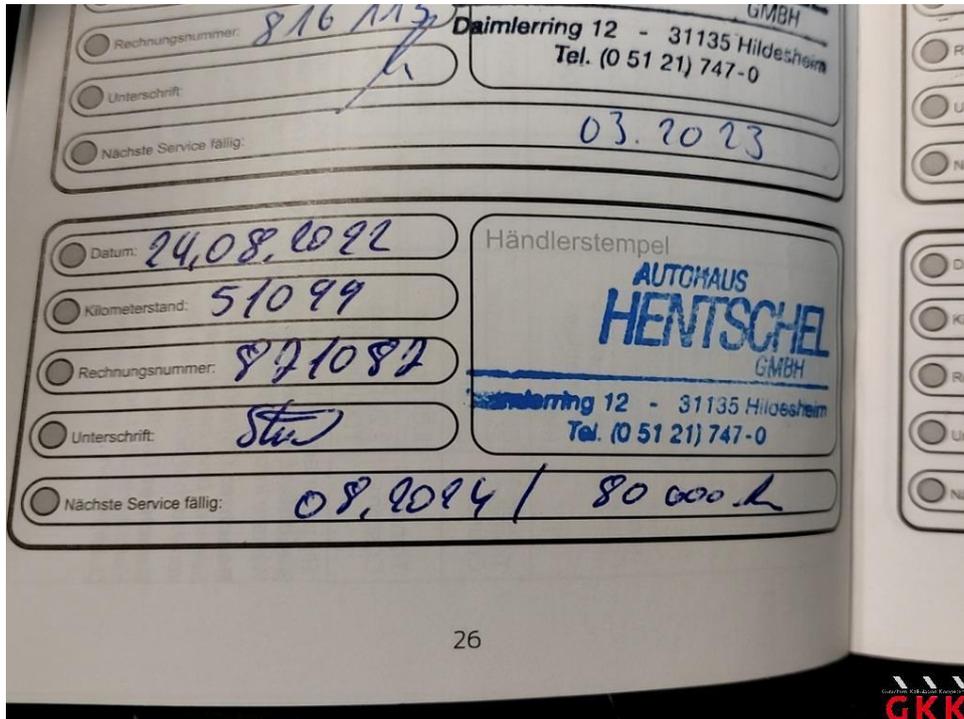


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

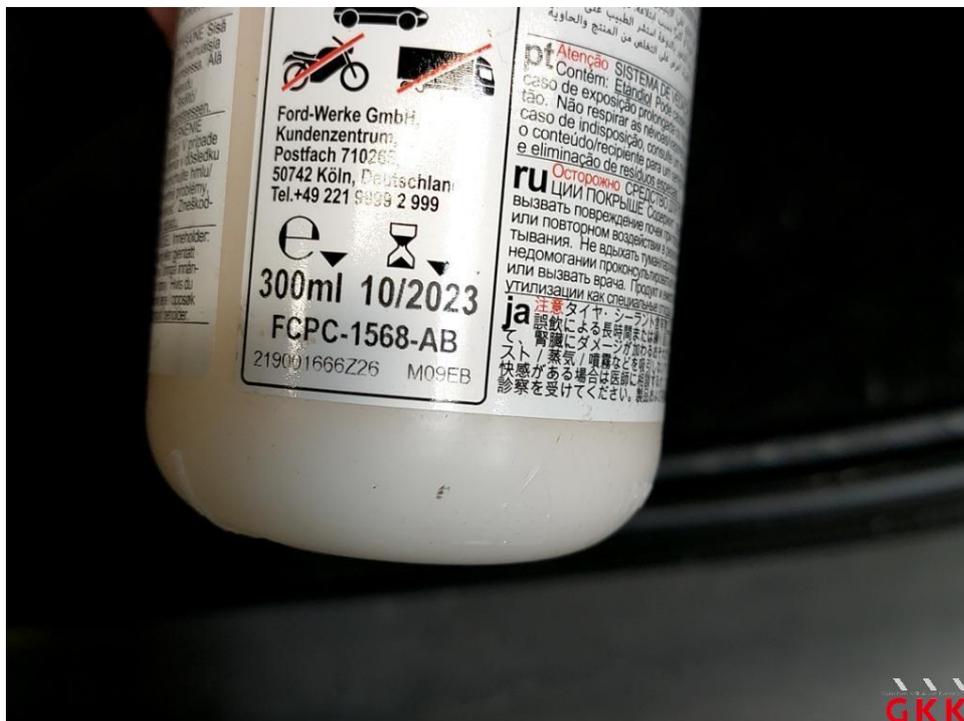


Bild 14 Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Tür vorne links, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 16 Tür vorne links, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17 Tür vorne links, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 18 Kotflügel vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Kotflügel vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Radkappe(n), Satz, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Radkappe(n), Satz, beschädigt, ersetzen



Bild 22 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 23 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 24 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger hinten, Abdeckung Abschlepphaken, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Stoßfänger hinten, Abdeckung Abschlepphaken, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Heckklappe, beklebt, entkleben