

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

| | |
|---------------------------|---|
| Ihr Auftrag vom | 26.03.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG |
| Besichtigungsort | 36272 Niederaula, Industriestraße 11 |
| Besichtigungsdatum | 31.03.2025 |
| Referenznummern | 0002050022 |

Fahrzeugdaten / Technische Daten

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Fahrzeugident.-Nr. | WF01XXTTG1MU06256 | | |
| Fahrzeugart | PKW - Mehrzweckfahrzeug | Farbton / Lackart | Frost-Weiß / Uni |
| Hersteller | Ford | Nächste HU | 07/2025 |
| Typ / Verkaufsbez. | Transit Custom 2.0 TDCi 320 L1 Trend | Laufleistung abgelesen | 60.476 km |
| Erstzulassung | 16.03.2021 | Emissionsklasse | Euro 6 |
| Getriebe / Gänge | Manuell / 6 | Sitzplätze / Türen | 9 / 5 |
| Achsen / angetrieben | 2 / 1 | Anzahl Besitzer | unbekannt |
| Motorart | Reihenmotor / Diesel | Hubraum / Nennleistung | 1.995 ccm / 77 KW |
| Antriebsart | Frontantrieb | | |

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

| Montierte Räder: | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------|------------|----------------------|-------------|
| Position | Reifenart | Felgenart | Hersteller | Dimension | Profiltiefe |
| vorn links | Winterreifen | Stahlrad | Michelin | 215/65 R16C 109/107R | 4 mm |
| vorn rechts | Winterreifen | Stahlrad | Michelin | 215/65 R16C 109/107R | 4 mm |
| hinten rechts | Allwetterreifen | Stahlrad | Goodyear | 215/65 R16C 109/107R | 5 mm |
| hinten links | Allwetterreifen | Stahlrad | Goodyear | 215/65 R16C 109/107R | 5 mm |
| Reservebereifung: Fahrbereifung | | | | | |

| Allgemeines / Zustand | |
|--|--|
| ✓ Fahrzeug ist fahrbereit | ✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt |
| ✗ Fahrzeug ist zugelassen | ✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| ✓ Batterie ist betriebsbereit | ✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| ✓ Serviceheft vorhanden | ✓ Rangierfahrt durchgeführt. |
| ✗ Probefahrt durchgeführt. | ✗ Ladekabel vorhanden |
| ✗ Anhängerkupplung vorhanden | ✓ Bordwerkzeug vorhanden |
| Kundendienst laut Serviceheft am 18.03.2025 bei km 60.050. | |

| Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten | |
|--|---|
| ✓ Motor startet eigenständig | ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig |
| ✓ Lichtanlage funktionsfähig | ⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig |
| ✓ Fensterheber funktionsfähig | ✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| ✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen | |

| Fahrzeugzustand | |
|-----------------|----------|
| ✗ verschmutzt | ✗ nass |
| ✗ Eis | ✗ Schnee |

| Fahrzeugstandort | |
|-----------------------------------|--|
| ✗ unzureichende Lichtverhältnisse | ✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| ✗ Dunkelheit | ✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich |

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

| Vorschaden | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|---------------------|--|--------------|
| Keine festgestellt. | | |

| Anmerkungen |
|-------------|
| |

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

| Serienausstattung (nicht verifiziert) | | | |
|--|---|---|---|
| Airbag Beifahrerseite | Airbag Fahrerseite | | |
| Aktives Kurvenlicht | Anti-Blockier-System (ABS) | | |
| Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | Antriebsart: Frontantrieb | | |
| Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | | |
| Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig) | Bordcomputer | | |
| Einstiegsleuchten | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | | |
| Elektron. Traktionskontrolle | Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | | |
| Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent | | |
| Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links | Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links | | |
| Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links | Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts | | |
| Fensterheber elektrisch | Generator 240 A | | |
| Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | Getriebe 6-Gang | | |
| Haltegriff B-Säule | Haltegriffe vorn | | |
| Handschuhfach abschließbar | Heckflügeltüren mit Verglasung | | |
| Karosserie/Aufbau: Kombi | Karosserievariante: Normaldach | | |
| Kühlergrill schwarz | Lenkrad (Leder) | | |
| Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | Modellpflege | | |
| Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT | Parkpilotsystem vorn und hinten | | |
| Nebelscheinwerfer | Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher | | |
| Radstand 2933 mm | Reifendruck-Kontrollsystem | | |
| Reserverad in Fahrbereifung | Rußpartikelfilter | | |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar | | |
| Scheinwerfer H4 | Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | | |
| Schmutzfänger vorn und hinten | Seitenschutzleisten | | |
| Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff | Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze | | |
| Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links | Stahlfelgen 6,5x16 | | |
| Start/Stop-Anlage | Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum | | |
| Stoßfänger teillackiert | Style-Farb-Paket | | |
| Außenspiegel in Wagenfarbe | Stoßfänger in Wagenfarbe | | |
| Tagfahrlicht LED | Kurvenlicht statisch | | |
| Trend | Verzurrösen (2) | | |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | Zusatzheizung elektrisch | | |
| Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung | | | |
| Sonderausstattung (verifiziert) | | | |
| Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay | ✓ | Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung | ✓ |
| Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher | ✓ | FordPass Connect inkl. eCall | ✓ |
| Ford SYNC 3 | ✓ | Doppelklimaanlage | ✓ |
| Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar | ✓ | Heckscheibenwischer | ✓ |
| Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung | ✓ | Parksensoren seitlich | ✓ |
| Sicht-Paket 1 | ✓ | Frontscheibe heizbar | ✓ |
| Trittstufe unter Schiebetür rechts | ✓ | Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad | ✓ |

| Wertbeeinflussende Faktoren | | |
|---|-----------------|----------|
| Seite links (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Tür vorne links Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen (Bild 19, Bild 20, Bild 21) | 171,87 € | 103,12 € |
| Seite rechts (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Tür hinten rechts, verkratzt, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |
| Tür vorne rechts, verkratzt, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |
| Schiebetür rechts Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen (Bild 14, Bild 15) | 161,16 € | 96,70 € |
| Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Reifen vorn links und rechts, falsche Reifenart, ersetzen | 387,66 € | 387,66 € |
| Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Schweller rechts Trittbrett, verkratzt, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |
| Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |
| Fahrzeug, Klebreste, entfernen (Bild 16, Bild 17, Bild 18) | 159,52 € | 159,52 € |
| Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |

| Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt) | |
|---|--------------------|
| Reparaturkosten | 880,21 € |
| Minderwert | 747,00 € |
| Händlereinkaufspreis | 15.725,00 € |
| Händlerverkaufspreis | 17.400,00 € |

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 21 Fotos.

Beulig, Chris

 Der Sachverständige, 01.04.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

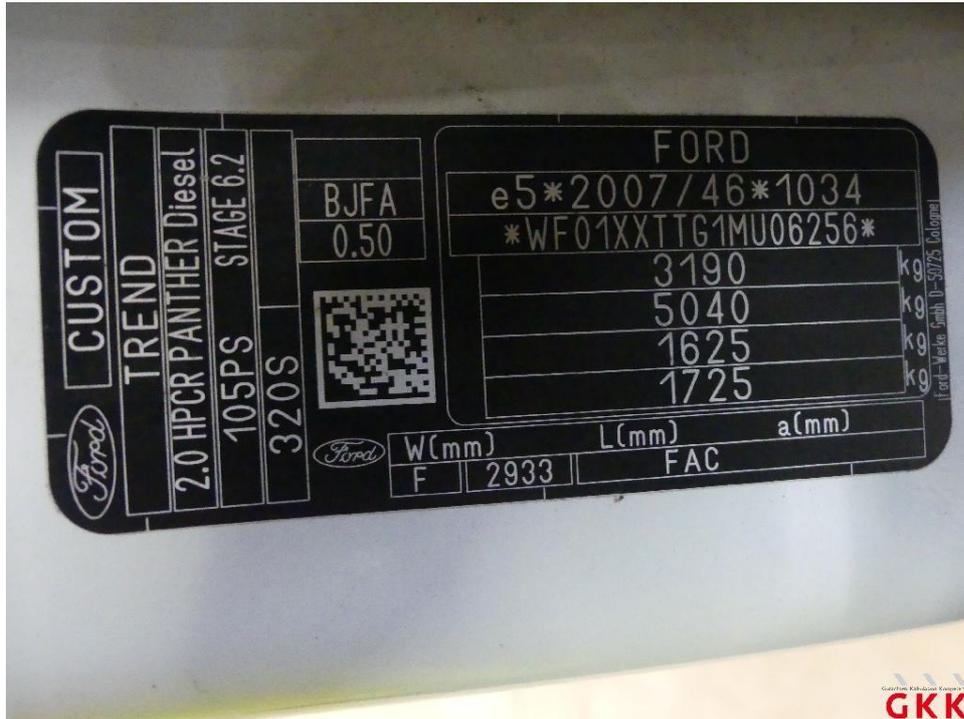


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

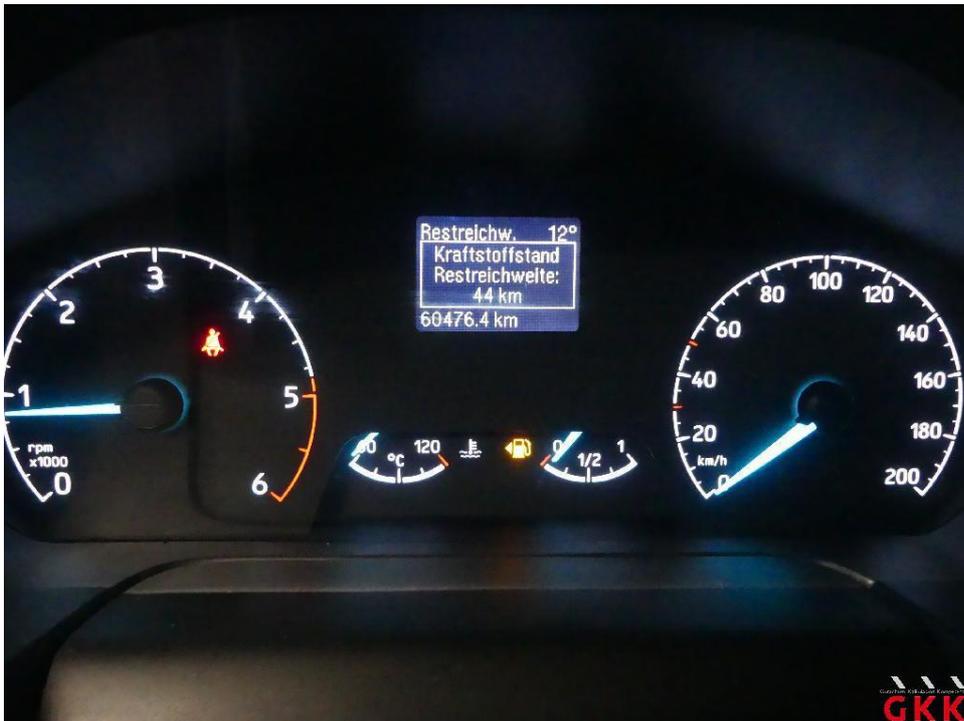


Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

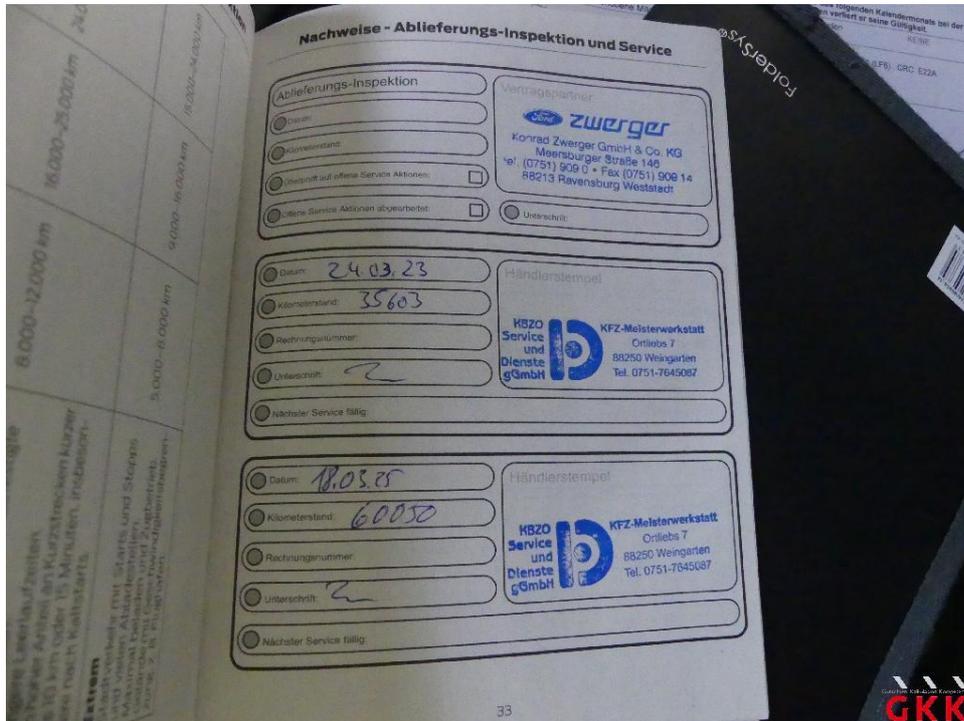


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Schiebetür rechts, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Schiebetür rechts, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen



Bild 16 Fahrzeug, Klebreste, entfernen

Fotoanlage



Bild 17 Fahrzeug, Klebreste, entfernen



Bild 18 Fahrzeug, Klebreste, entfernen

Fotoanlage



Bild 19 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen



Bild 20 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen