

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	31.03.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	03.04.2025
Referenznummern	0002048685

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WBA11DZ080FL19166		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Mineralgrau / Metallic
Hersteller	BMW	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	320 d Mild Hybrid M Sport	Laufleistung abgelesen	153.250 km
Erstzulassung	25.03.2021	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 140 KW
Antriebsart	Heckantrieb		

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60R16 96H	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60R16 96H	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60R16 96H	7 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60R16 96H	7 mm
Reservebereifung: ohne					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Falken	225/40RF19 93Y	0 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Falken	225/40RF19 93Y	0 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	255/35R19 96Y	6 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	255/35R19 96Y	6 mm

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Bordcomputer am 18.09.2024 bei km 144.076.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Ablage-Paket		Aerodynamik-Paket M-Technic	
Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Aktive Motorhaube		Ambiente-Beleuchtung	
Anti-Blockier-System (ABS)		Armauflage vorn	
Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden		Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Befestigungssystem im Kofferraum	
Bordcomputer		Bremsassistent	
DAB-Tuner (Radioempfang digital)		Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)	
Dachreling Hochglanz Shadow-Line		Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)		Dynamische Bremsleuchte	
Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)		Dynamische Tractions Control (DTC)	
Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic		Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	
Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)		Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)	
Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige		Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)	
Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent		Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	
Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle		Frontscheibe Akustikglas	
Fußmatten Velours		Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	
Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion		Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)	
Heckklappenbetätigung automatisch		Heckleuchten LED	
Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Tetragon		Innenspiegel mit Ablendautomatik	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz		Karosserie: 5-türig	
Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control		Kopf-Airbag-System hinten	
Kopf-Airbag-System vorn		Kopfstützen hinten klappbar	
Lenkrad (Leder M-Technic)		Licht- und Regensensor	
M Sport		Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)	
Mittelarmlehne hinten		Nebelscheinwerfer LED	
Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten		Parkbremse elektrisch	
Personalisierungssystem (Personal Profile)		Reifendruck-Kontrollsystem	
Rußpartikelfilter		Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Seitenairbag vorn	
Service-System: ConnectedDrive Services		Service-System: Gesetzlicher Notruf	
Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices		Servolenkung Servotronic	
Sportsitze vorn		Start-Stop-Knopf	
Start/Stop-Anlage (Funktion)		Warndreieck	
Wegfahrsperr			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Adaptives Fahrwerk M-Technic	✓	Variable Sportlenkung	✓
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	✓	Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)	✓
BMW Live Cockpit ConnectedDrive	✓	Ausstattungs-Paket: Connected Professional	✓
BMW Live Cockpit Professional	✓	Alarmanlage	✓
Fzg. ohne Modell-Schriftzug	✓	Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion	✓
HiFi-Lautsprechersystem	✓	LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 8,5x19 (Doppelspeiche 791 M, Jet Black)	✓
Metallic-Lackierung	✓	Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)	✓	Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca mit Kontraststeppung M	✓
Instrumententafel Sensatec	✓	Sitzheizung vorn	✓
Spiegel-Paket	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 16)	154,79 €	61,92 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten links Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 47, Bild 48)	10,00 €	10,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten rechts Dichtung, lose, ersetzen (Bild 38, Bild 39)	239,12 €	95,65 €
Tür hinten rechts Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 36, Bild 37)	10,00 €	10,00 €
Tür vorne rechts Einstieg, beschädigt, Smartrepair (Bild 34, Bild 35)	100,00 €	100,00 €
Tür vorne rechts innen, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 32, Bild 33)	645,91 €	354,08 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 42, Bild 43)	1022,00 €	504,51 €
Heckklappe, korrodiert, lackieren (Bild 44, Bild 45, Bild 46)	820,10 €	328,04 €
Heckwischer Arm, fehlt, ersetzen (Bild 23)	71,43 €	71,43 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen 2 x beiliegend, einseitig abgefahren, ersetzen (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	851,18 €	851,18 €
LM-Rad 2 x beiliegend, verkratzt, aufbereiten (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	300,00 €	300,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Bezug Rückenlehne -Leder-, verkratzt, Smartrepair (Bild 24, Bild 25, Bild 26)	100,00 €	100,00 €
Sitz vorne rechts Bezug Rückenlehne -Leder-, verkratzt, Smartrepair (Bild 29, Bild 30, Bild 31)	100,00 €	100,00 €
Sitzbank hinten Bezug Sitzkissen -Leder-, verkratzt, Smartrepair (Bild 40, Bild 41)	35,00 €	35,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	121,85 €	121,85 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair (Bild 27, Bild 28)	120,00 €	120,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 425,94 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	4.701,38 €
Minderwert	3.163,66 €
Händlereinkaufspreis	10.750,00 €
Händlerverkaufspreis	12.475,00 €

Besichtigungsbedingungen	
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.	

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 48 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 04.04.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

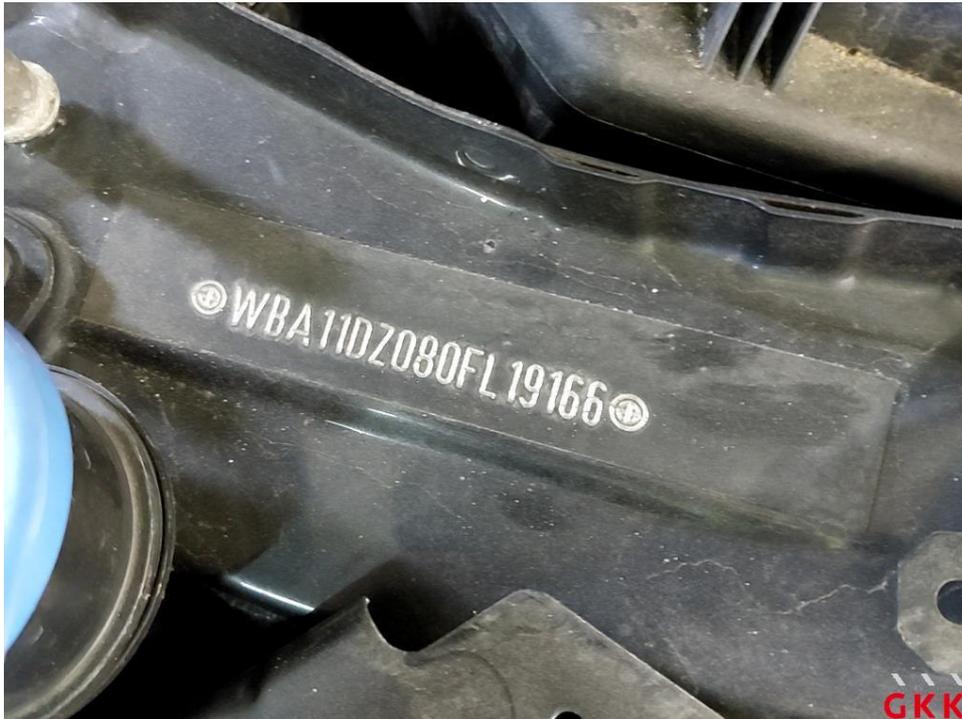


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

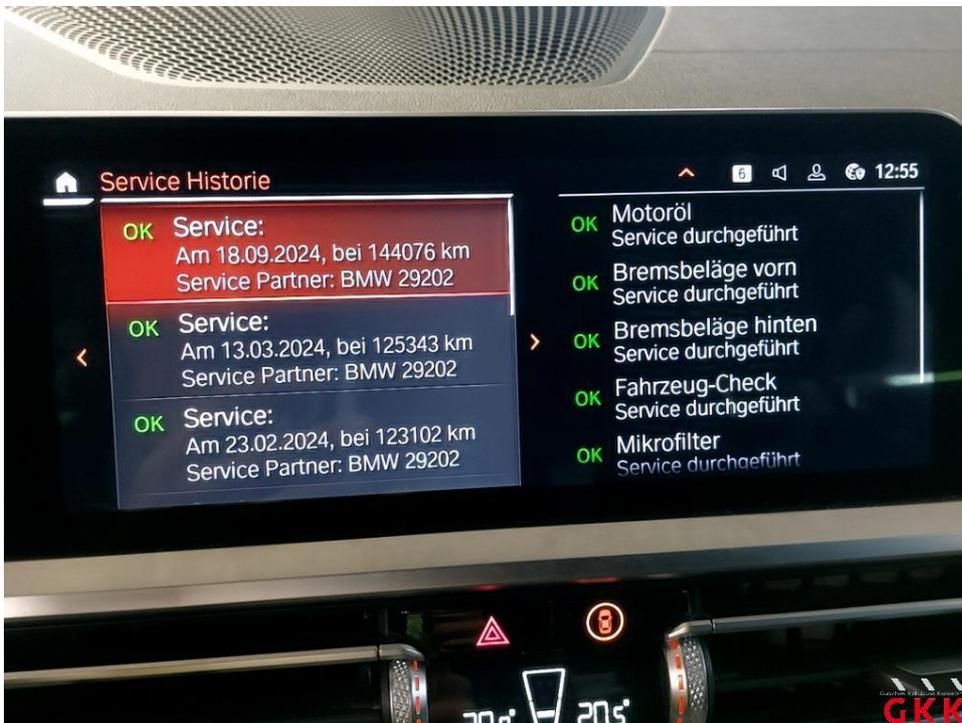


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 LM-Rad, 2 x beiliegend, verkratzt, aufbereiten



Bild 18 LM-Rad, 2 x beiliegend, verkratzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 19 LM-Rad, 2 x beiliegend, verkratzt, aufbereiten



Bild 20 Reifen, 2 x beiliegend, einseitig abgefahren, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Reifen, 2 x beiliegend, einseitig abgefahren, ersetzen



Bild 22 Reifen, 2 x beiliegend, einseitig abgefahren, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Heckwischer, Arm, fehlt, ersetzen



Bild 24 Sitz vorne links, Bezug Rückenlehne -Leder-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25 Sitz vorne links, Bezug Rückenlehne -Leder-, verkratzt, Smartrepair



Bild 26 Sitz vorne links, Bezug Rückenlehne -Leder-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 27 Tür vorne links, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair



Bild 28 Tür vorne links, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair

Fotoanlage

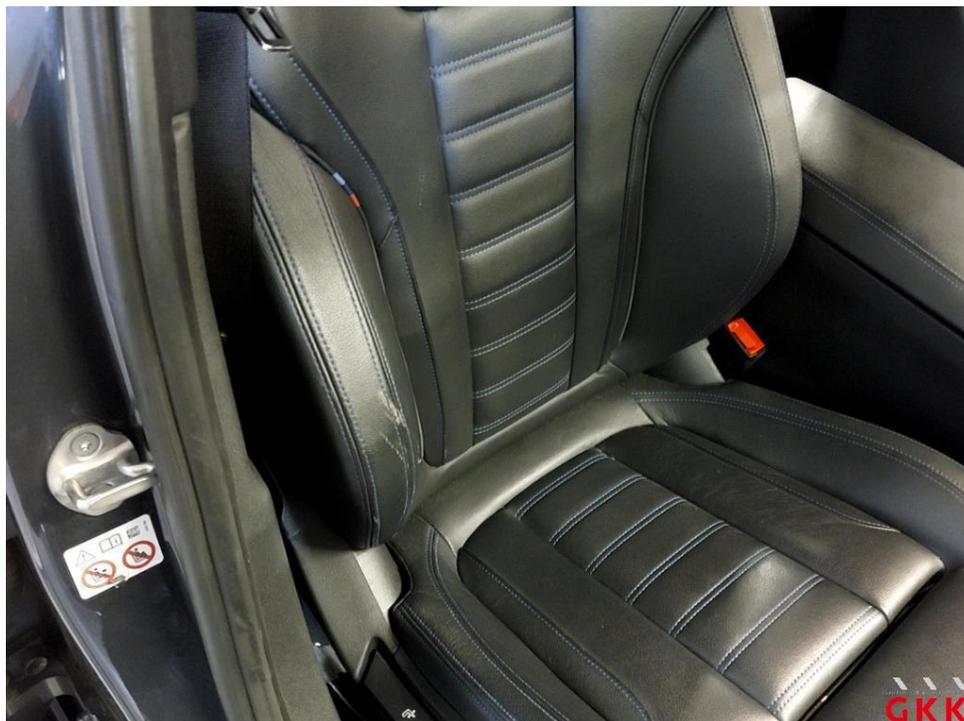


Bild 29 Sitz vorne rechts, Bezug Rückenlehne -Leder-, verkratzt, Smartrepair



Bild 30 Sitz vorne rechts, Bezug Rückenlehne -Leder-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 31 Sitz vorne rechts, Bezug Rückenlehne -Leder-, verkratzt, Smartrepair



Bild 32 Tür vorne rechts, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 33 Tür vorne rechts, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34 Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 35 Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 36 Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 37 Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 38 Tür hinten rechts, Dichtung, lose, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39 Tür hinten rechts, Dichtung, lose, ersetzen



Bild 40 Sitzbank hinten, Bezug Sitzkissen -Leder-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage

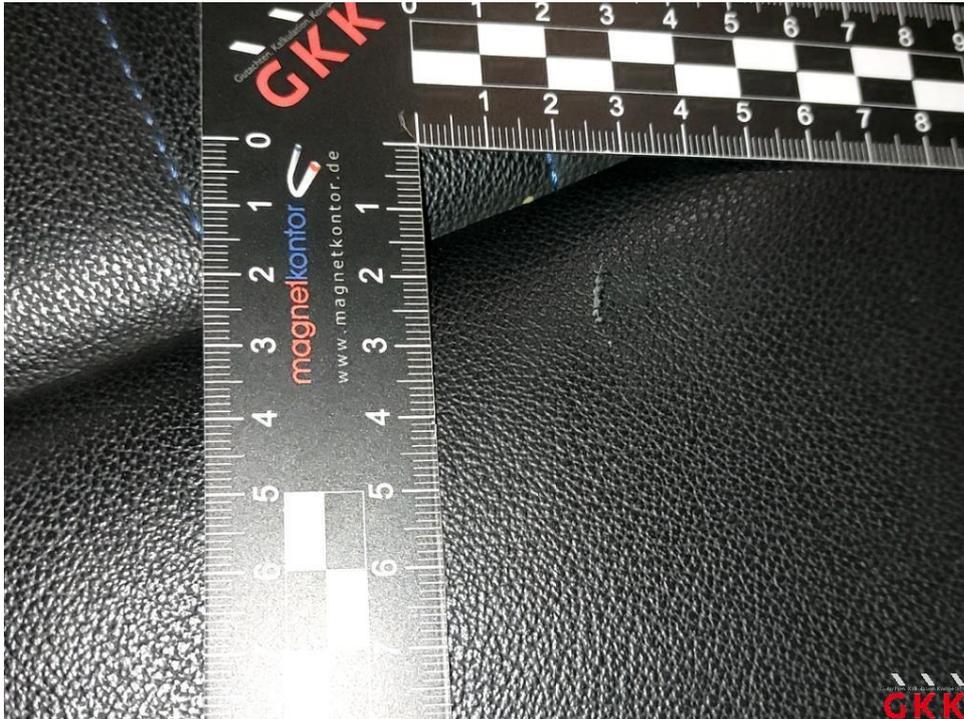


Bild 41 Sitzbank hinten, Bezug Sitzkissen -Leder-, verkratzt, Smartrepair



Bild 42 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 43 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 44 Heckklappe, korrodiert, lackieren

Fotoanlage



Bild 45 Heckklappe, korrodiert, lackieren

Fotoanlage



Bild 46 Heckklappe, korrodiert, lackieren

Fotoanlage



Bild 47 Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

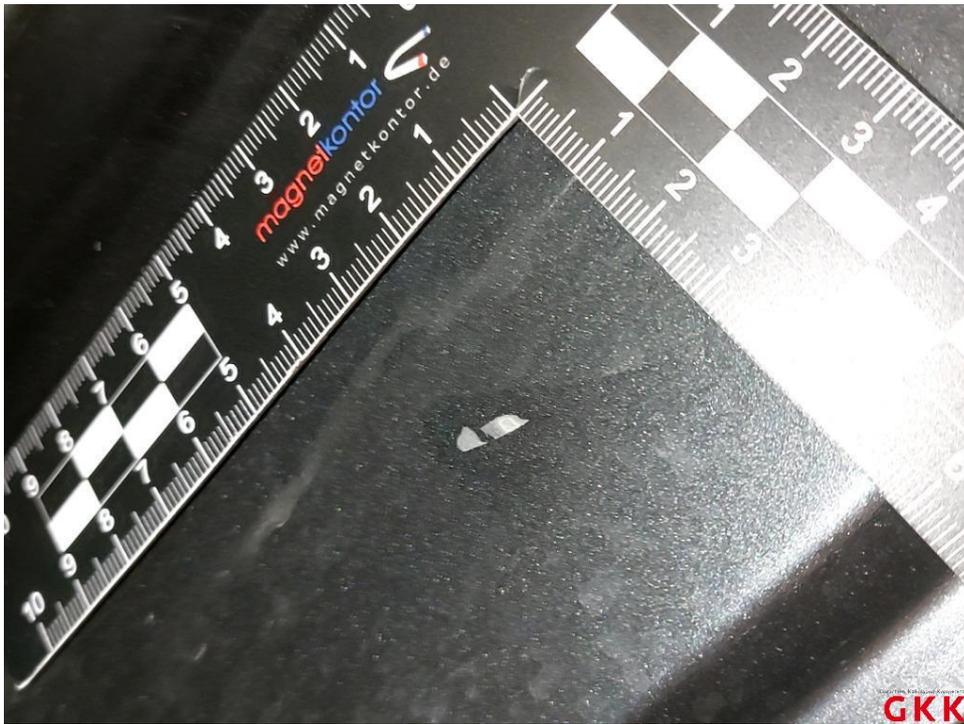


Bild 48 Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren