

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	24.03.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	31.03.2025
Referenznummern	0002048153

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF01XXTTG1LL45535		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	02/2026
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 CDTI 320 L1 Trend	Laufleistung abgelesen	93.709 km
Erstzulassung	14.12.2020	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	215/65 R16C 109/107R	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	215/65 R16C 109/107R	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	215/65 R16C 109/107R	8 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	215/65 R16C 109/107R	8 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 03.03.2025 bei km 93.011.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten links	Nein	erhöhte Lackschichtdicke > 2mm
Hecktür links	Ja	
Hecktür rechts	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite		
Aktives Kurvenlicht	Anti-Blockier-System (ABS)		
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb		
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	Bordcomputer		
Einstiegsleuchten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links		
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts		
Fensterheber elektrisch	Generator 240 A		
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 6-Gang		
Haltegriff B-Säule	Haltegriffe vorn		
Handschuhfach abschließbar	Heckflügeltüren mit Verglasung		
Karosserie/Aufbau: Kombi	Karosserievariante: Normaldach		
Kühlergrill schwarz	Lenkrad (Leder)		
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Modellpflege		
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	Parkpilotsystem vorn und hinten		
Nebelscheinwerfer	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher		
Radstand 2933 mm	Reifendruck-Kontrollsystem		
Reserverad in Fahrbereifung	Rußpartikelfilter		
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar		
Scheinwerfer H4	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts		
Schmutzfänger vorn und hinten	Seitenschutzleisten		
Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze		
Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links	Stahlfelgen 6,5x16		
Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum		
Stoßfänger teillackiert	Tagfahrlicht LED		
Trend	Verzurrösen (2)		
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zusatzheizung elektrisch		
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay	✓	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung	✓
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	✓	FordPass Connect inkl. eCall	✓
Ford SYNC 3	✓	Doppelklimaanlage	✓
Heckscheibenwischer	✓	Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	✓
Sicht-Paket 1	✓	Frontscheibe heizbar	✓
Trittstufe unter Schiebetür rechts	✓	Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	533,96 €	329,57 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand links, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren (Bild 29, Bild 30, Bild 31)	1711,02 €	1711,02 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	805,46 €	478,90 €
Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	94,41 €	51,93 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hecktür rechts, verkratzt, lackieren (Bild 26, Bild 27, Bild 28)	511,44 €	281,29 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen	278,33 €	278,33 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Schweller rechts Trittbrett, beschädigt, ersetzen (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	632,75 €	348,01 €
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	4.567,37 €
Minderwert	3.479,05 €
Händlereinkaufspreis	10.975,00 €
Händlerverkaufspreis	12.250,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 31 Fotos.

Beulig, Chris

 Der Sachverständige, 31.03.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

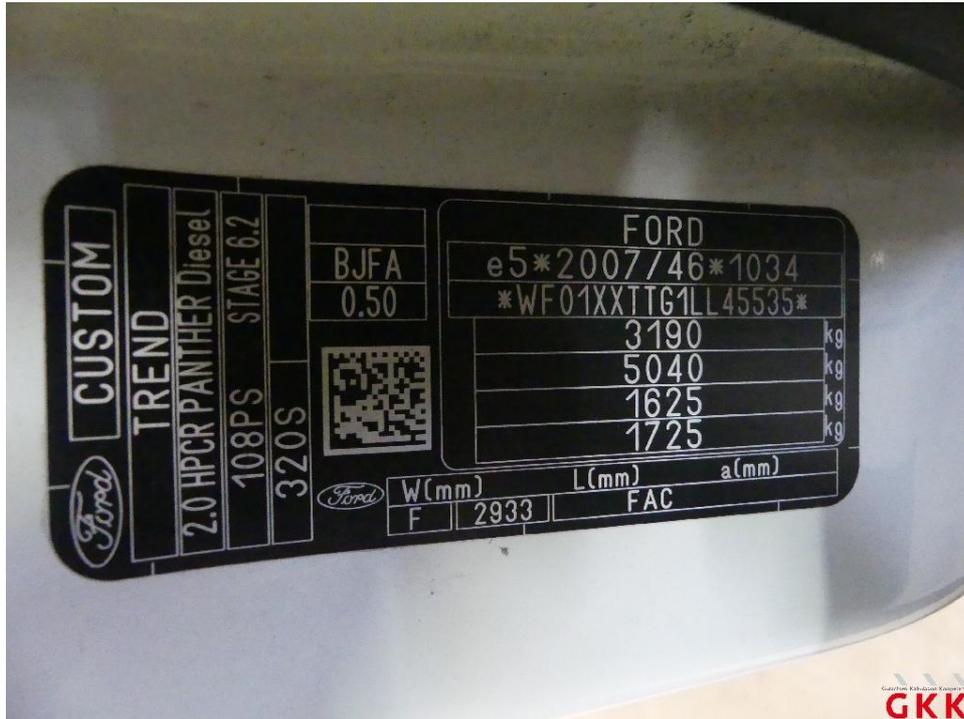


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

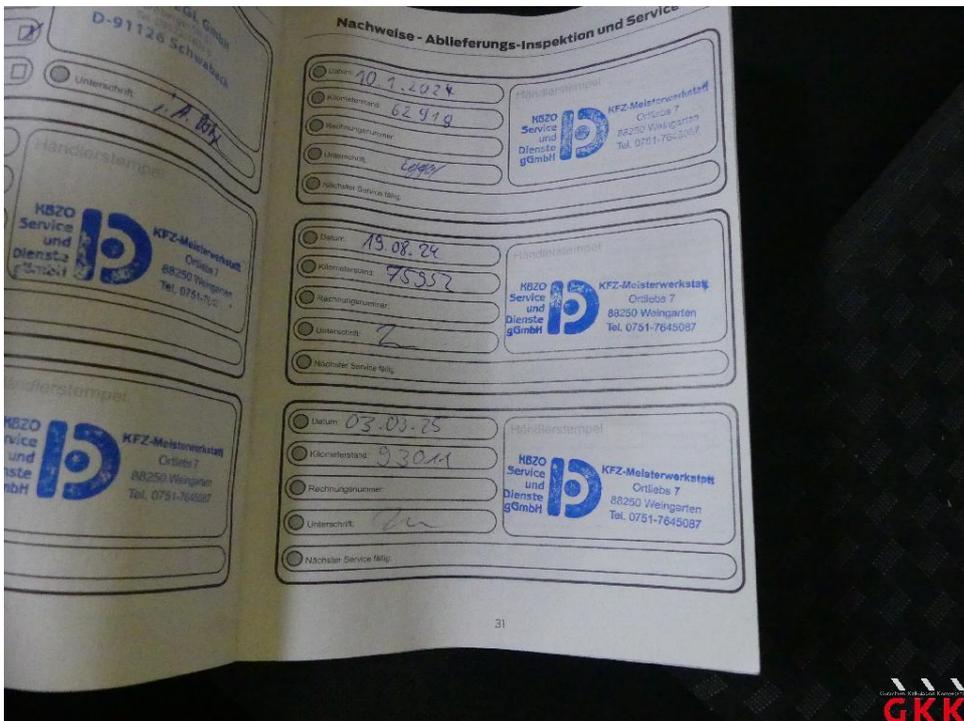


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 15 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 16 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV



Bild 18 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV

Fotoanlage



Bild 19 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV



Bild 20 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Schweller rechts, Trittbrett, beschädigt, ersetzen



Bild 24 Schweller rechts, Trittbrett, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Schweller rechts, Trittbrett, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Hecktür rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Hecktür rechts, verkratzt, lackieren

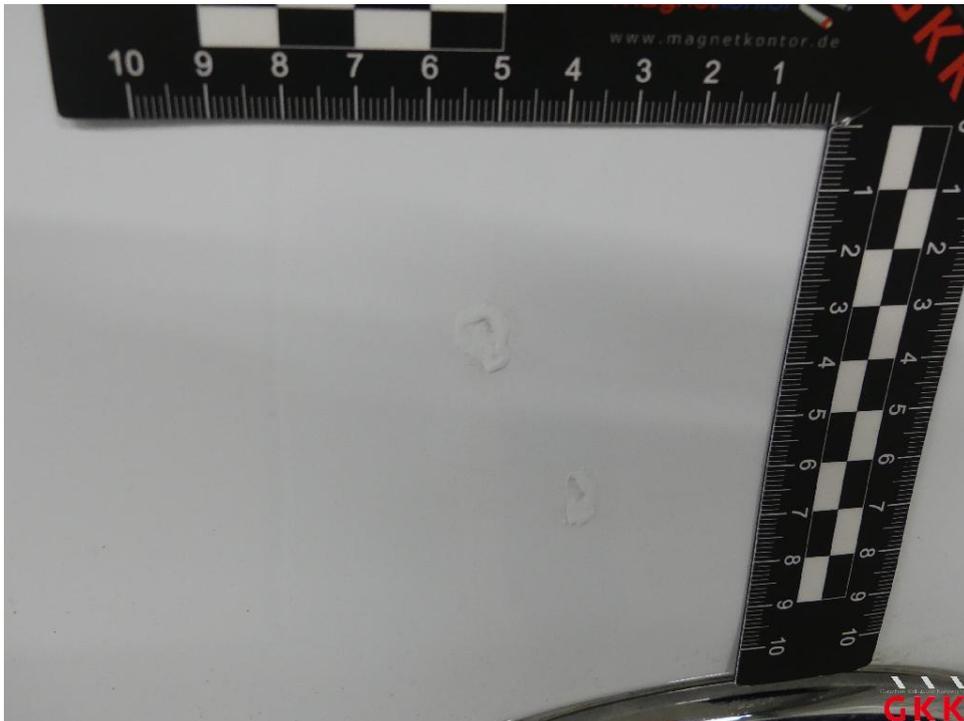


Bild 28 Hecktür rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Seitenwand links, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren



Bild 30 Seitenwand links, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31 Seitenwand links, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren