

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	02.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	07.04.2025
Referenznummern	0002041811

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VZJEHZ6LS252225		
Fahrzeugart	PKW - SUV / Geländewagen	Farbton / Lackart	Silber / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	10/2025
Typ / Verkaufsbez.	Grandland 2.0 D Ultimate	Laufleistung abgelesen	124.217 km
Erstzulassung	06.11.2020	Emissionsklasse	Unbekannt
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 130 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/55 R19 97V	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/55 R19 97V	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/55 R19 97V	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/55 R19 97V	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 17.10.2024 bei km 109.803.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Audiobedienung am Lenkrad
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Abbiegelicht
Aktives Kurvenlicht (AFL)	Bluetooth Audio-Streaming
Bordcomputer	Bremsassistent
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Dach, Design-Ausführung (Chrom)
Dachreling silber	Einschaltautomatik für Fahrlicht
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrassistenz-System: Abstandswarner
Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Feststellbremse elektrisch	Frontscheibe geräuschkämmend
Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
Heckleuchten LED	Innenraum-Paket
Mittelarmlehne hinten	Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
Innenspiegel mit Ablendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Klimaautomatik 2-Zonen	Kopf-Airbag-System
Lenkrad (Leder 3-Speichen)	Leseleuchten im Fond
Leseleuchten vorn (2)	LM-Felgen
Motor 2,0 Ltr. - 130 kW CDTI	MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
Nebelscheinwerfer	Premium-Sitz vorn links, mit Lederausstattung perforiert
Premium-Sitz vorn rechts, mit Lederausstattung perforiert	Ergonomiesitz vorn rechts
Ergonomiesitz vorn links	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	Sitzbelüftung vorn
Radstand 2675 mm	Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
Scheibenwischer mit Regensensor	Schließ-/Startsystem Keyless Open
Heckklappenöffnung elektrisch	Seitenairbag vorn
Sitzheizung vorn	Lenkrad heizbar
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
Tagfahrlicht LED	Technologie-Paket Park & Go Premium
Außenspiegel elektr. anklappbar	Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink	Opel Connect
Kamerasystem 360°	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
Textilfußmatten	Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
Unterfahrschutz	Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
USB-Schnittstelle	Wegfahrsperre
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug	✓	HiFi-System / Sound-System Denon Premium	✓
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	✓	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	✓
Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Spoiler -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	1148,32 €	614,04 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Heckklappe, verkratzt, Smartrepair (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	80,00 €	80,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad vorne links, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kombiinstrument Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen (Bild 14)	79,76 €	79,76 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	1.308,08 €
Minderwert	773,80 €
Händlereinkaufspreis	10.500,00 €
Händlerverkaufspreis	12.200,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 20 Fotos.

Beulig, Chris

Der Sachverständige, 08.04.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

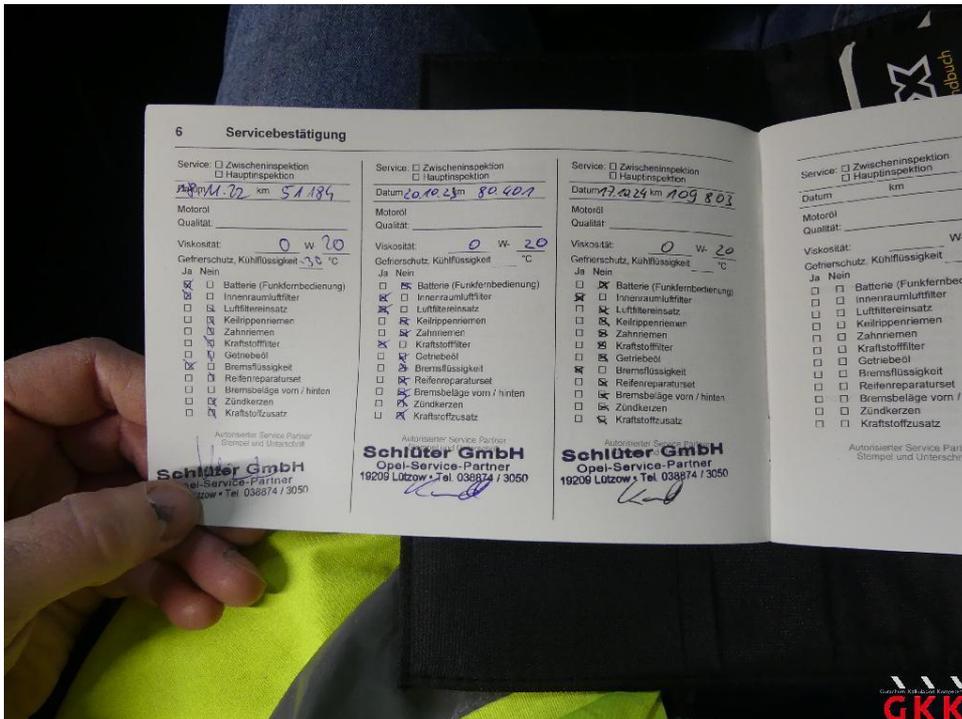


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Kombiinstrument, Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen

Fotoanlage

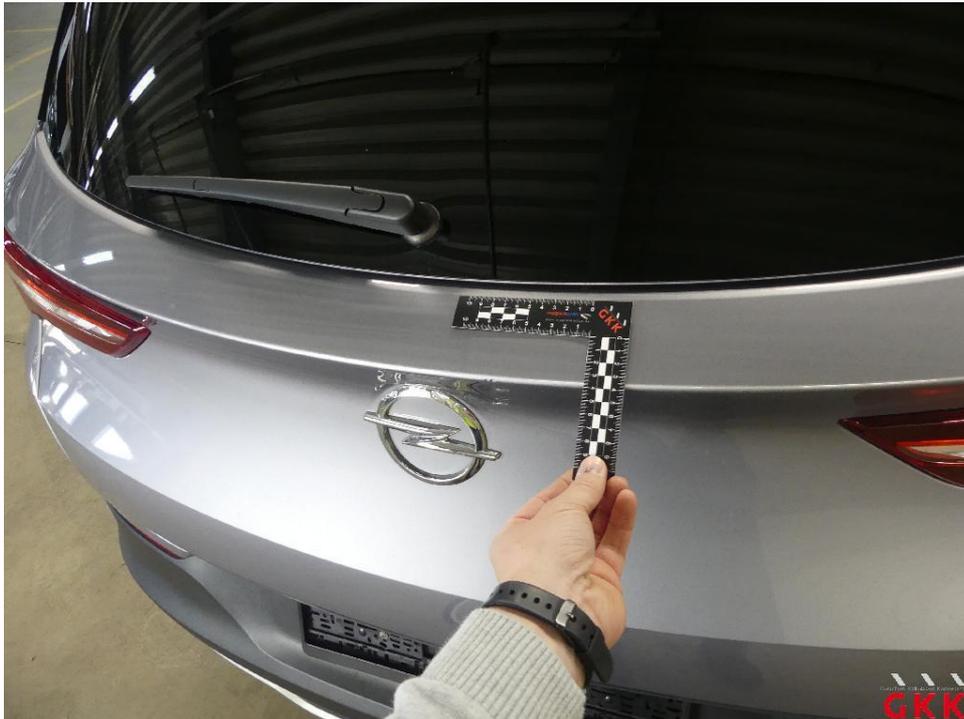


Bild 15 Heckklappe, verkratzt, Smartrepair



Bild 16 Heckklappe, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17 Heckklappe, verkratzt, Smartrepair



Bild 18 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

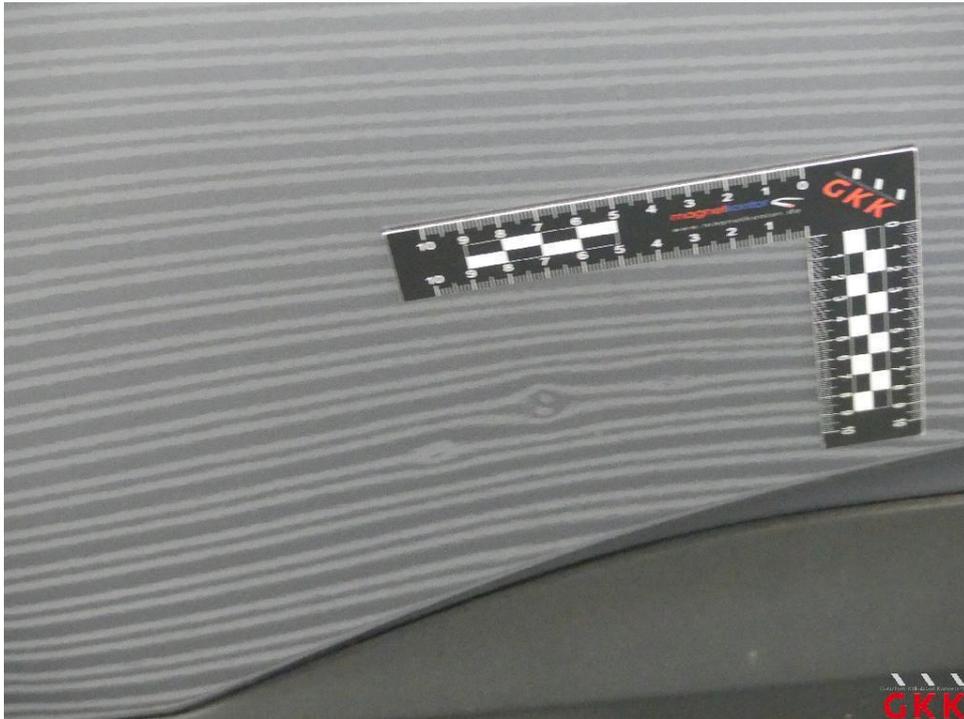


Bild 19 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

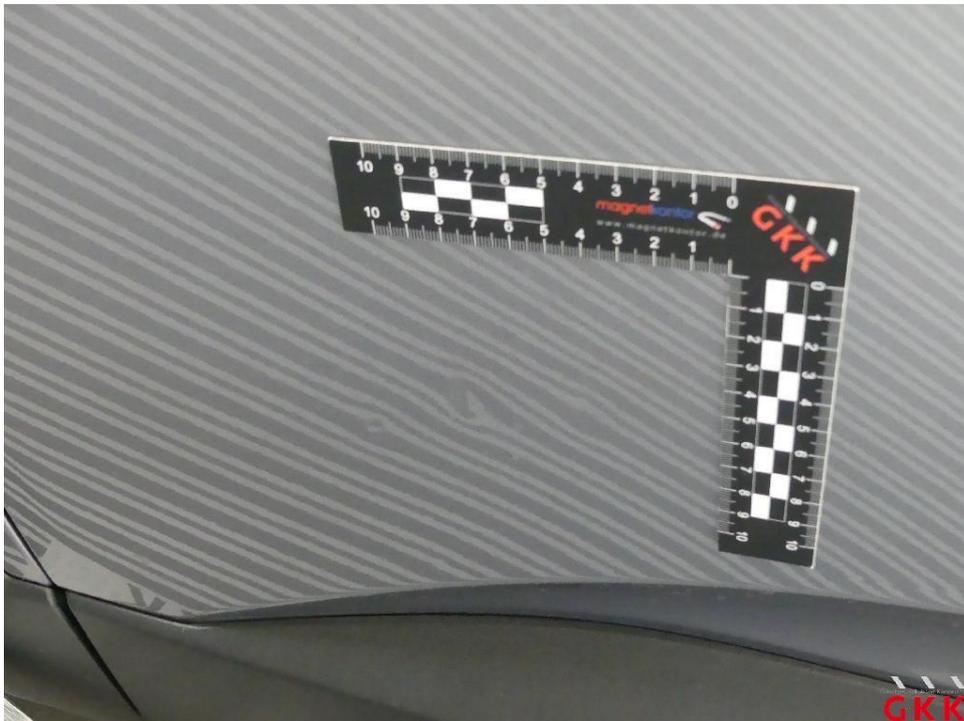


Bild 20 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren