



WBA11CG040CG79830

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	72 437 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	25 000 km
Type/Modèle	530e	Certificat de contrôle technique (Rapport non disponible)	04/2026
Numéro de châssis	WBA11CG040CG79830	Puissance / Cylindrée	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	15 mars 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	09/2024, 63 464 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.B/E ext.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Hayon/Porte arrière	Couvercle de coffre - Rayure(s) - Revêtement/polissage
2	Panneau latéral arrière gauche	Habillage intérieur - Eraflé - Diminution de valeur
3	Documents	Certificat de contrôle technique (Fehlt) - Remplacer
4	Porte ArG	Poignée de porte extérieure - Eraflé - Réparation intelligente
5	Circuit de carburant	Couvercle réservoir - Eraflé - Réparation intelligente
6	Garde-boue gauche	Garde-boue gauche - Eraflé - Réparation intelligente
7	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparation intelligente
8	Panneau latéral arrière gauche	Accès - Eraflé - Réparation intelligente
9	Seuil droit	Habillage - Eraflé - Réparer et repeindre
10	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante



Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
Aucun constatable	

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/45 R18 100Y	Pirelli	Pneus été	7mm - 7mm	OK	
2	245/45 R18 100Y	Pirelli	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 24 mars 2025

Numéro de protocole: 38981817

Date de livraison: 24 mars 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	530e	Kilométrage (Lu)	72 437 km
Numéro de châssis	WBA11CG040CG79830	Première immatriculation	15 mars 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle

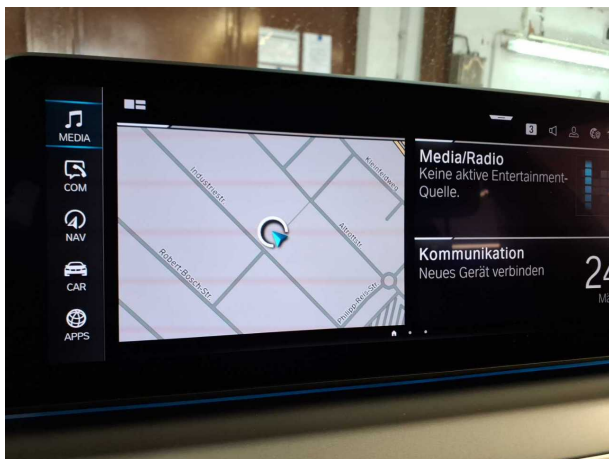


Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers

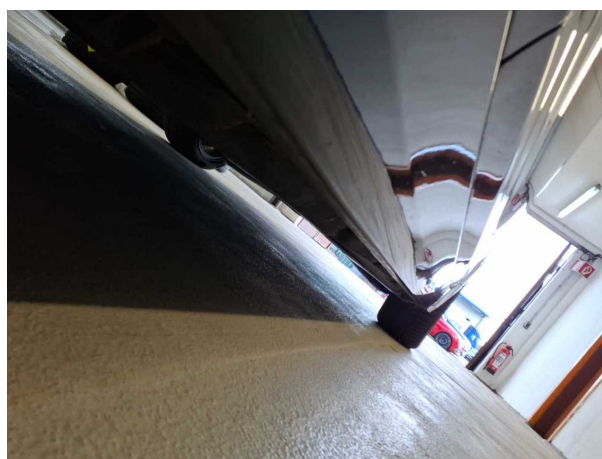


Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers

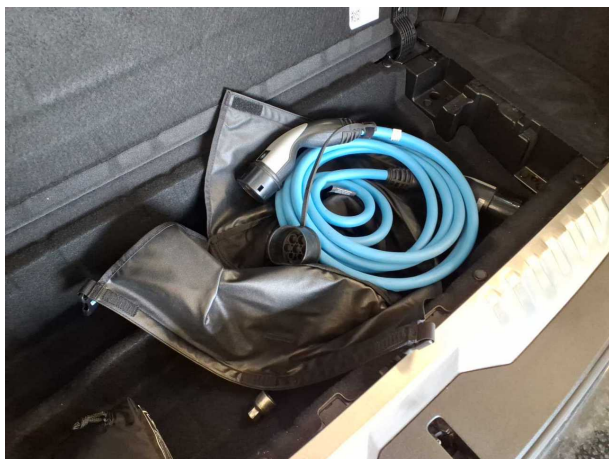


Illustration 15: Divers

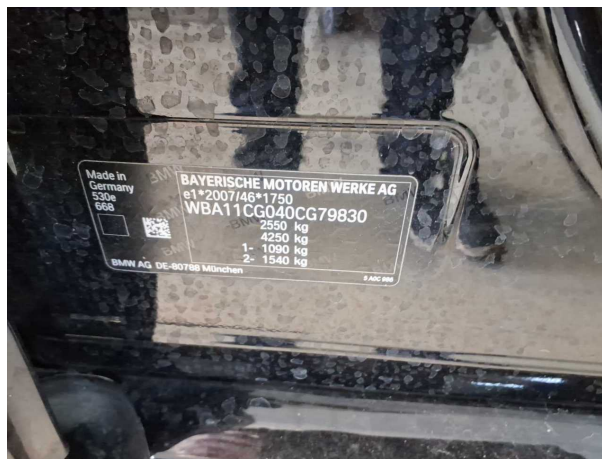


Illustration 16: Divers

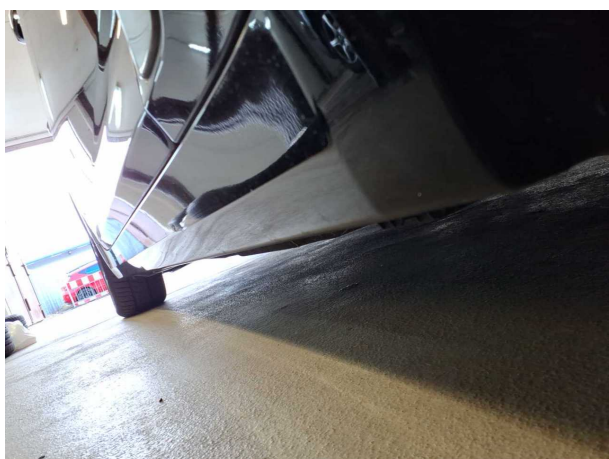


Illustration 17: Divers

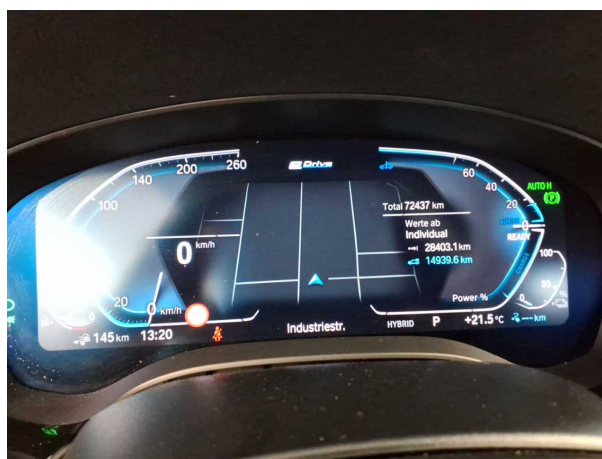


Illustration 18: Divers

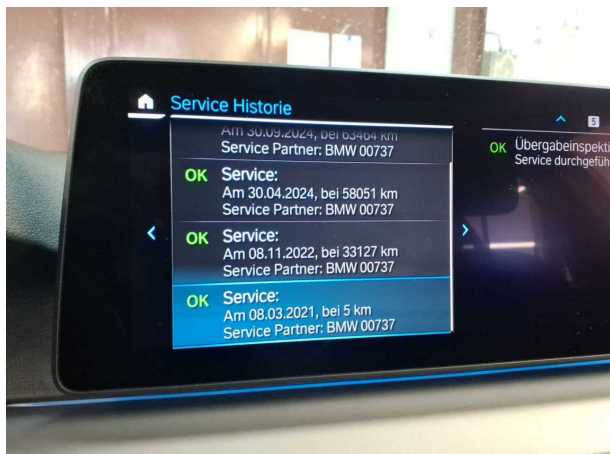


Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers

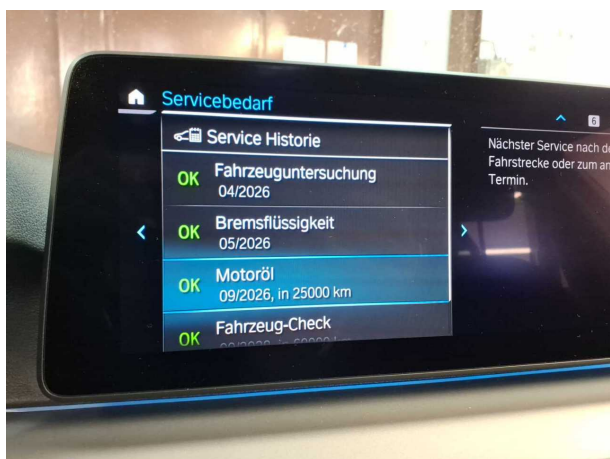


Illustration 21: Divers


Photos de dommage



Dommage #1: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Rayure...
- Revêtement/polissage



Dommage #1: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre -
Rayure(s) - Revêtement/polissage

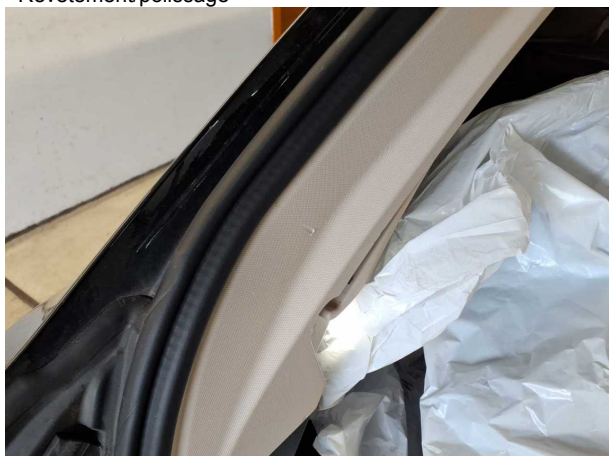


Dommage #2: Panneau latéral arrière gauche: Habillage intérieur -
Eraflé - Diminution de valeur



Dommage #4: Porte ArG: Poignée de porte extérieure - Erafl...
Réparation intelligente



Dommage #4: Porte ArG: Poignée de porte extérieure - Eraflé -
Réparation intelligente

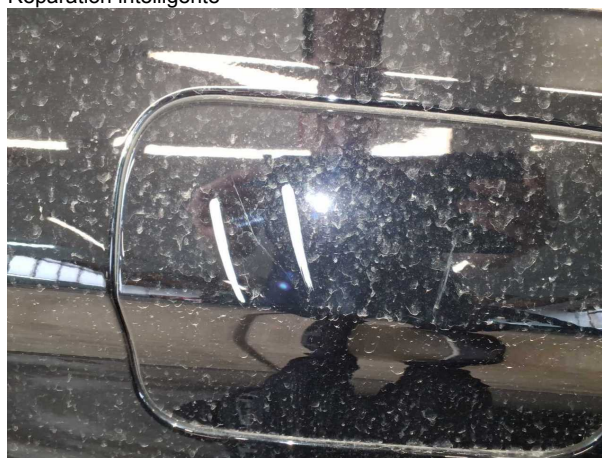


Dommage #5: Circuit de carburant: Couvercle réservoir - Era...
- Réparation intelligente



Domage #6: Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #6: Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - Eraflé - Réparation intelligente

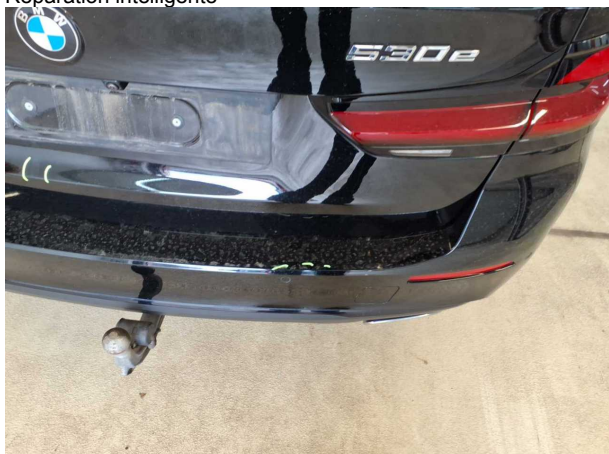


Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #8: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Eraflé - Réparation intelligente

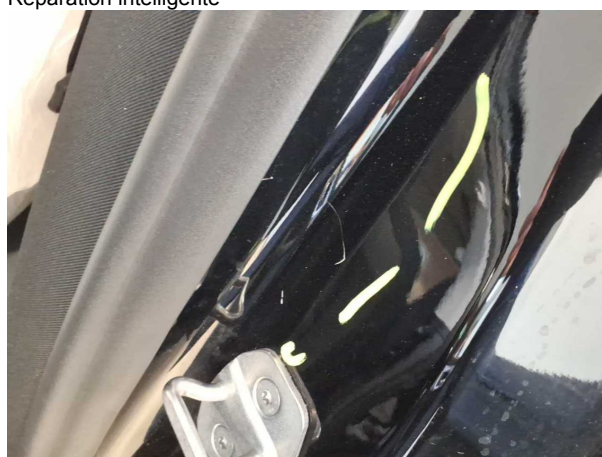

Domage #8: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #8: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Eraflé - Réparation intelligente




Domage #9: Seuil droit: Habillage - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #10: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #9: Seuil droit: Habillage - Eraflé - Réparer et repeindre

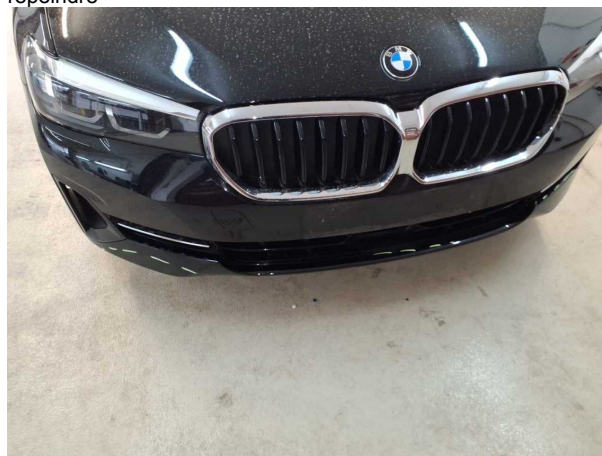

Domage #10: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #10: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 24 mars 2025
Numéro de protocole: 38981817
Date de livraison: 24 mars 2025



Auto Plus



Dommage #10: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Dommage #10: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre