

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	03.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	10.04.2025
<b>Referenznummern</b>	0002065133

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>W0VZT8EP9N1029247</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Kombi	<b>Farbton / Lackart</b>	Weiß / Uni
<b>Hersteller</b>	Opel	<b>Nächste HU</b>	keine Angabe
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Elegance	<b>Laufleistung abgelesen</b>	149.920 km
<b>Erstzulassung</b>	05.10.2022	<b>Emissionsklasse</b>	keine Angabe
<b>Getriebe / Gänge</b>	Automatik / 8	<b>Sitzplätze / Türen</b>	5 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	keine Angabe
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.995 ccm / 128 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Firestone	225/55 R 17 101W	7 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Firestone	225/55 R 17 101W	7 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Firestone	225/55 R 17 101W	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Firestone	225/55 R 17 101W	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 05.09.2024 bei km 119.345.	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

**Anmerkungen**  
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

**Ausstattung gemäß VIN-Abfrage**

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebsart: Frontantrieb		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar	
Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend		B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)	
Bluetooth Audio-Streaming		Bremsassistent	
DAB-Tuner (Radioempfang digital)		Dach, Design-Ausführung (Chrom)	
Drehzahlmesser		Einstiegsleisten mit Schriftzug	
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Elektron. Traktionskontrolle		Ergonomiesitz vorn links	
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung		Fensterheber elektrisch hinten	
Fensterheber elektrisch vorn		Feststellbremse elektrisch	
Freisprecheinrichtung Bluetooth		Frontkamera	
Fahrassistenz-System: Abstandswarner		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung		Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent		Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	
Heckleuchten LED		Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung	
Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	
Karosserie: 5-türig		Kindersicherung	
Klimaautomatik 2-Zonen		Luftfeuchtesensor	
Kopf-Airbag-System		Kopfstützen hinten (3-fach)	
Kühlergrill mit Chromrahmen		Lenkrad (Leder 3-Speichen)	
Audiobedienung am Lenkrad		LM-Felgen	
Modellpflege		Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI	
MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy		Nebelscheinwerfer LED	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Reifendruckwarner	
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	
Seitenairbag vorn		Seitenscheiben geräuschkämmend	
Sicht-Paket		Einschaltautomatik für Fahrlicht	
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent		Scheibenwischer mit Regensensor	
Innenspiegel mit Abblendautomatik		Sitzbezug / Polsterung: Stoff Monita / Ledernachbildung Morrocana, schwarz	
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)		Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	
Tagfahrlicht LED		Türgriffe außen Wagenfarbe	
Voll-LED (IntelliLux)		Leuchtweitenregelung automatisch	
Abbiegelicht		Wegfahrsperr	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro	✓	Charging-Paket	✓
USB-Schnittstelle hinten (2-fach)	✓	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	✓
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	✓	Easy Access-Paket	✓
Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)	✓	Heckklappenöffnung elektrisch	✓
Schließ-/Startsystem Keyless Open	✓	Elektrische Schnellheizung (Quickheat)	✓

<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	✓	Technologie-Paket Park & Go	✓
Außenspiegel elektr. anklappbar	✓	Außenspiegel mit Umfeldleuchte	✓
Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent	✓	Rückfahrkamera (digital)	✓
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)	✓	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	✓
Winter-Paket 2	✓	Sitz-Paket	✓
Sitzverstellung vorn links elektr. (8-fach)	✓	Sitz vorn links und Außenspiegel mit Memoryfunktion	✓
Sitz vorn links mit Massagefunktion	✓	Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	✓
Sitzheizung vorn	✓		

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	937,14 €	515,43 €
<b>Dach</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	1899,25 €	1116,37 €
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	100,00 €	100,00 €
<b>Interieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fußmatte(n) vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 25, Bild 26)	72,13 €	39,67 €
<b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	121,85 €	121,85 €
Inspektion groß Mittelklasse, fällig, durchführen (Bild 15)	634,54 €	634,54 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>3.764,91 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>2.527,86 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>8.500,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>9.975,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

**Minderwert**

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.  
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 26 Fotos.

Beulig, Chris  
 \_\_\_\_\_  
 Der Sachverständige, 11.04.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

**Fotoanlage**



Bild 11

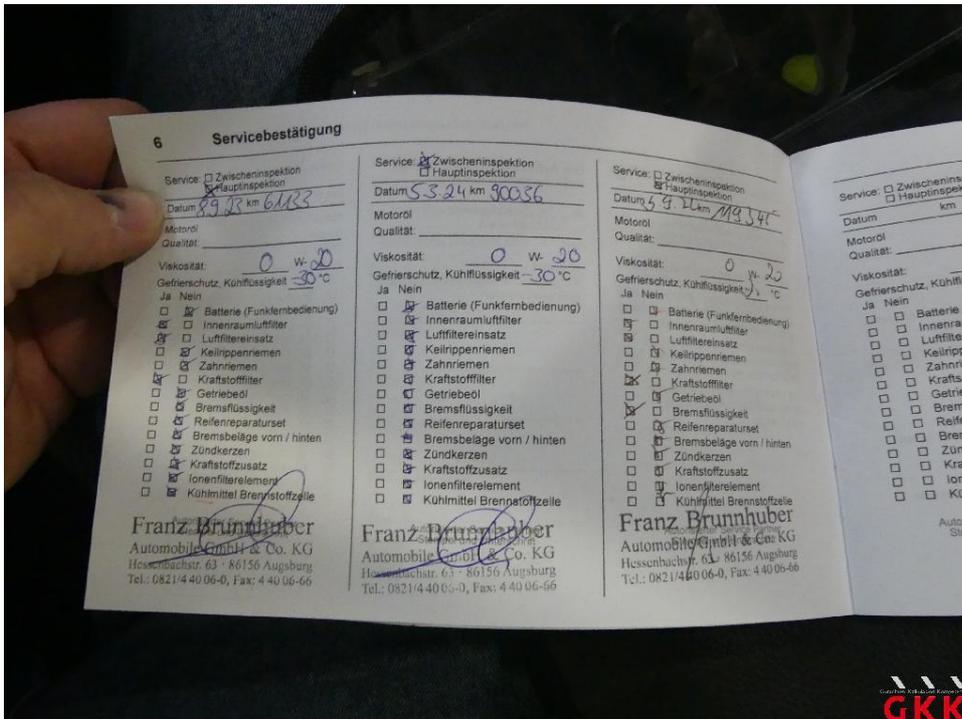


Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

## Fotoanlage



Bild 15 Inspektion groß, Mittelklasse, fällig, durchführen



Bild 16 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren

## Fotoanlage

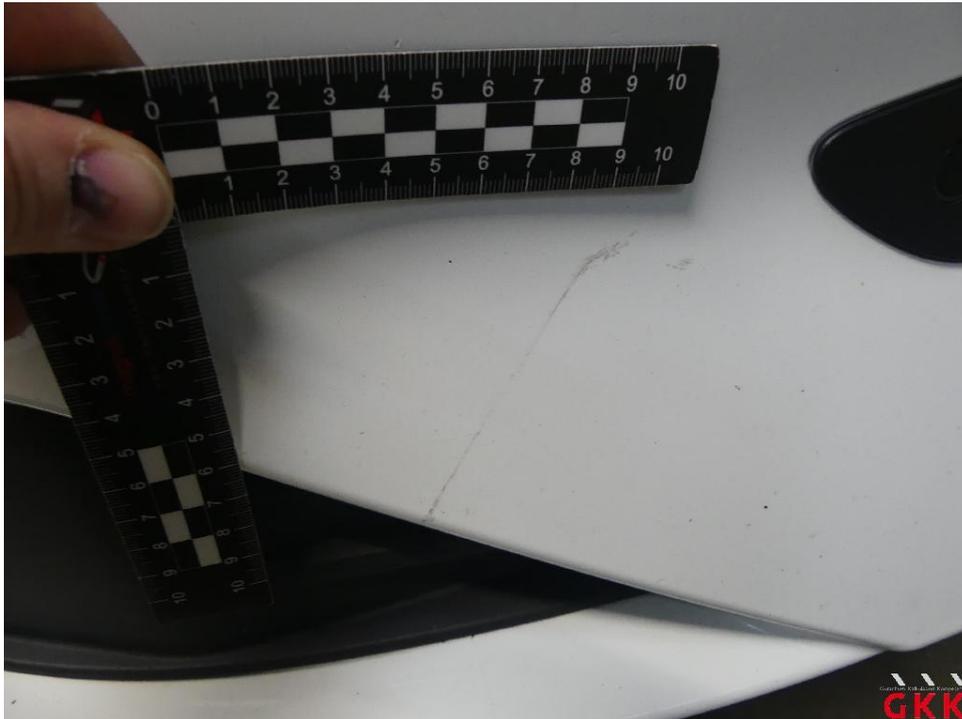


Bild 17 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren



Bild 18 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 20 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage

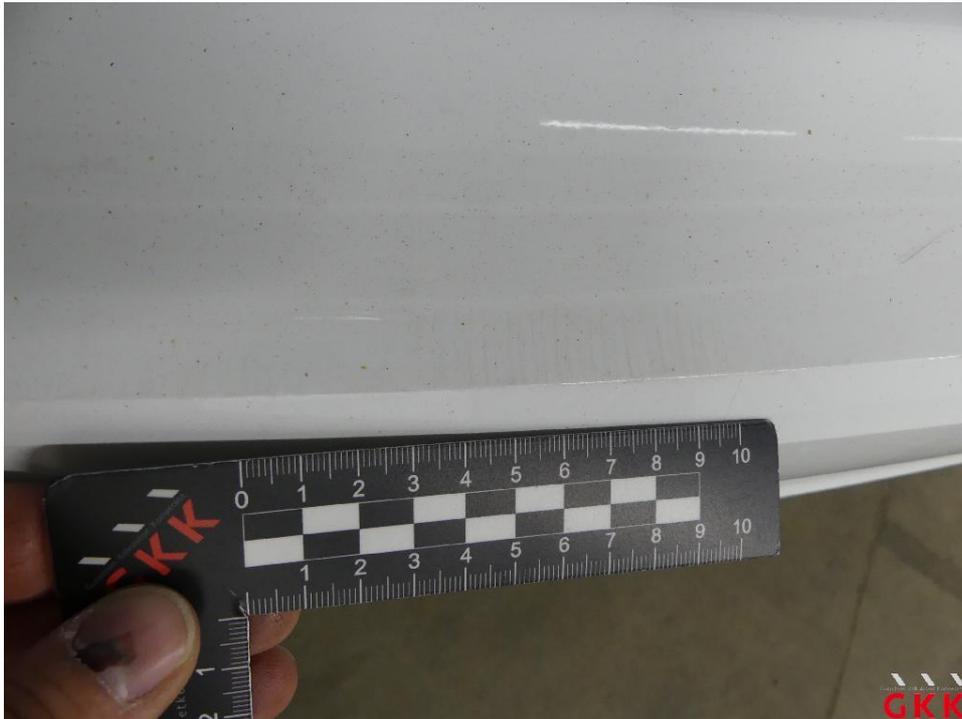


Bild 21 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 22 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 23 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

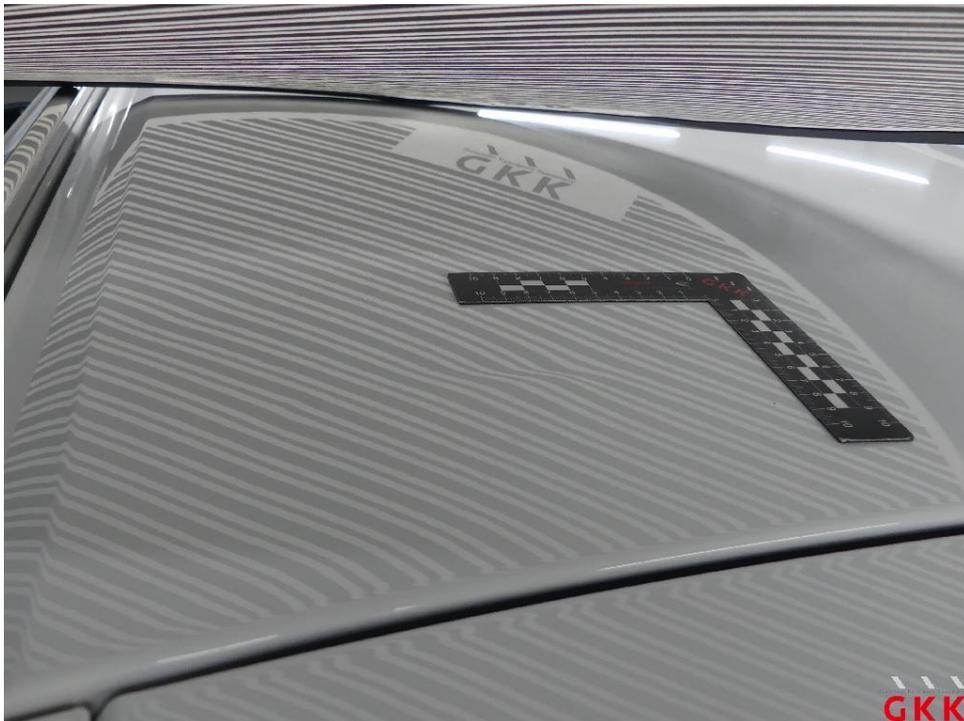


Bild 24 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 25 Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen