

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	03.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	07.04.2025
<b>Referenznummern</b>	0002037932

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>WF0KXXWPCKKM43645</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Mehrzweckfahrzeug	<b>Farbton / Lackart</b>	Blazer Blau / Uni
<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Nächste HU</b>	09/2025
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Galaxy 2.0 EcoBlue Titanium	<b>Laufleistung abgelesen</b>	106.366 km
<b>Erstzulassung</b>	19.02.2020	<b>Emissionsklasse</b>	Unbekannt
<b>Getriebe / Gänge</b>	Automatik / 8	<b>Sitzplätze / Türen</b>	7 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.995 ccm / 110 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Nokian	235/55 R17 103V	4 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Nokian	235/55 R17 103V	4 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Nokian	235/55 R17 103V	7 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Nokian	235/55 R17 103V	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/55 R17 103V	3 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/55 R17 103V	3 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/55 R17 103V	4 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/55 R17 103V	4 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Kotflügel vorne rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen

### Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)		3.Sitzreihe mit Einzelsitzen	
3.Sitzreihe mit Einzelsitzen, klappbar (Easy FoldFlatSystem, FFS)		Aktive Geräuschkompensation	
Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antischlupfregelung (ASR)		Antriebsart: Frontantrieb	
Außenspiegel elektr. anklappbar		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	
Außenspiegel Wagenfarbe		Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	
Bodenleuchte im Außenspiegel		Bordcomputer	
Dachreling (Aluminium)		Doppelendrohr Auspuffanlage	
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)		Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)	
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	
Farbdisplay (10,1 Zoll)		Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	
Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)		Fußmatten Premium	
Gepäckraumabdeckung / Rollo		Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen)	
Intelligent Protection System (IPS)		Knieairbag Fahrerseite	
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	
Seitenairbag vorn		3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	
Gurtstraffer		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	
Karosserie: 5-türig		KeyFree-System	
Kindersicherung elektrisch		Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	
Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar		Lackierung Blazer-Blau	
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion		Lenkrad mit Schaltwippen	
Leseleuchten im Fond		LM-Felgen	
Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß		Modellpflege	
Motor 2,0 Ltr. - 110 kW EcoBlue KAT		My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	
Nebelscheinwerfer LED		Parkbremse elektrisch	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Parkpilotsystem hinten	
Power KeyFree-Startfunktion		Raucher-Paket	
Reifen-Reparaturkit		Reifendruck-Kontrollsystem	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	
Schalt-/Wählhebelgriff Leder		Scheibenwischer mit Regensensor	
Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung		Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion	
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor		Seitenairbag 2.Sitzreihe	
Servolenkung elektrisch		Start/Stop-Anlage	
Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links		Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts	
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum		Steckdose 230V	
Tagfahrlicht LED		Winter-Paket	
Frontscheibe heizbar		Sitzheizung vorn	
Lenkrad heizbar		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	✓	Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	✓
Business-Paket 3	✓	KeyFree-Paket	✓
Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung,	✓	Außenspiegel mit Blind Spot Informations System	✓

<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
sensorgesteuert)			
Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht	✓	Audiosystem Sony (Radio/CD-Player) mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay	✓
Premium-Sound-Paket	✓	12 Lautsprecher	✓
Subwoofer	✓	Radioempfang digital (DAB)	✓
Audiobedienung am Lenkrad	✓	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	✓
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	✓	AUX-IN-Anschluss	✓
USB-Anschluss	✓	Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)	✓
Navigationsmodul Sony (zusätzlich zum Audiosystem)	✓	Ford SYNC 3 mit Navigation	✓
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)	✓	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	✓
Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	✓	Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion	✓
Frontkamera mit Split View	✓	Rückfahrkamera	✓
Sitzbezug / Polsterung: Leder Premium	✓	Komfortsitze vorn	✓
Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (10-fach)	✓	Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)	✓
Außenspiegel mit Abblendautomatik	✓	Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	✓

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, verkratzt, lackieren (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	583,62 €	262,63 €
<b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	590,15 €	309,44 €
Tür vorne links Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 29, Bild 30, Bild 31)	116,38 €	116,38 €
<b>Seite rechts</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten rechts, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 26, Bild 27, Bild 28)	672,01 €	302,40 €
Heckklappe Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 32, Bild 33, Bild 34)	116,38 €	116,38 €
<b>Reifen, Felgen, Radkappen</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen 1 x beiliegend, undicht, ersetzen (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	253,76 €	253,76 €
<b>Schlüssel/Schließanl.</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel Batterie, entladen, ersetzen (Bild 15)	7,50 €	7,50 €
<b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 16)	634,54 €	634,54 €
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>2.974,34 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>2.003,03 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>12.100,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>14.000,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 34 Fotos.

Beulig, Chris

---

Der Sachverständige, 09.04.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

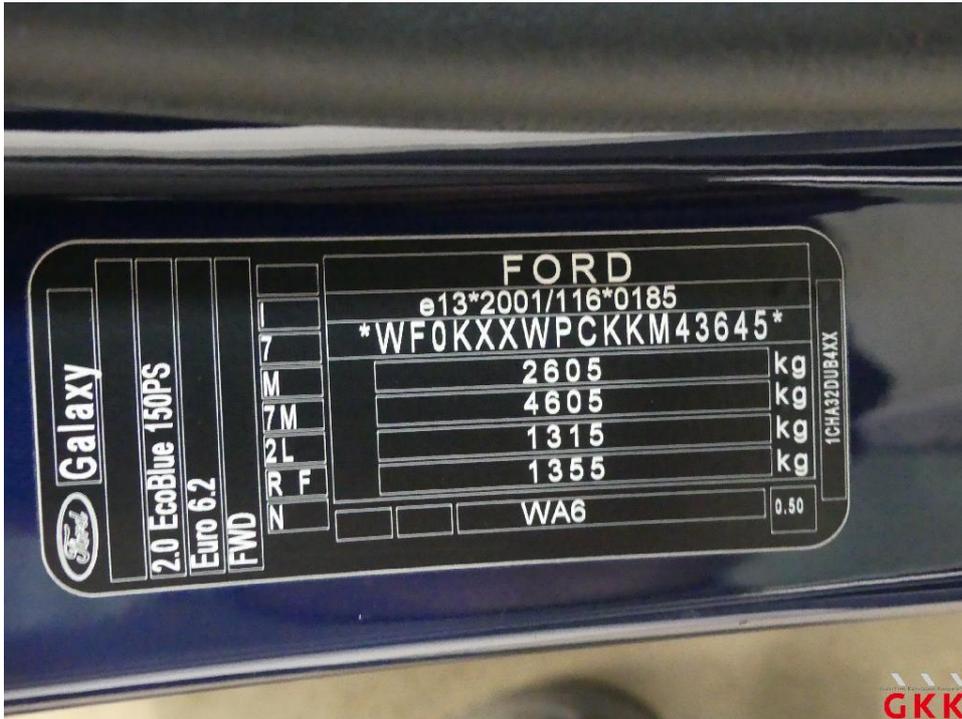


Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11

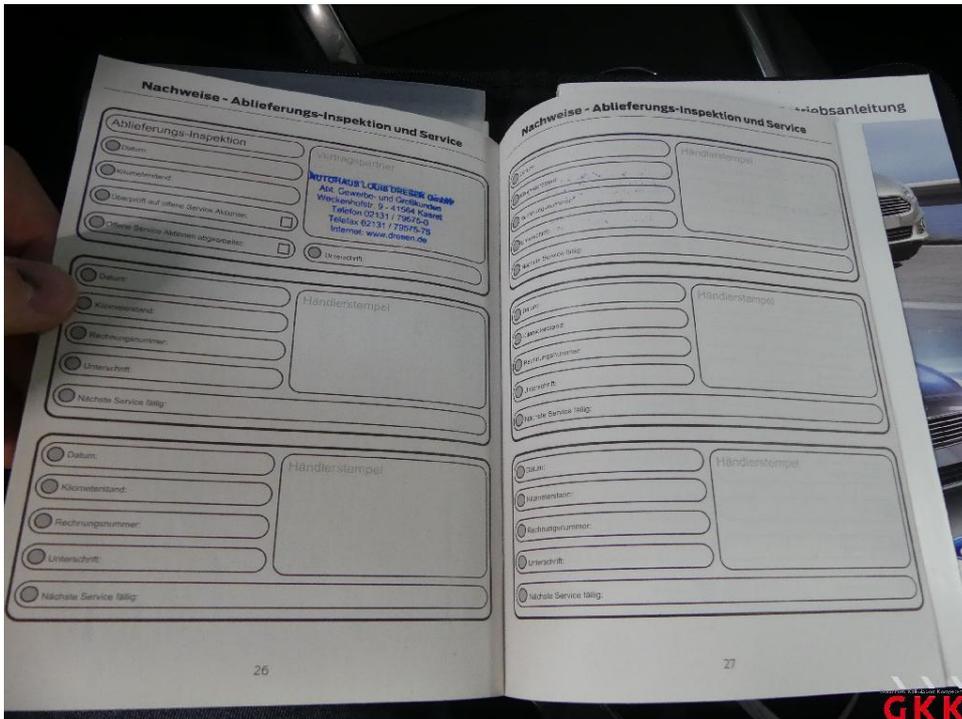


Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

## Fotoanlage



Bild 15 Hauptschlüssel, Batterie, entladen, ersetzen

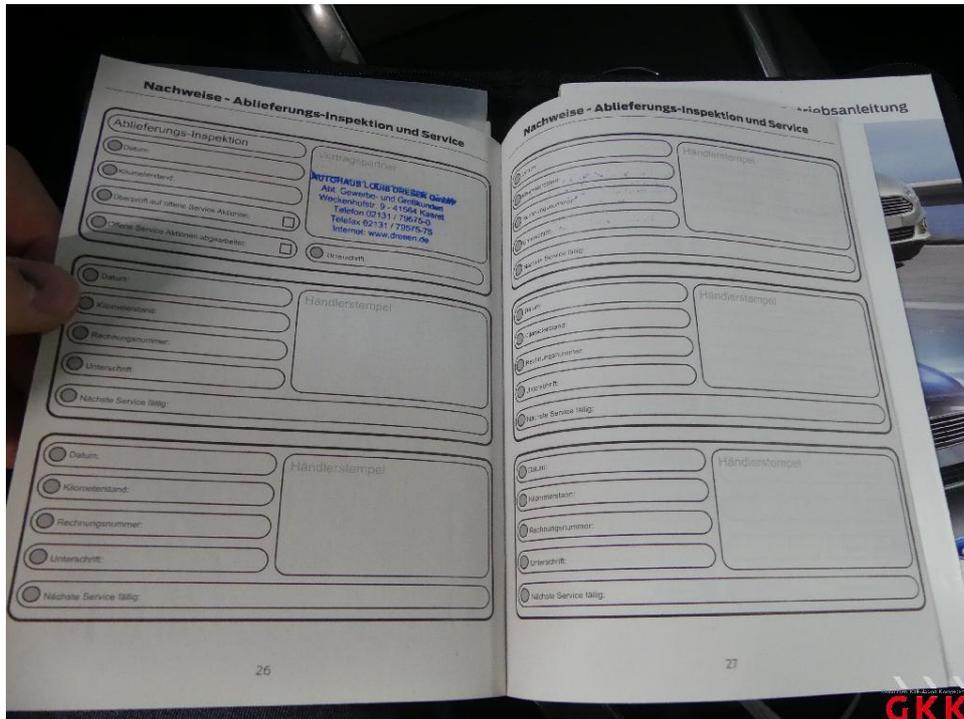


Bild 16 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

## Fotoanlage



Bild 17 Reifen, 1 x beiliegend, undicht, ersetzen



Bild 18 Reifen, 1 x beiliegend, undicht, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 19 Reifen, 1 x beiliegend, undicht, ersetzen



Bild 20 Kotflügel vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage

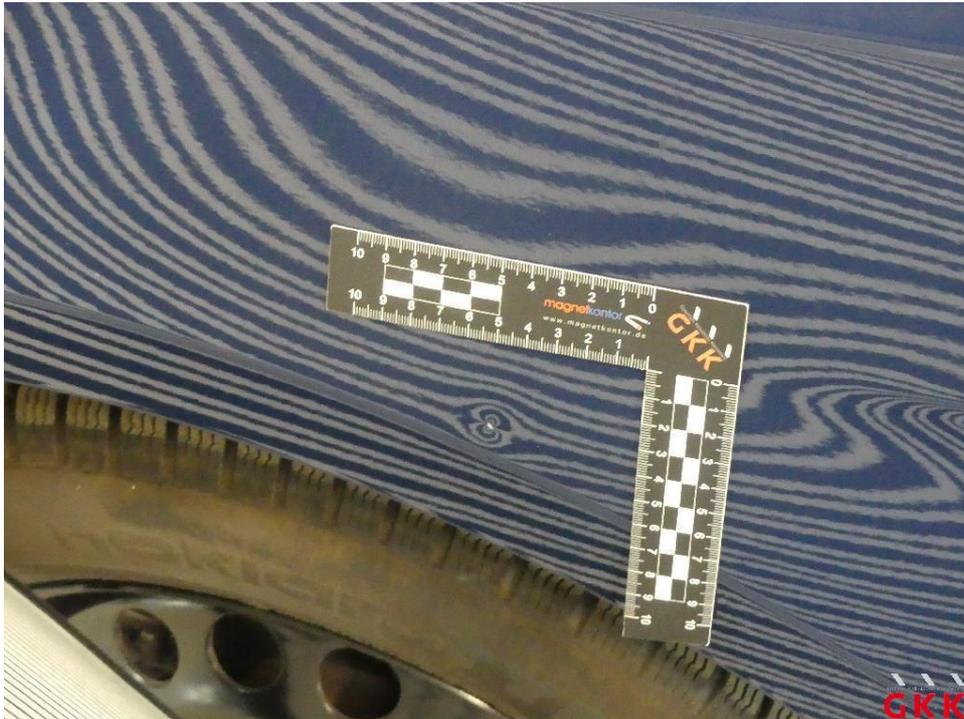


Bild 21 Kotflügel vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22 Kotflügel vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

**Fotoanlage**



Bild 23 Motorhaube, verkratzt, lackieren



Bild 24 Motorhaube, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 25 Motorhaube, verkratzt, lackieren

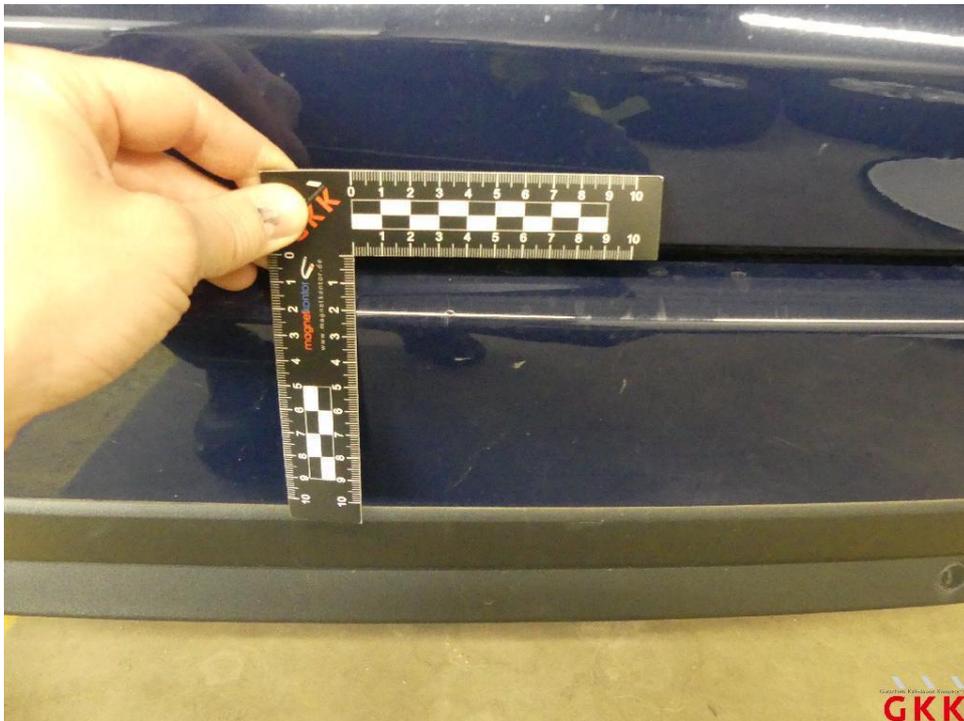


Bild 26 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage

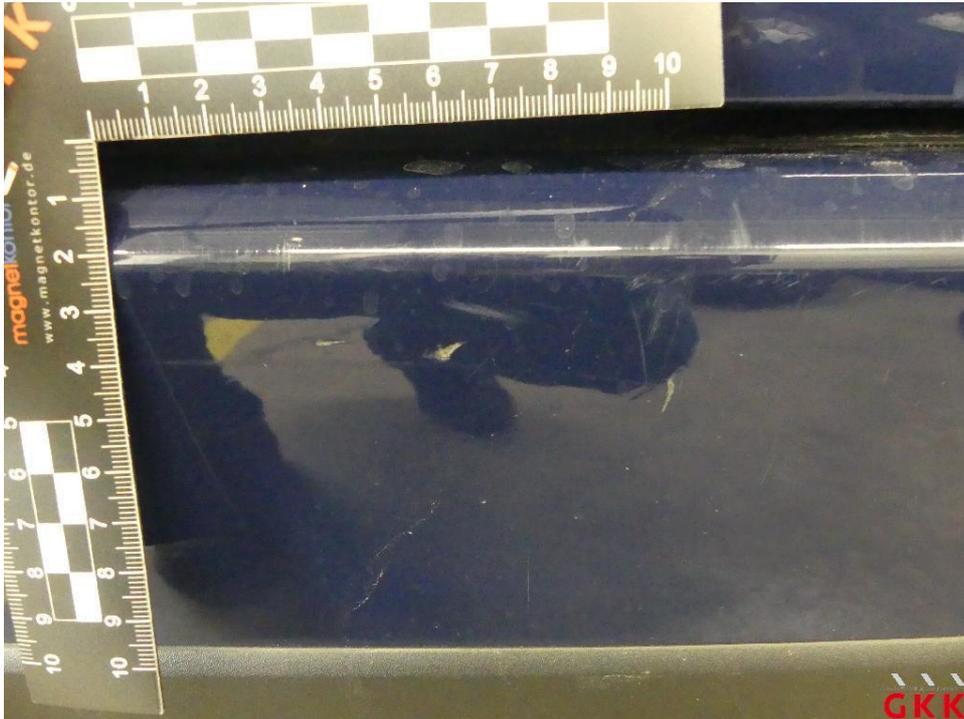


Bild 27 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

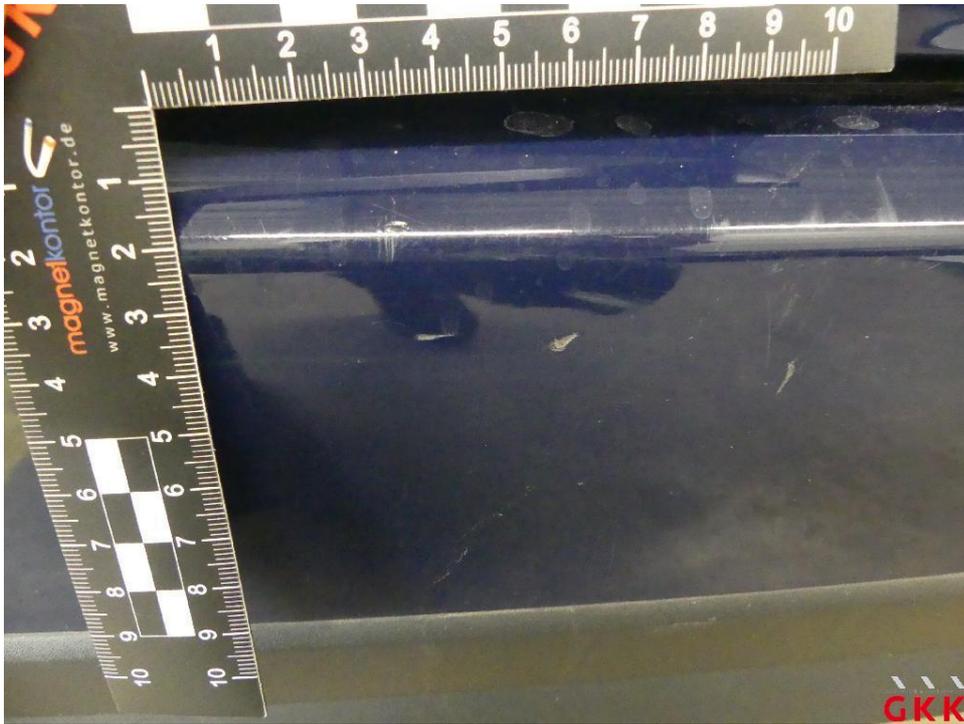


Bild 28 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 29 Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

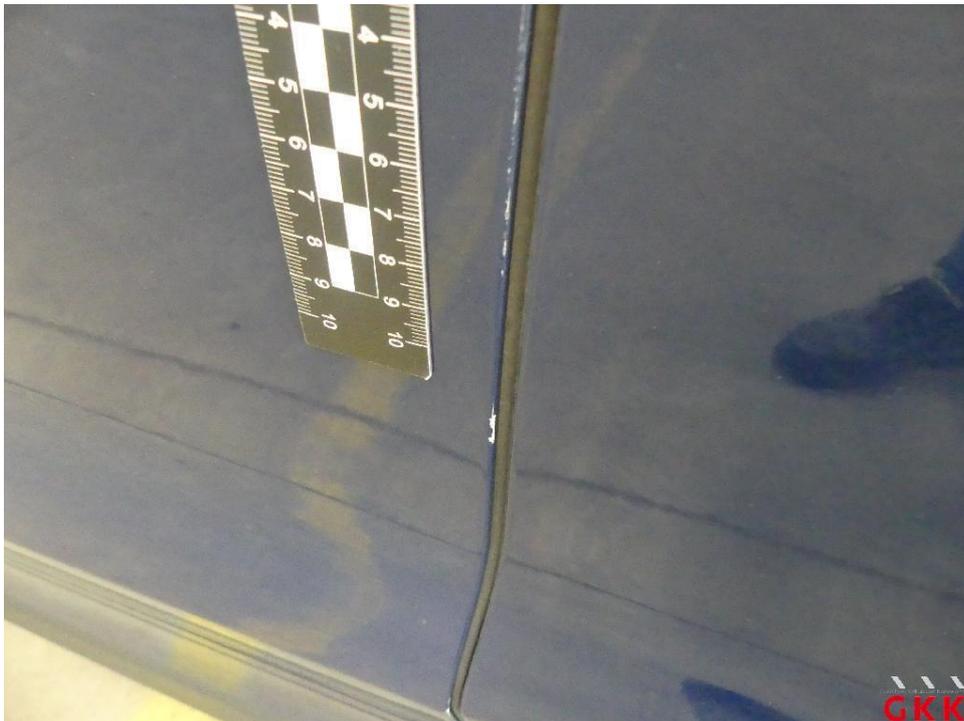


Bild 30 Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

## Fotoanlage

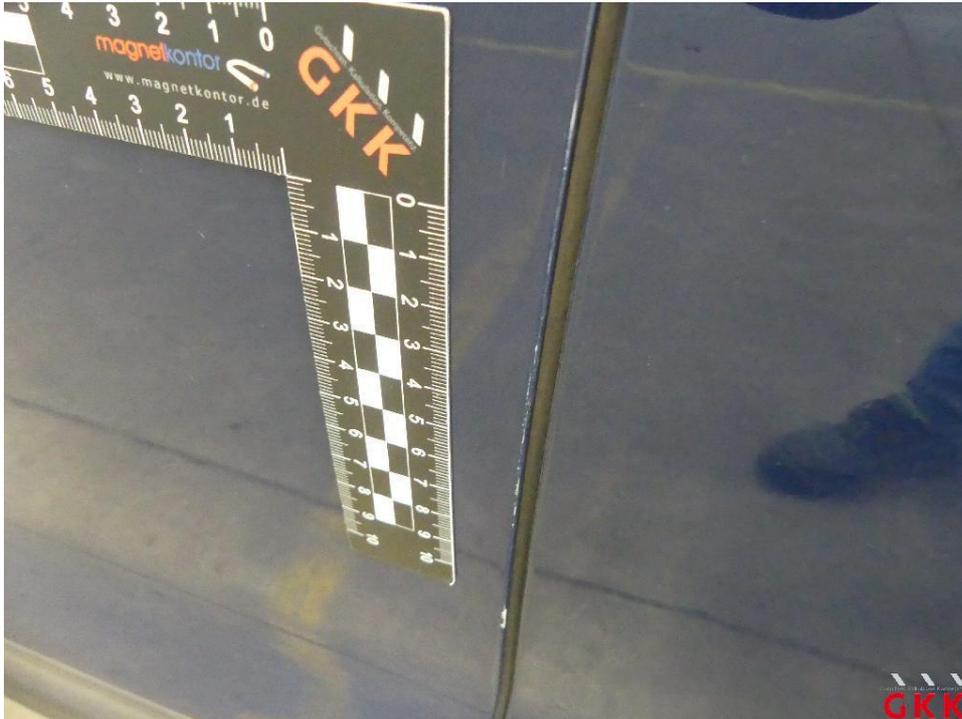


Bild 31 Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

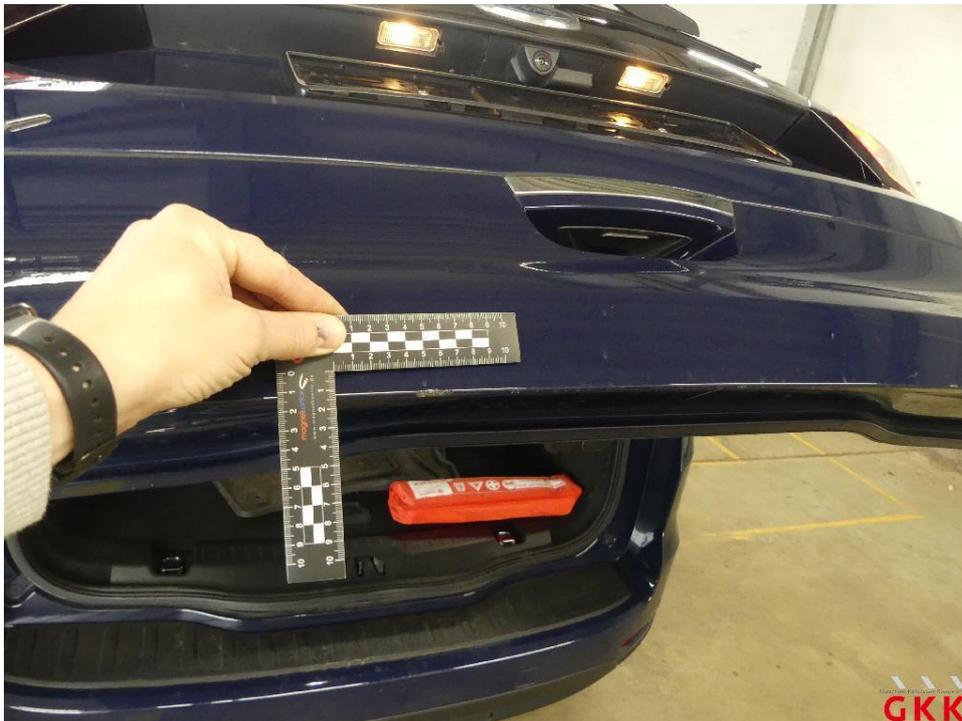


Bild 32 Heckklappe, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

## Fotoanlage

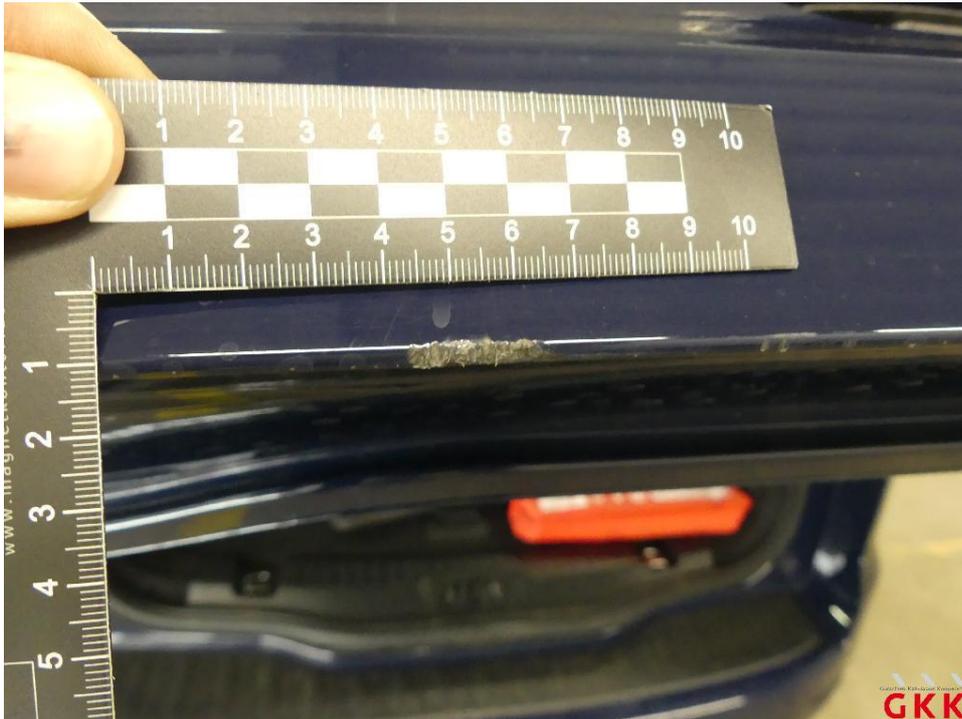


Bild 33 Heckklappe, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 34 Heckklappe, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren