

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten

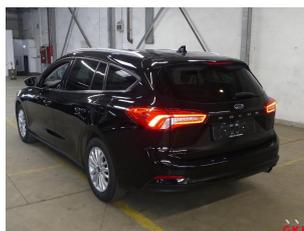

Vorgang

Ihr Auftrag vom	01.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	07.04.2025
Referenznummern	0002055884

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF0PXXGCHPLL42389

Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Obsidian-Schwarz / Metallic
Hersteller	Ford	Nächste HU	01/2026
Typ / Verkaufsbez.	Focus 2.0 EcoBlue Titanium	Laufleistung abgelesen	76.458 km
Erstzulassung	09.11.2020	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 110 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	205/60 R16 96V	6 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	205/60 R16 96V	6 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	205/60 R16 96V	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	205/60 R16 96V	7 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 26.09.2022 bei km 29.483.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
Anti-Blockier-System (ABS)	Antischlupfregelung (ASR)
Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink	Radioempfang digital (DAB)
Audiobedienung am Lenkrad	6 Lautsprecher
Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Ford SYNC 3 mit Navigation
Farbdisplay (8 Zoll)	Außenspiegel elektr. anklappbar
Bodenleuchte im Außenspiegel	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bord-/Verbrauchscomputer
Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert	Chromefassung Seitenscheiben
Dachhimmel Stoff	Dachreling (Aluminium)
Dachspoiler Wagenfarbe	Dimmer Instrumentenbeleuchtung
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Post-Collision-System	Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Family-Paket	Mittelarmlehne hinten
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Kindersicherung elektrisch
Farbdisplay für Bordcomputer	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
FordPass Connect inkl. eCall	Fußmatten Velours
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen)	Heckleuchten LED
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Intelligent Protection System (IPS)
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
Seitenairbag vorn	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
Gurtstraffer	Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 5-türig	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
KeyFree-System	Power KeyFree-Startfunktion
Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll	Komfort-Paket
Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
Klimaautomatik 2-Zonen	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)	Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
Laderaumboden verstellbar	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	LM-Felgen
Mittelkonsole Premium	Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
Getränkhalter vorn	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW EcoBlue KAT
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Parkpilotsystem vorn und hinten
Reifendruck-Kontrollsystem	Reserverad als Notrad
Rußpartikelfilter	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Schaltpunktanzeige	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
SCR-System (AdBlue-Technologie)		Servolenkung elektrisch	
Sicht-Paket		Frontscheibe heizbar	
Sitz vorn links höhenverstellbar		Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	
Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)		Sonnenblende rechts mit Spiegel	
Sportsitze vorn		Start/Stop-Anlage	
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum		Tagfahrlicht LED	
Verglasung getönt		Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten		Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung Vorbereitung	✓	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	✓
Metallic-Lackierung	✓	Raucher-Paket	✓
Rückfahrkamera mit Split View	✓	Scheinwerfer LED	✓
Winter-Paket	✓	Sitzheizung vorn	✓
Lenkrad heizbar	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	904,33 €	497,38 €
Heckklappe Betätigung, funktionsuntüchtig, prüfen (Bild 15, Bild 16)	79,76 €	79,76 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Mittelklasse, fällig, durchführen (Bild 14)	634,54 €	634,54 €
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	1.618,63 €
Minderwert	1.211,68 €
Händlereinkaufspreis	9.775,00 €
Händlerverkaufspreis	11.400,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 19 Fotos.

Beulig, Chris

Der Sachverständige, 08.04.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

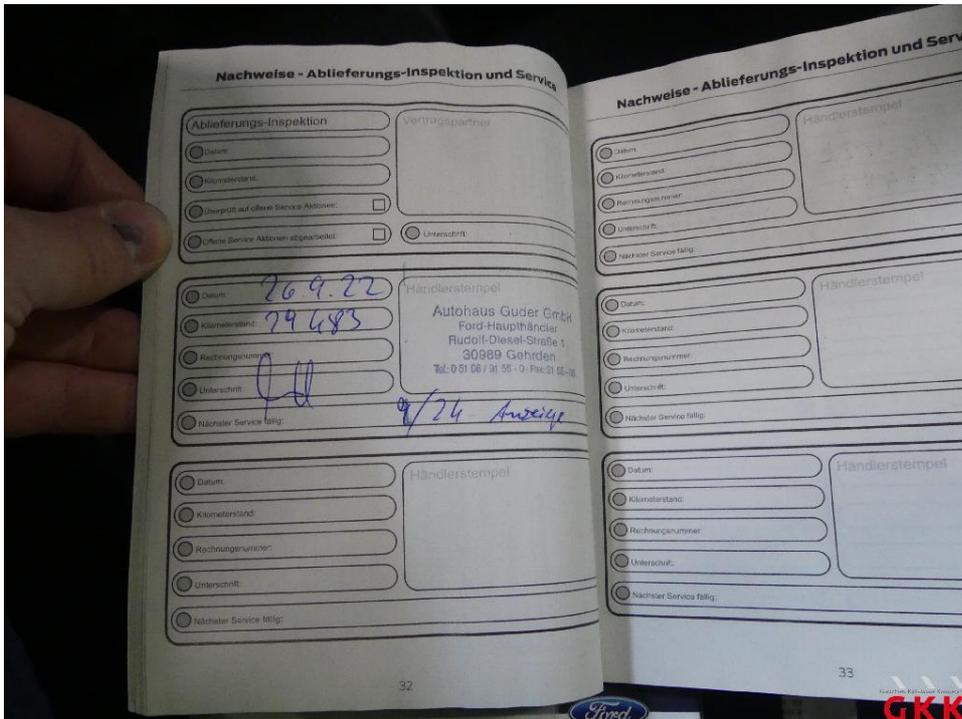


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

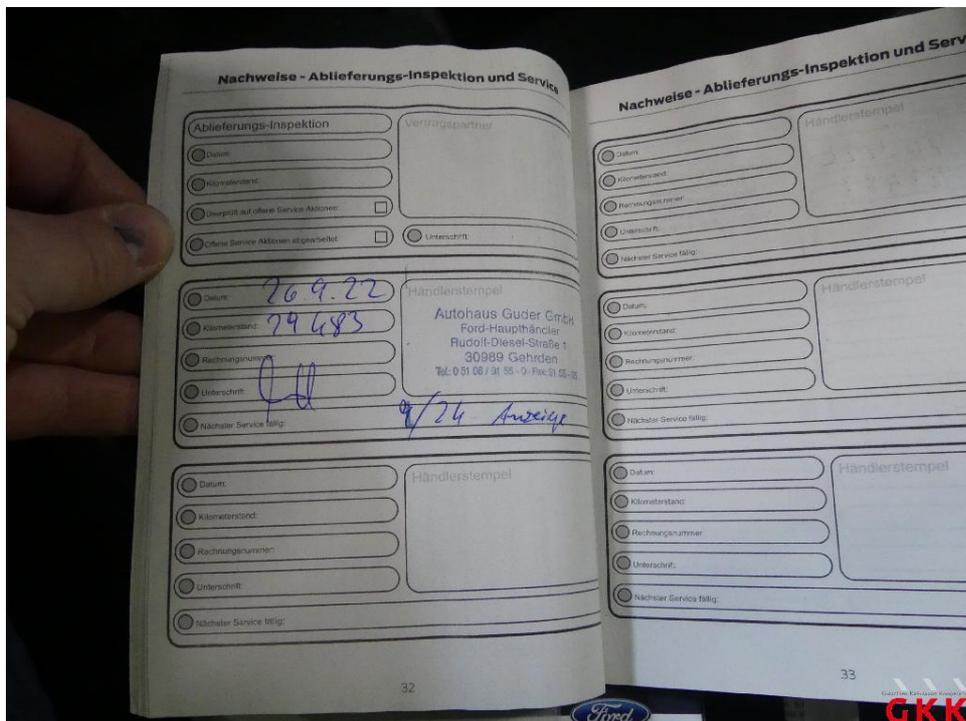


Bild 14 Inspektion groß, Mittelklasse, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 15 Heckklappe, Betätigung, funktionsuntüchtig, prüfen



Bild 16 Heckklappe, Betätigung, funktionsuntüchtig, prüfen

Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

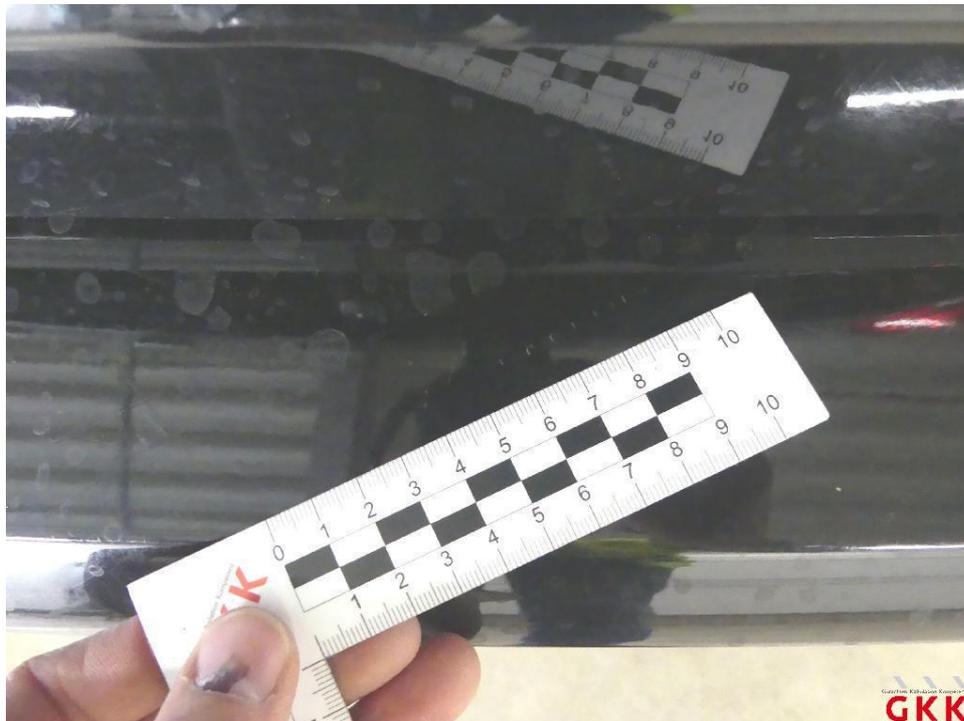


Bild 18 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren