

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	07.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	11.04.2025
Referenznummern	0002041583

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF01XXTTG1KM22152		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	03/2026
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 TDCi 320 L1 Trend	Laufleistung abgelesen	141.918 km
Erstzulassung	05.03.2020	Emissionsklasse	Euro 6d-Temp
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / keine Angabe	Hubraum / Nennleistung	1.996 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	GTRadial	215/65 R16 C	7 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	GTRadial	215/65 R16 C	7 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Goodride	215/65 R16 C	5 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Goodride	215/65 R16 C	5 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 04.01.2024 bei km 124.532.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten links beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite		
Aktives Kurvenlicht	Anti-Blockier-System (ABS)		
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb		
Audiosystem 16: Radio mit 4" Multifunktionsdisplay	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung		
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	FordPass Connect inkl. eCall		
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	Bordcomputer		
Einstiegsleuchten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links		
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts		
Fensterheber elektrisch	Generator 240 A		
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 6-Gang		
Haltegriff B-Säule	Haltegriffe vorn		
Handschuhfach abschließbar	Heckflügeltüren mit Verglasung		
Karosserie/Aufbau: Kombi	Karosserievariante: Normaldach		
Klimaanlage	Kühlergrill schwarz		
Lenkrad (Leder)	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar		
Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT		
Parkpilotsystem vorn und hinten	Nebelscheinwerfer		
Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	Radstand 2933 mm		
Reifendruck-Kontrollsystem	Reserverad in Fahrbereifung		
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP		
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	Scheinwerfer H4		
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Schmutzfänger vorn und hinten		
Seitenschutzleisten	Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links		
Stahlfelgen 6,5x16	Start/Stop-Anlage		
Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum	Stoßfänger teillackiert		
Tagfahrlicht LED	Trend		
Verzurrösen (2)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung		
Zusatzheizung elektrisch	Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung		
Sonderausstattung (verifiziert)			
Heckscheibenwischer	✓	Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	✓
Schlechtwege-Paket 1	✓	Sitz-Paket 2: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Kunstleder	✓
Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen (Bild 14, Bild 15)	775,33 €	775,33 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	100,00 €	100,00 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	875,33 €
Minderwert	875,33 €
Händlereinkaufspreis	10.850,00 €
Händlerverkaufspreis	12.150,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
 Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 15 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 14.04.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

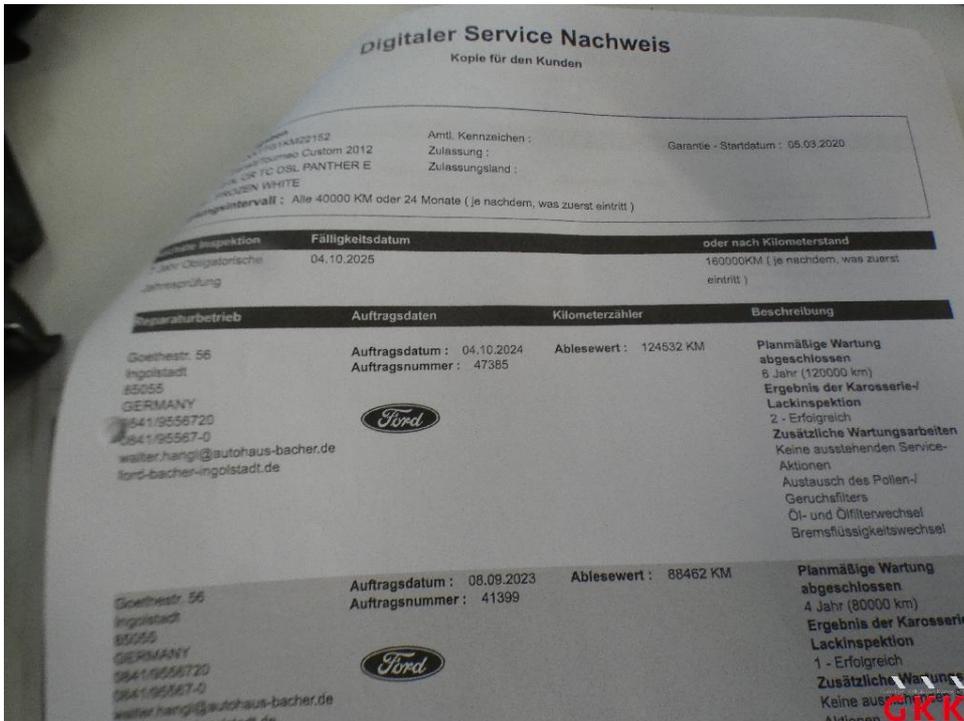


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen