

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	01.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	04.04.2025
<b>Referenznummern</b>	0002076105

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>VSSZZK14PP032604</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Schräghecklimousine	<b>Farbton / Lackart</b>	Geysirsilber / Metallic
<b>Hersteller</b>	Cupra	<b>Nächste HU</b>	keine Angabe
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Born 170	<b>Laufleistung abgelesen</b>	16.484 km
<b>Erstzulassung</b>	04.08.2023	<b>Emissionsklasse</b>	keine Angabe
<b>Getriebe / Gänge</b>	Reduktionsgetriebe / 1	<b>Sitzplätze / Türen</b>	4 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Motorart</b>	Elektromotor(en) / Elektro	<b>Batteriekapazität</b>	
<b>Dauerleistung</b>		<b>Max. Leistung</b>	
<b>Ladestecker</b>		<b>Antriebsart</b>	Heckantrieb

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	215/50R19 93T	7 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	215/50R19 93T	7 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	215/50R19 93T	7 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	215/50R19 93T	7 mm
Reservebereifung: ohne					

<b>Beiliegende Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	215/50R19 93T	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	215/50R19 93T	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	215/50R19 93T	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	215/50R19 93T	5 mm

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✓ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	○ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	○ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

<b>Anmerkungen</b>

**Ausstattung gemäß VIN-Abfrage**

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Akustischer Fußgängerschutz, Außen sound (e-sound / AVAS)		Ambiente-Beleuchtung LED	
Anti-Blockier-System (ABS)		Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light		Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	
Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert		Dachhimmel schwarz	
Einparkhilfe vorn und hinten		Elektromotor 170 kW (cont. 70 kW)	
Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)		Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (CUPRA Drive Profile)	
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	
Frontkamera		Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung		Fußraumbeleuchtung LED	
Getriebe für Elektrofahrzeug		Heckleuchten Voll-LED mit Lichtband (Infinite Light)	
Heckspoiler Wagenfarbe (Dachspoiler)		HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto	
Innenspiegel mit Abblendautomatik		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)	
Karosserie: 5-türig		Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	
Kombiinstrument digital (virtual cockpit)		Kopf-Airbag-System	
Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)		Lenkrad heizbar (CUPRA Supersport, Leder) mit Multifunktion und Schalfunktion	
Licht- und Regensensor		LM-Felgen 7,5x19 (Typhoon, schwarz / silber, glanzgedreht / Cupra Black)	
Mittelarmlehne vorn		Notrufsystem	
Parkbremse elektrisch		Pedale Aluminium-Design	
Progressivlenkung		Reifenkontroll-Anzeige	
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)		Scheinwerfer Voll-LED	
Abbiege- und Allwetterlicht		Schnellladevorrichtung (CCS-Ladedose)	
Seitenairbag		Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)	
Servolenkung elektro-mechanisch		Sitz vorn links höhenverstellbar	
Sitzbezug / Polsterung: Stoff		Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	
Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)		Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen	
USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe		Warnanlage für Sicherheitsgurt-System	
Wegfahrsperre (elektronisch)		Wärmeschutzverglasung	
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem	✓	9 Lautsprecher	✓
Ausstattungs-Paket Below Zero	✓	Scheibenwaschdüsen heizbar	✓
Sitzheizung vorn	✓	Cargo-Paket	✓
Laderaumboden variabel und herausnehmbar	✓	Ladekabel mit Schuko-Stecker	✓
Pilot-Paket M	✓	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	✓
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	✓	Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm	✓
Radioempfang digital (DAB+)	✓	Sprachsteuerungs-System	✓
USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)	✓	Rückfahrkamera	✓
Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung	✓	Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)	✓
Protect-Paket	✓	Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System	✓

<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz	✓	Seitenscheiben ab 2.Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt (Privacy Glass)	✓
Tech-Paket M	✓	Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)	✓
Schließ-/Startsystem Kessy Advanced	✓	Türgriffschalen außen beleuchtet	✓
Induktionsladeschale für Smartphone	✓		

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Reifen, Felgen, Radkappen</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad 1 x beiliegend, verkratzt, ersetzen (Bild 14, Bild 15)	828,91 €	828,91 €
LM-Rad 1 x beiliegend, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Interieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitzbank hinten Bezug Sitzkissen -Kunstleder-, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19)	1095,52 €	931,19 €
<b>Technik</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Lenkrad Leder, verkratzt, Smartrepair (Bild 16, Bild 17)	35,00 €	35,00 €
<b>Zubehör, Bordwerkzeug</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen	15,00 €	15,00 €
<b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	121,85 €	121,85 €
Inspektion groß BEV Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	423,72 €	423,72 €

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>2.520,00 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>2.355,67 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>16.675,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>19.325,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

**Minderwert**

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.  
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 19 Fotos.

Will, Luke Felix  
 \_\_\_\_\_  
 Der Sachverständige, 08.04.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

**Fotoanlage**



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, ersetzen

## Fotoanlage

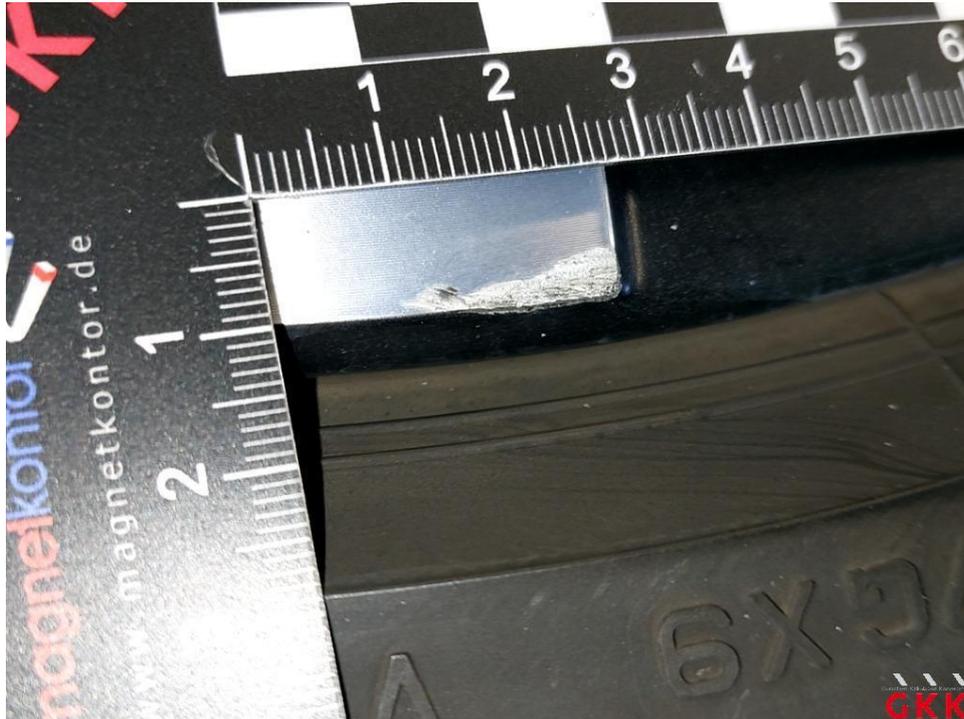


Bild 15 LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, ersetzen



Bild 16 Lenkrad, Leder, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage

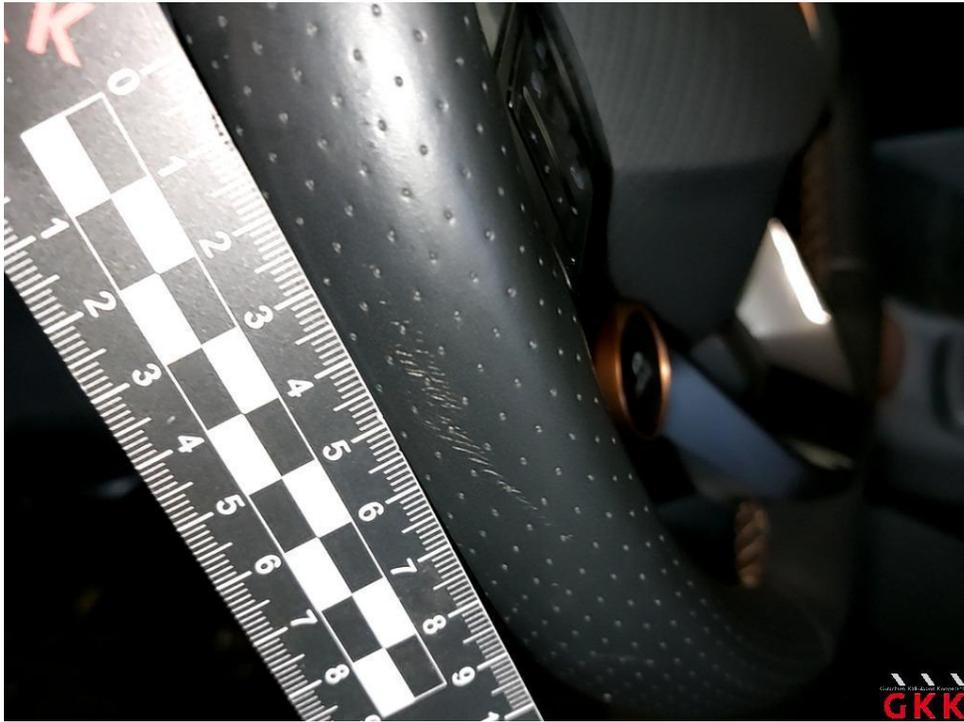


Bild 17 Lenkrad, Leder, verkratzt, Smartrepair



Bild 18 Sitzbank hinten, Bezug Sitzkissen -Kunstleder-, beschädigt, ersetzen

**Fotoanlage**

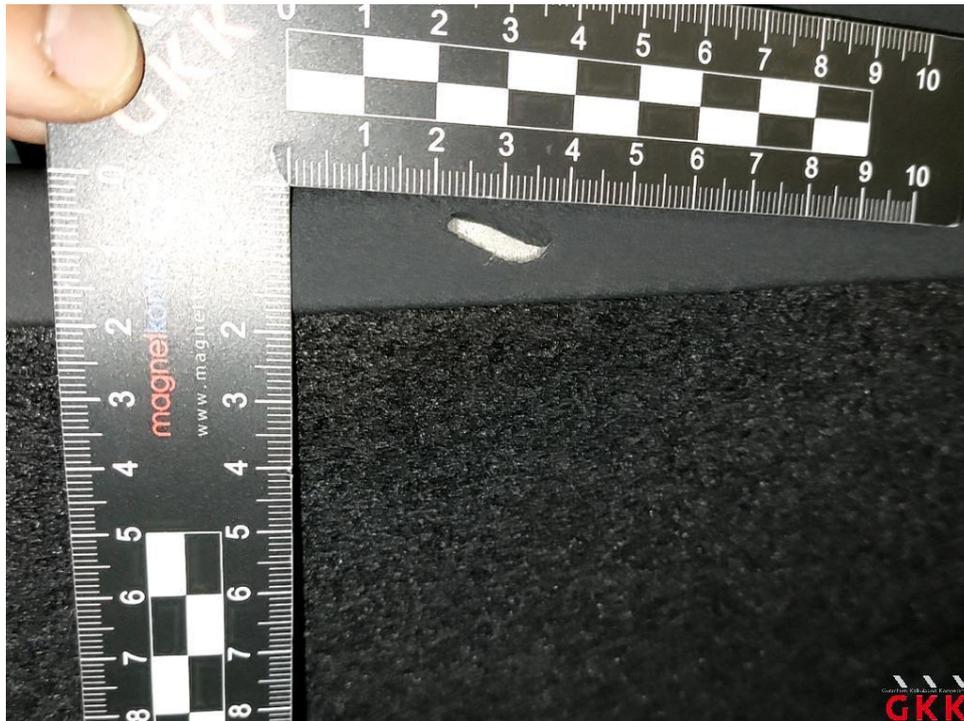


Bild 19 Sitzbank hinten, Bezug Sitzkissen -Kunstleder-, beschädigt, ersetzen