

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf



Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten

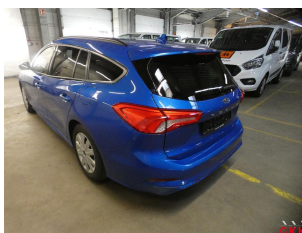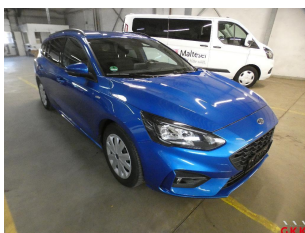

Vorgang

Ihr Auftrag vom	07.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	11.04.2025
Referenznummern	0002049347

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF0PXXGCHPMJ27745

Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Desert Island Blue / Metallic
Hersteller	Ford	Nächste HU	03/2026
Typ / Verkaufsbez.	Focus 1.5 EcoBlue ST-Line	Laufleistung abgelesen	77.773 km
Erstzulassung	29.03.2021	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.498 ccm / 88 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	205/60 R16 92H	4 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	205/60 R16 92H	4 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	205/60 R16 92H	5 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	205/60 R16 92H	5 mm
Reservebereifung: TireFit					
Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	215/50 R17 91W	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	215/50 R17 91W	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	215/50 R17 95W	6 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	215/50 R17 95W	6 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 08.04.2024 bei km 58.203.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	✗ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊗ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seite hinten rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Anti-Blockier-System (ABS)
Antischlupfregelung (ASR)	Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
Radioempfang digital (DAB)	Audiobedienung am Lenkrad
6 Lautsprecher	Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
Ford SYNC 3 mit Navigation	Farbdisplay (8 Zoll)
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Body-Styling-Paket
Schwellerverbreiterung	Stoßfänger Sport-Ausführung
Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor	Bord-/Verbrauchscomputer
Dachhimmel Stoff, dunkel	Dachreling schwarz
Dachspoiler Wagenfarbe	Dimmer Instrumentenbeleuchtung
Doppelendrohr Auspuffanlage	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Farbdisplay für Bordcomputer
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	FordPass Connect inkl. eCall
Fußmatten Velours - vorn	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen)
Lenkrad mit Schaltwippen	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
Intelligent Protection System (IPS)	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	Seitenairbag vorn
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	Gurtstraffer
Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
KeyFree-System	Power KeyFree-Startfunktion
Komfort-Paket	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	Klimaautomatik 2-Zonen
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	Lenkrad (Sport/Leder, ST)
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	LM-Felgen
Mittelkonsole Premium	Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
Getränkehalter vorn	Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	Nebelscheinwerfer LED
Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
Parkpilotsystem vorn und hinten	Pedale Aluminium
Reifendruck-Kontrollsystem	Reserverad als Notrad
Rußpartikelfilter	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
Schaltpunktanzeige	Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	SCR-System (AdBlue-Technologie)
Servolenkung elektrisch	Sicht-Paket
Frontscheibe heizbar	Sitz vorn links höhenverstellbar
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Sonnenblende links mit Spiegel

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Sonnenblende rechts mit Spiegel		Sport-Fahrwerk	
Sportsitze vorn		Start/Stop-Anlage	
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum		Tagfahrlicht LED	
Verglasung getönt		Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	✓	Lackierung Dynamic Blau-Metallic	✓
Rückfahrkamera mit Split View	✓	Scheinwerfer LED	✓
Heckleuchten LED	✓	Sound-System Bang & Olufsen Play	✓
Subwoofer	✓	Sound-System Premium (10 Lautsprecher)	✓
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	✓	Winter-Paket	✓
Sitzheizung vorn	✓	Lenkrad heizbar	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	909,04 €	499,97 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	343,68 €	343,68 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen (Bild 22)	47,02 €	47,02 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	1.299,74 €
Minderwert	890,67 €
Händlereinkaufspreis	8.500,00 €
Händlerverkaufspreis	9.975,00 €

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert
Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 22 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 14.04.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3

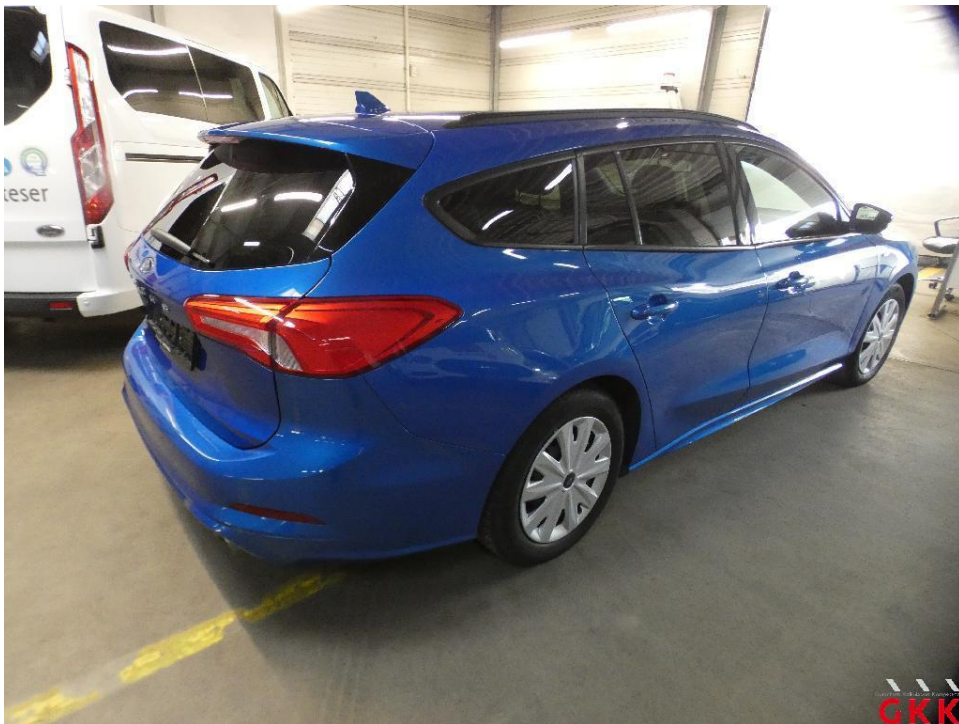


Bild 4

Fotoanlage

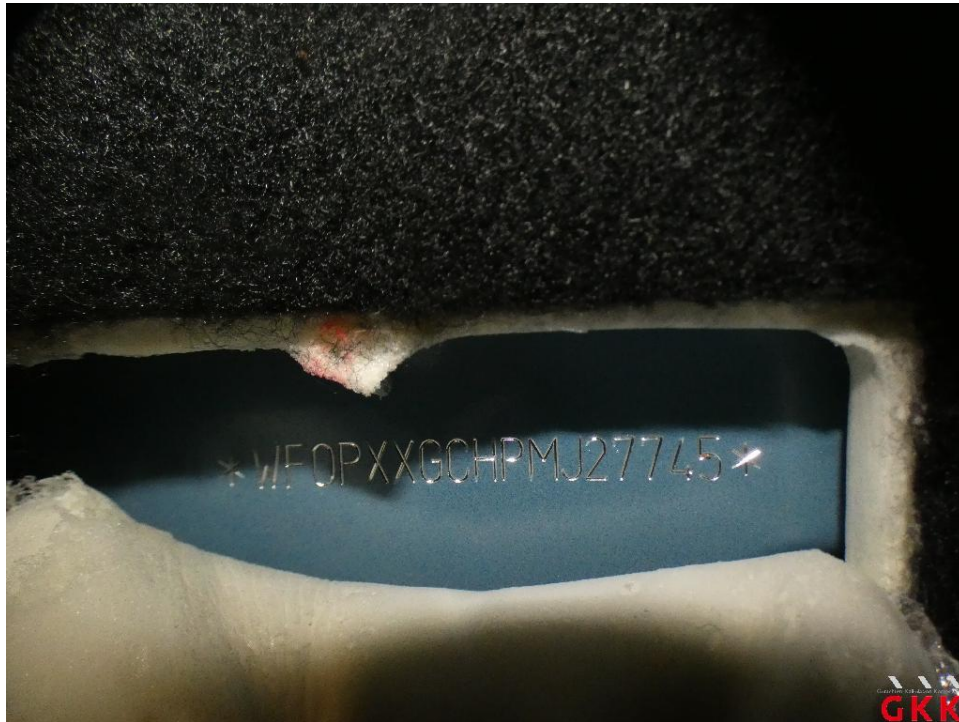


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

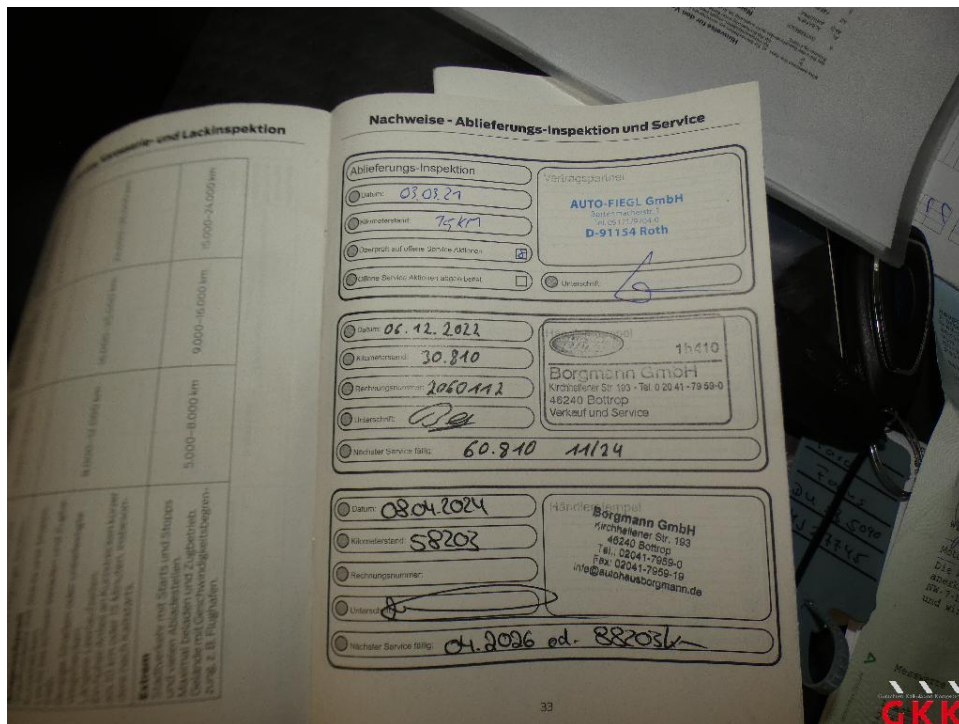


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage

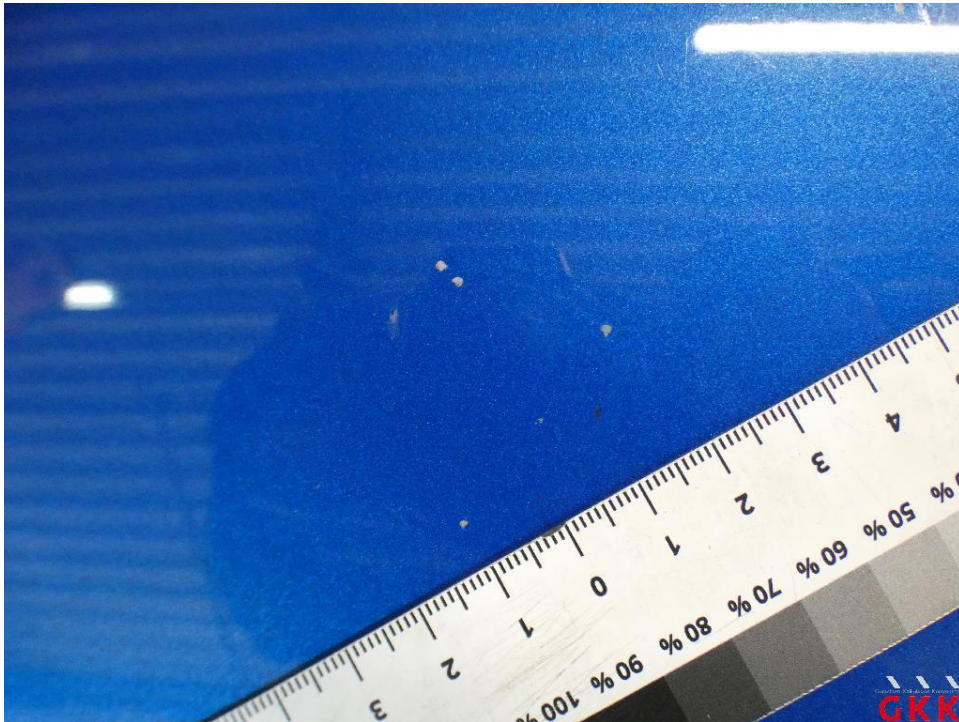


Bild 17 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

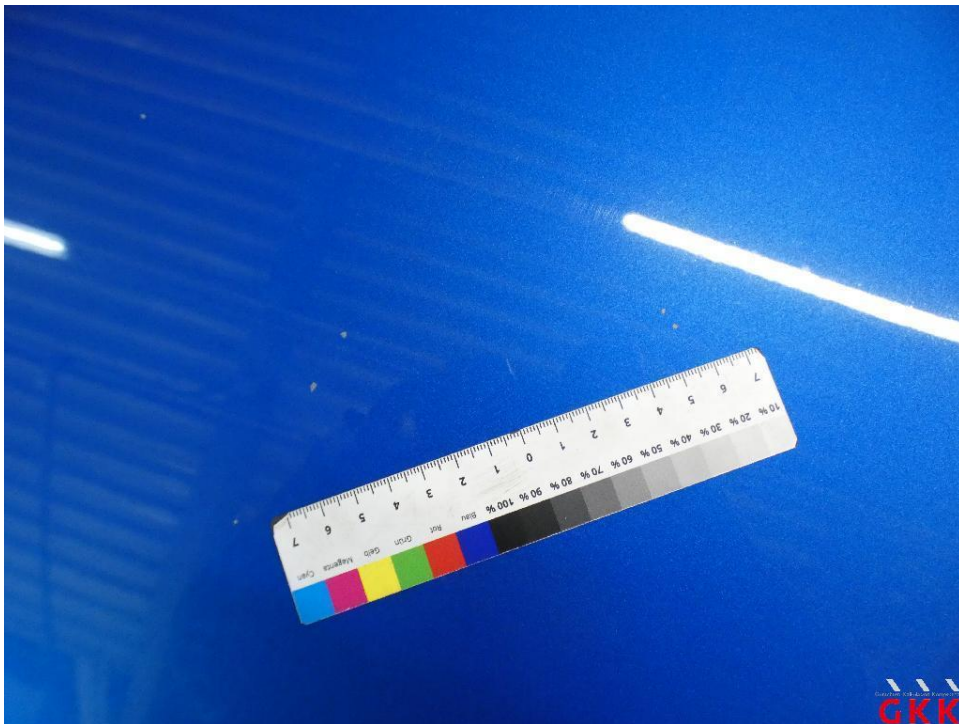


Bild 18 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 19 LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen



Bild 20 LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen



Bild 22 Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen