

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	01.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	03.04.2025
<b>Referenznummern</b>	0002073121

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>6FPPXXMJ2PPD20139</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Pick-Up	<b>Farbton / Lackart</b>	Cyber Orange / Metallic
<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Nächste HU</b>	keine Angabe
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Ranger 2.0 EcoBlue Wildtrack e-4WD	<b>Laufleistung abgelesen</b>	88.574 km
<b>Erstzulassung</b>	21.06.2023	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6
<b>Getriebe / Gänge</b>	Automatik / 10	<b>Sitzplätze / Türen</b>	5 / 4
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 2	<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.996 ccm / 151 KW
<b>Antriebsart</b>	Allradantrieb		

**Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.**

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	255/65 R18 111H	7 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	255/65 R18 111H	7 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	255/65 R18 111H	7 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	255/65 R18 111H	7 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

<b>Beiliegende Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Ohne Felgen	Goodyear	255/65 R18 111H	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Ohne Felgen	Goodyear	255/65 R18 111H	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Ohne Felgen	Goodyear	255/65 R18 111H	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Ohne Felgen	Goodyear	255/65 R18 111H	5 mm

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 13.02.2025 bei km 84.962.	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

**Anmerkungen**

Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.  
Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehalten.

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Allradantrieb
Audio-Paket 102	Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
Radioempfang digital (DAB)	Audiobedienung am Lenkrad
6 Lautsprecher	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem
Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	USB-Anschluss
Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)	Farbdisplay (10 Zoll)
Ausstattungs-Paket: Turnier (Dachreling, Gepäckraum-Abtrennung Netz)	Außenspiegel elektr. anklappbar
Bodenleuchte im Außenspiegel	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel Sport Design Anthrazit	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Dachhimmel Stoff, dunkel	Dachreling
Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	Doppelverriegelung Zentralverriegelung
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
Fensterheber elektrisch hinten	FordPass Connect inkl. eCall
WLAN-Hotspot	Frontscheibe heizbar
Fußmatten hinten	Fußmatten Premium
Schmutzfänger vorn	Schmutzfänger hinten
Fußmatten vorn	Getriebe Automatik - Typ: 10R80 (10-Stufen)
Getränkehalter vorn	Heckklappe Easy Lift (Pick-Up)
Heckklappenentriegelung elektrisch (ohne Schloss)	Heckleuchten LED
Heckscheibe heizbar	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
Innenspiegel mit Ablendautomatik	Karosserie/Aufbau: Pritsche, Doppelkabine
KeyFree-System	Klimaautomatik 2-Zonen
Koffer-/Laderaummanagement-System	Kombiinstrument Digitalanzeige 8 Zoll
Kotflügelverbreiterung	Lenkrad heizbar
Lenkrad (Leder)	Motor 2,0 Ltr. - 151 kW EcoBlue
Nebelscheinwerfer LED	Off-Road-Paket
Off-Road Farbdisplay SYNC	Outdoor-Paket
Unterfahrschutz (Motor)	Rad-Paket 14
LM-Felgen	Reserverad in Fahrbereifung
Radstand 3270 mm	Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter	Rücksitz-Paket 15
Rücksitzbank (3.Reihe) Dreiersitzbank, klappbar	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	Isifix-Aufnahmen für Kindersitz
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer LED	Seitenschweller mit Trittbrett
Sicherheits-Paket 3	Knieairbag Fahrerseite
Knieairbag Beifahrerseite	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Seitenairbag vorn	Kopf-Schulter-Airbag vorn
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Gurtstraffer
Sitz-Paket 7	Sitzheizung vorn
Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)	Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach)
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	Sitzbezug / Polsterung: Leder
Sportbügel hinten (GFK) Wagenfarbe (Ladefläche)	Start/Stop-Anlage
Stoßfänger hinten mit Trittstufe	Tagfahrlicht

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
Türgriffe außen Wagenfarbe		Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	
Vorbereitungs-Paket Tachograph		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Laderaumwanne	✓	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	✓
Sonderlackierung Metallic	✓	Standheizung mit Fernbedienung	✓
Technologie-Paket 52	✓	Anhängerkupplung	✓
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	✓	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)	✓
Parkpilotsystem vorn und hinten	✓	Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)	✓
Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	✓	Rückfahrkamera mit Split View	✓
Bremskraftverstärker elektrisch	✓	Parkbremse elektrisch	✓
Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	✓	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	✓
Fahrassistenz-System: Abstandsregelung (Distance Alert, DA)	✓	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	✓
Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	✓	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent inkl. Cross Traffic Alert	✓
Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	✓	Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent (Notbremsassistent)	✓
Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)	✓	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	✓

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seitenwand links Leiste, Radlauf, verkratzt, Smartrepair (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	30,00 €	30,00 €
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Heckklappe Betätigung, funktionsuntüchtig, prüfen (Bild 18)	79,76 €	79,76 €
<b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	121,85 €	121,85 €
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>231,61 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>231,61 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>23.075,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>25.300,00 €</b>

<b>Besichtigungsbedingungen</b>
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.
<b>Minderwert</b>
Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.
Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 18 Fotos.

Beulig, Chris  


---

 Der Sachverständige, 07.04.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

**Fotoanlage**



Bild 11

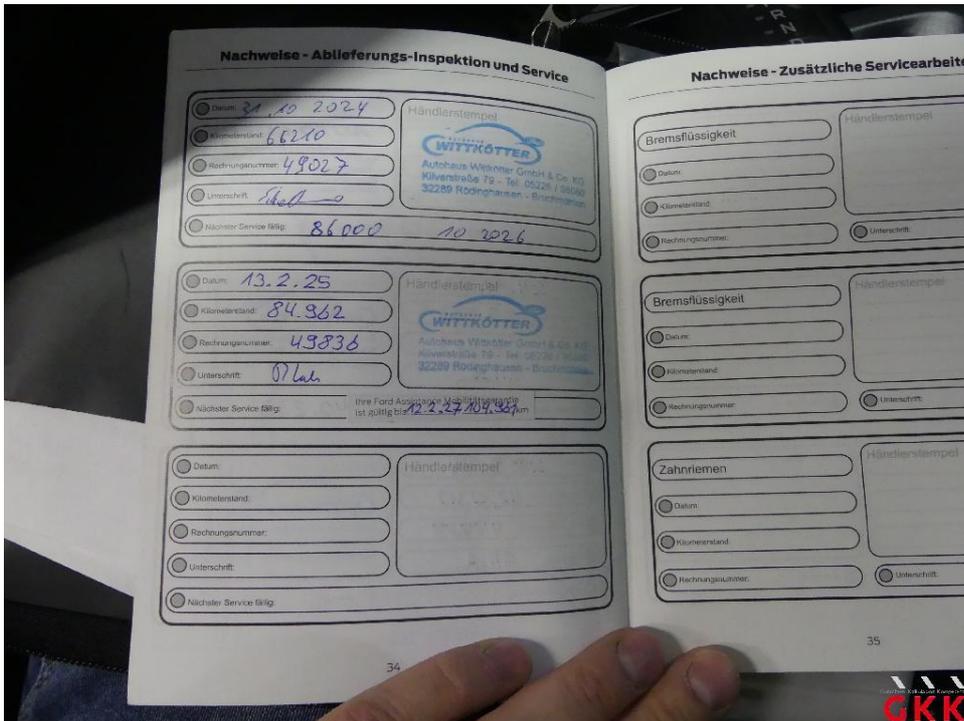


Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

## Fotoanlage



Bild 15 Seitenwand links, Leiste, Radlauf, verkratzt, Smartrepair



Bild 16 Seitenwand links, Leiste, Radlauf, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 17 Seitenwand links, Leiste, Radlauf, verkratzt, Smartrepair



Bild 18 Heckklappe, Betätigung, funktionsuntüchtig, prüfen