

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten

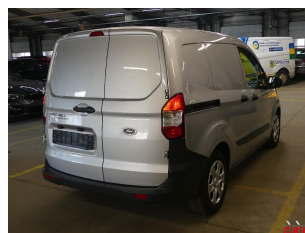

Vorgang

Ihr Auftrag vom	01.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	03.04.2025
Referenznummern	0002046838

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF0WXXTACWLS49313

Fahrzeugart	PKW - Kasten geschlossen	Farbton / Lackart	Polar-Silber / Metallic
Hersteller	Ford	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Transit Courier1.5 TDCi Trend	Laufleistung abgelesen	166.579 km
Erstzulassung	13.01.2021	Emissionsklasse	Unbekannt
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	2 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.498 ccm / 55 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	195/60 R15 92V	6 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	195/60 R15 92V	6 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	195/60 R15 92V	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	195/60 R15 92V	6 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓	Serviceheft vorhanden	✓	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✗	Anhängerkupplung vorhanden	✓	Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 05.06.2024 bei km 142.798.			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊖	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Hecktür links beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus		Airbag Fahrerseite	
Anti-Blockier-System (ABS)		Antischlupfregelung (ASR)	
Antriebsart: Frontantrieb		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	
Außenspiegel Wagenfarbe		Bordcomputer	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrzeugschlüssel klappbar		Funktions-Paket 3	
Schiebetür rechts		Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65	
Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum		Gurtstraffer	
Heckflügeltüren ohne Verglasung		Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	
Karosserie/Aufbau: Kasten		Klimaanlage	
Laderaumboden Kunststoff (Formteil)		Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	
Audiobedienung am Lenkrad		Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
Modellpflege		Motor 1,5 Ltr. - 55 kW TDCi KAT	
Nebelscheinwerfer		Radstand 2489 mm	
Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP		Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5	
Schalt-/Wählhebelgriff Leder		Scheinwerferrahmen (verchromt)	
Schiebetür-Paket 3		Seitenschutzleisten schwarz	
Servolenkung elektrisch		Stahlfelgen 6x15	
Start/Stop-Anlage		Batterie verstärkt	
Batterie 60 Ah		Starter-Paket	
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum		Tagfahrlicht	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite	✓	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	✓
Audio-Paket 12	✓	Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink)	✓
Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	✓	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	✓
AUX-IN-Anschluss	✓	Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung	✓
Laderaumabtrennung (Stahl)	✓	Laderaumleuchte LED	✓
Metallic-Lackierung	✓	Parkpilotsystem hinten	✓
Scheibenwischer mit Regensensor	✓	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	✓
Sitz-Paket 30 / 51	✓	Seitenairbag vorn	✓
Seitenairbag vorn, Fahrerseite	✓	Sitz vorn links höhenverstellbar	✓
Armlehne für Fahrersitz	✓	Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts	✓
Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür vorne rechts Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	80,00 €	80,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Zusatzbremsleuchte, gerissen, ersetzen (Bild 17, Bild 18)	120,38 €	120,38 €
Hecktür rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Hecktür rechts Scharnier -unten-, schwergängig, instand setzen (Bild 21, Bild 22)	79,76 €	79,76 €
Hecktür links Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 19, Bild 20)	69,83 €	69,83 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	121,85 €	121,85 €
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	471,82 €
Minderwert	471,82 €
Händlereinkaufspreis	4.725,00 €
Händlerverkaufspreis	5.575,00 €

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.
Minderwert
Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 22 Fotos.

Beulig, Chris

 Der Sachverständige, 07.04.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten

☒ <u>Inspektion</u> ☐ Datum: <u>05.06.2024</u> ☐ Kilometerstand: <u>142.798</u> ☐ Rechnungsnummer: <u>072985</u>	Händlerstempel Autoservice Am See GmbH Sandbrink 1 31592 Stolzenau Telefon 05761/1070 ☒ Unterschrift:
Kühlmittel ☐ Datum: ☐ Kilometerstand:	Händlerstempel

Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage

Bild 15 Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

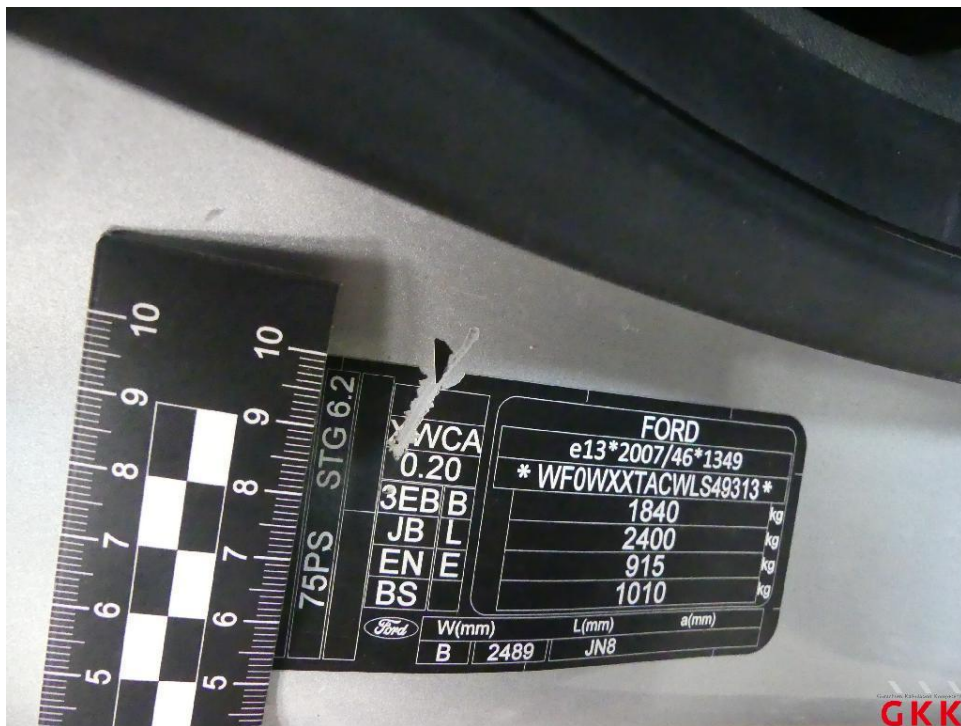


Bild 16 Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17 Zusatzbremsleuchte, gerissen, ersetzen



Bild 18 Zusatzbremsleuchte, gerissen, ersetzen

Fotoanlage

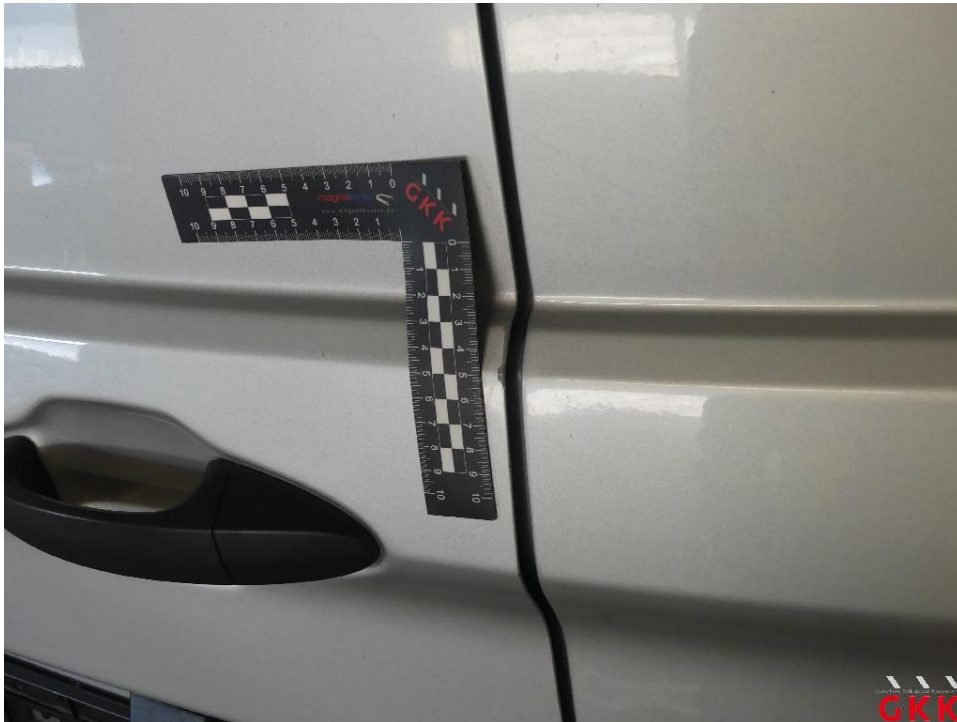


Bild 19 Hecktür links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 20 Hecktür links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 21 Hecktür rechts, Scharnier -unten-, schwergängig, instand setzen

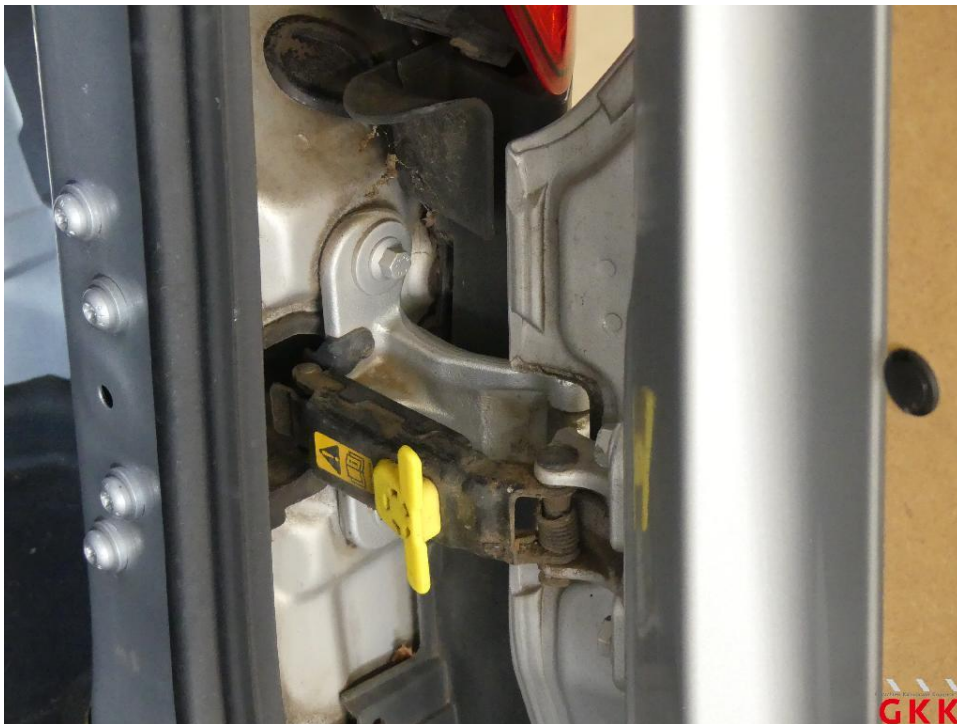


Bild 22 Hecktür rechts, Scharnier -unten-, schwergängig, instand setzen