

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang			
Ihr Auftrag vom		03.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG	
Besichtigungsort		36272 Niederaula, Industriestraße 11	
Besichtigungsdatum		07.04.2025	
Referenznummern		0002052429	
Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.		WF0PXXGCHPMA55797	
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	03/2027
Typ / Verkaufsbez.	Focus 2.0 EcoBlue Titanium	Laufleistung abgelesen	79.017 km
Erstzulassung	15.11.2021	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 110 KW
Antriebsart	Frontantrieb		
Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	205/60 R16 92H	3 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	205/60 R16 92H	3 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	205/60 R16 92H	5 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	205/60 R16 92H	5 mm
Reservebereifung: TireFit					
Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 92V	3 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 92V	3 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 92V	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 92V	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 10.02.2023 bei km 28.915.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
Anti-Blockier-System (ABS)	Antischlupfregelung (ASR)
Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink	Radioempfang digital (DAB)
Audiobedienung am Lenkrad	6 Lautsprecher
Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Ford SYNC 3 mit Navigation
Farbdisplay (8 Zoll)	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bord-/Verbrauchscomputer	Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
Chrom Einfassung Seitenscheiben	Dachhimmel Stoff
Dachreling (Aluminium)	Dachspoiler Wagenfarbe
Dimmer Instrumentenbeleuchtung	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Farbdisplay für Bordcomputer
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	FordPass Connect inkl. eCall
Fußmatten Velours	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
Heckleuchten LED	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
Intelligent Protection System (IPS)	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	Seitenairbag vorn
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	Gurtstraffer
Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
Komfort-Paket	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer mit Ausschalverzögerung	Klimaautomatik 2-Zonen
KeyFree-System	Power KeyFree-Startfunktion
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	Laderaumboden verstellbar
Lenkrad (Leder 3-Speichen)	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
LM-Felgen	Mittelarmlehne hinten
Mittelkonsole Premium	Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
Getränkehalter vorn	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW EcoBlue KAT
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Parkpilotsystem vorn und hinten
Reifendruck-Kontrollsystem	Rußpartikelfilter
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Schaltpunktanzeige
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	SCR-System (AdBlue-Technologie)
Servolenkung elektrisch	Sicht-Paket
Frontscheibe heizbar	Sitz vorn links höhenverstellbar
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Sonnenblende rechts mit Spiegel		Sportsitze vorn	
Start/Stop-Anlage		Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	
Tagfahrlicht LED		Verglasung getönt	
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten		Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	✓	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	✓
Rückfahrkamera mit Split View	✓	Scheinwerfer LED	✓
Sonderlackierung Frost-Weiß	✓	Winter-Paket	✓
Sitzheizung vorn	✓	Lenkrad heizbar	✓

Wertbeeinflussende Faktoren

Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	835,40 €	596,95 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Schutzfolie, verkratzt, ersetzen (Bild 28, Bild 29, Bild 30)	94,19 €	56,51 €
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	683,22 €	409,93 €
Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen (Bild 33, Bild 34)	298,62 €	298,62 €
LM-Rad hinten rechts, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
LM-Rad hinten links, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fußmatte(n) vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 31, Bild 32)	36,97 €	22,18 €
Kombiinstrument Reifendruckkontrolle, aktiv, prüfen (Bild 35)	47,86 €	47,86 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 16, Bild 17, Bild 18, Bild 19, Bild 20, Bild 21)	2692,21 €	2692,21 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Mittelklasse, fällig, durchführen (Bild 15)	634,54 €	634,54 €
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug innen, Geruchsbelästigung, Ozonbehandlung durchführen	319,04 €	319,04 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	5.642,05 €
Minderwert	5.077,84 €
Händlereinkaufspreis	5.650,00 €
Händlerverkaufspreis	6.800,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 35 Fotos.

Beulig, Chris

Der Sachverständige, 09.04.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

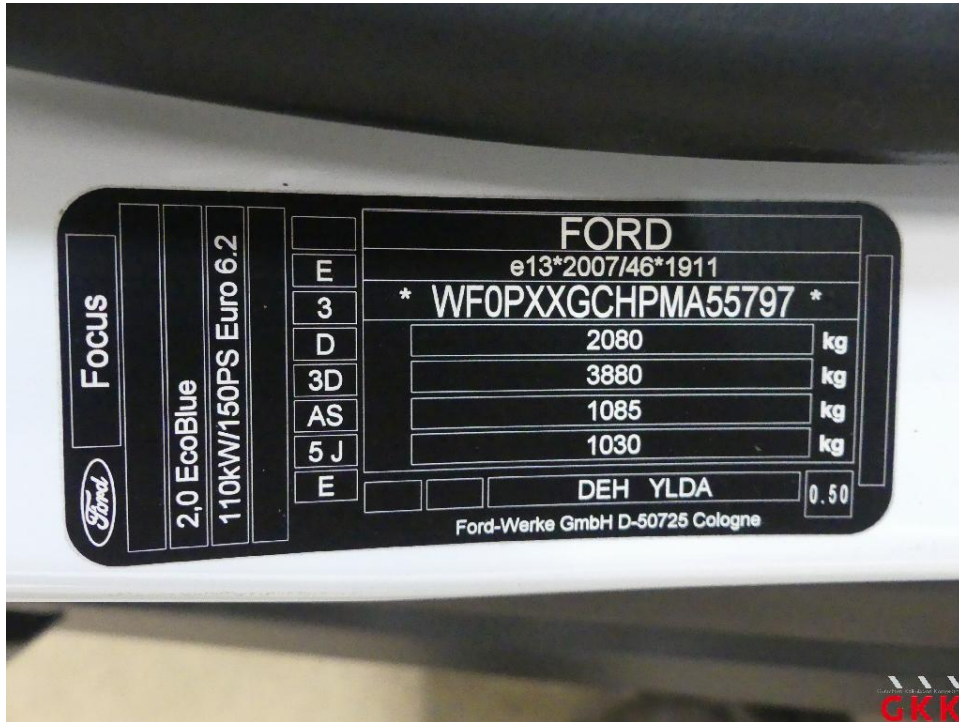


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

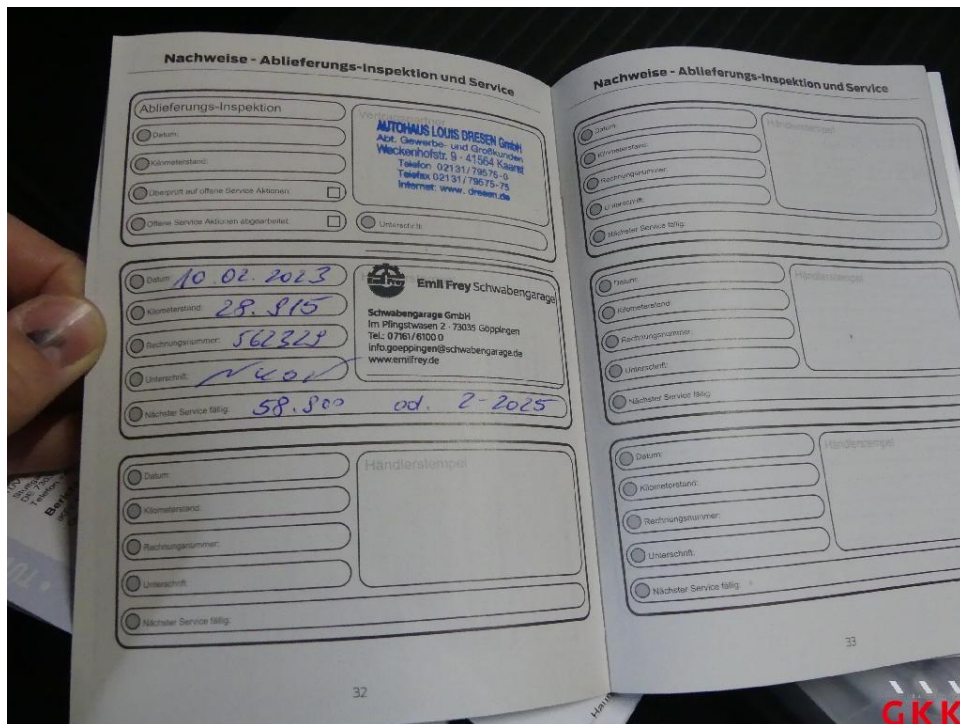


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Ablieferungs-Inspektion

☐ Datum: 10.02.2023

☐ Kilometerstand: 28.915

☐ Rechnungsnummer: 562329

☐ Unterschrift: [Signature]

☐ Nächster Service fällig: 58.900 od. 2-2025

Service

☐ Datum: 10.02.2023

☐ Kilometerstand: 28.915

☐ Rechnungsnummer: 562329

☐ Unterschrift: [Signature]

☐ Nächster Service fällig: 58.900 od. 2-2025

Handlersstempel

AUTOMATEN LOUIS DRESEN GmbH
 Acht. Gewerbe- und Großkunden
 Wackenhofstr. 9 - 41564 Kallert
 Telefon: 02131/79576-0
 Telefax: 02131/79575-75
 Internet: www.chromen.de

Emil Frey Schwabengarage
 Schwabengarage GmbH
 Im Pfingstweiden 2 - 73035 Göppingen
 Tel.: 07161/6100 0
 Info.goeppingen@schwabengarage.de
 www.emilfrey.de

32

33

Bild 15 Inspektion groß, Mittelklasse, fällig, durchführen



Bild 16 Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 17 Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 18 Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 19 Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 20 Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 21 Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 22 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

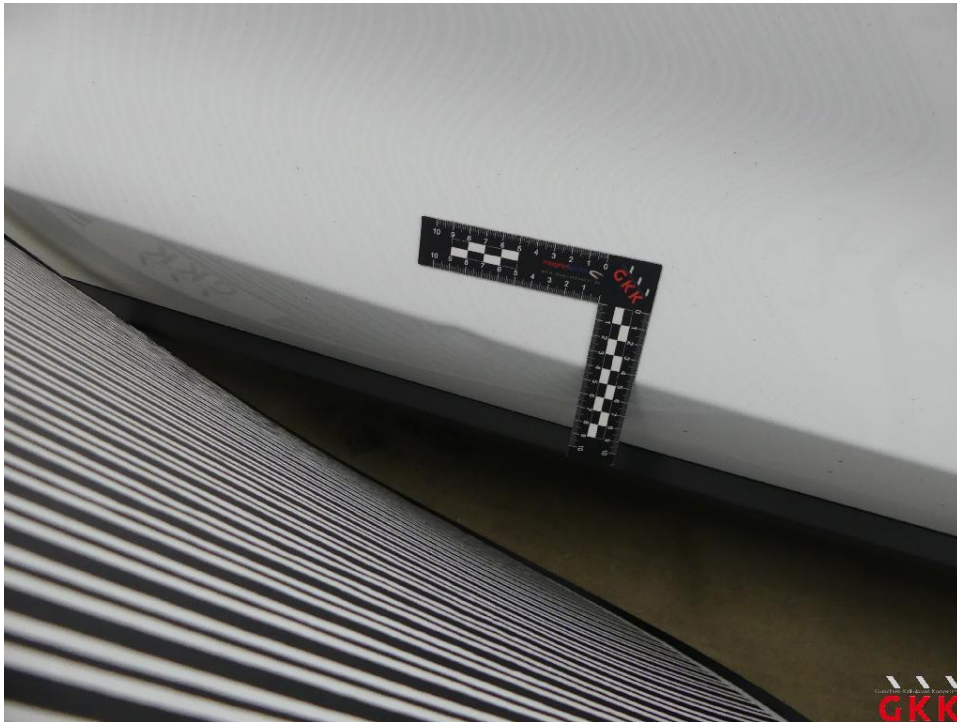


Bild 23 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

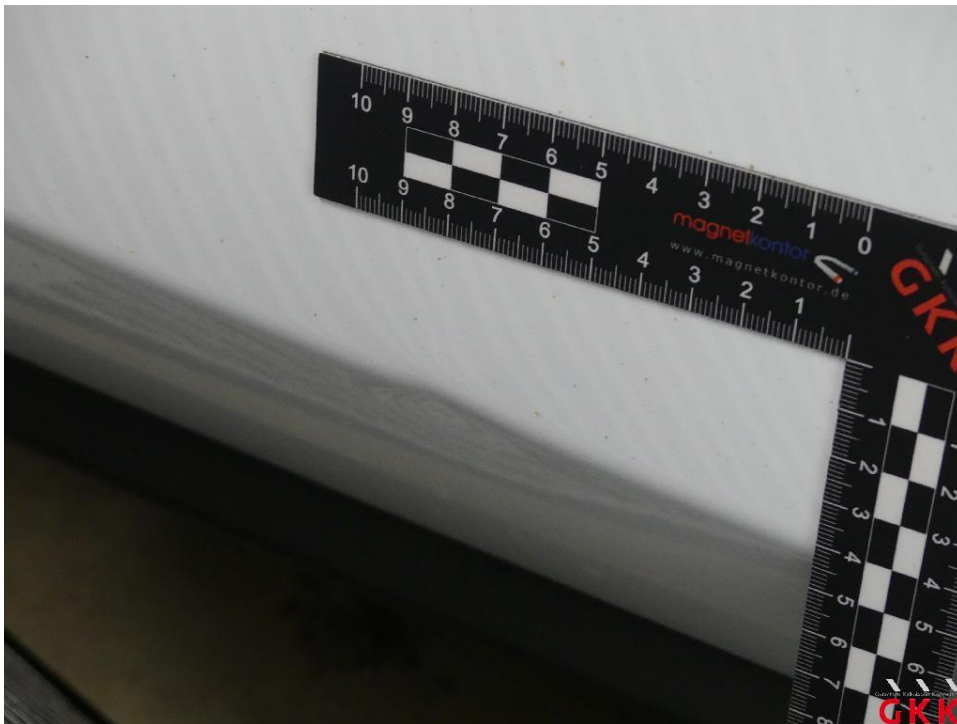


Bild 24 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

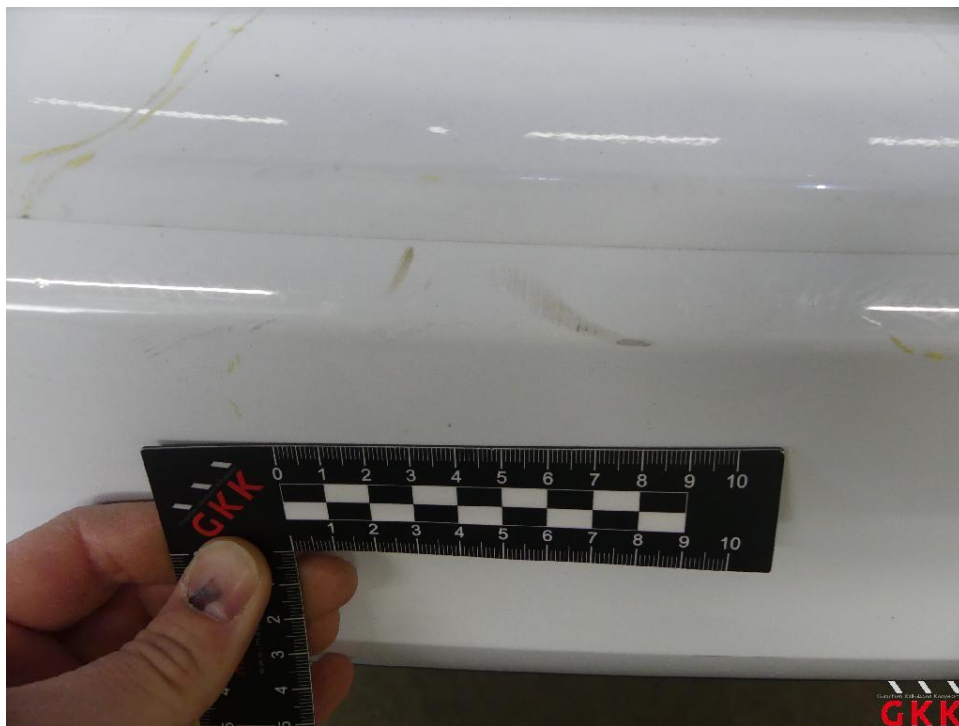


Bild 26 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

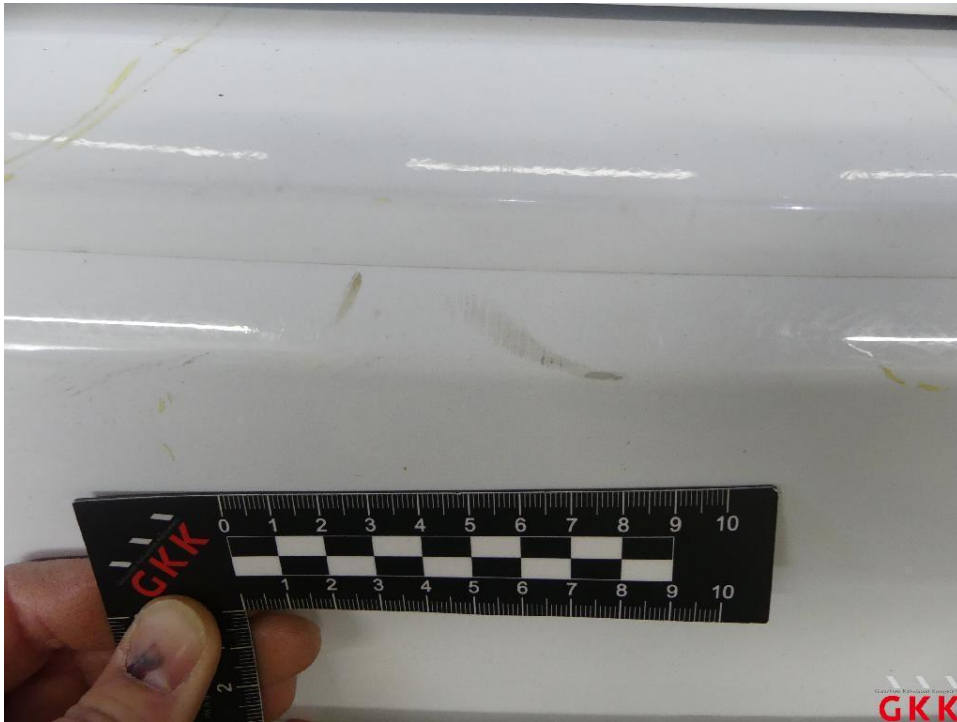


Bild 27 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

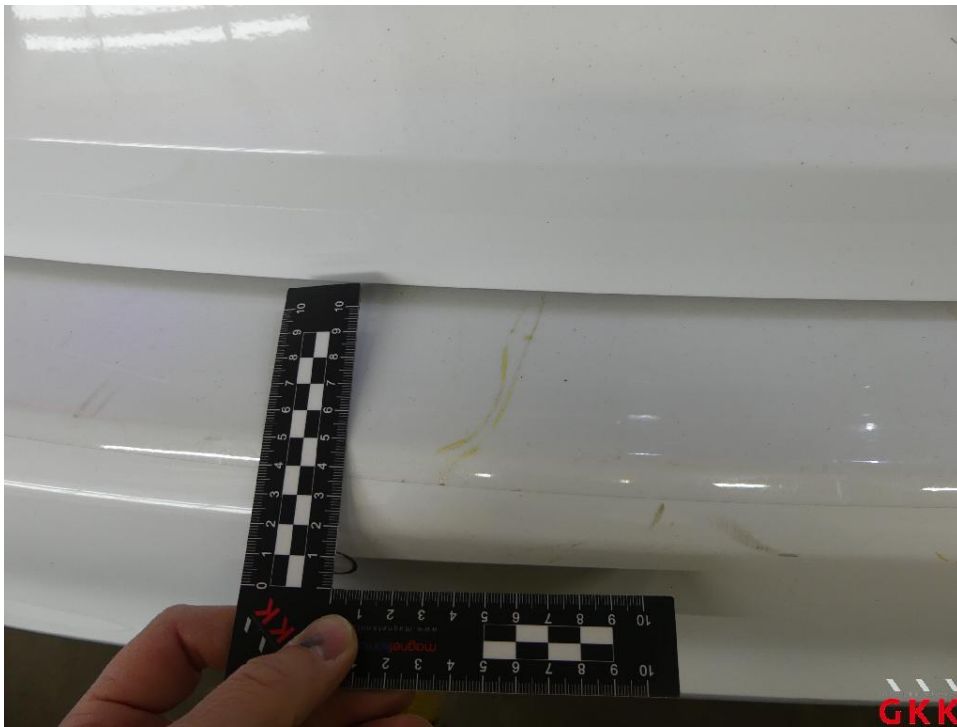


Bild 28 Stoßfänger hinten, Schutzfolie, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage

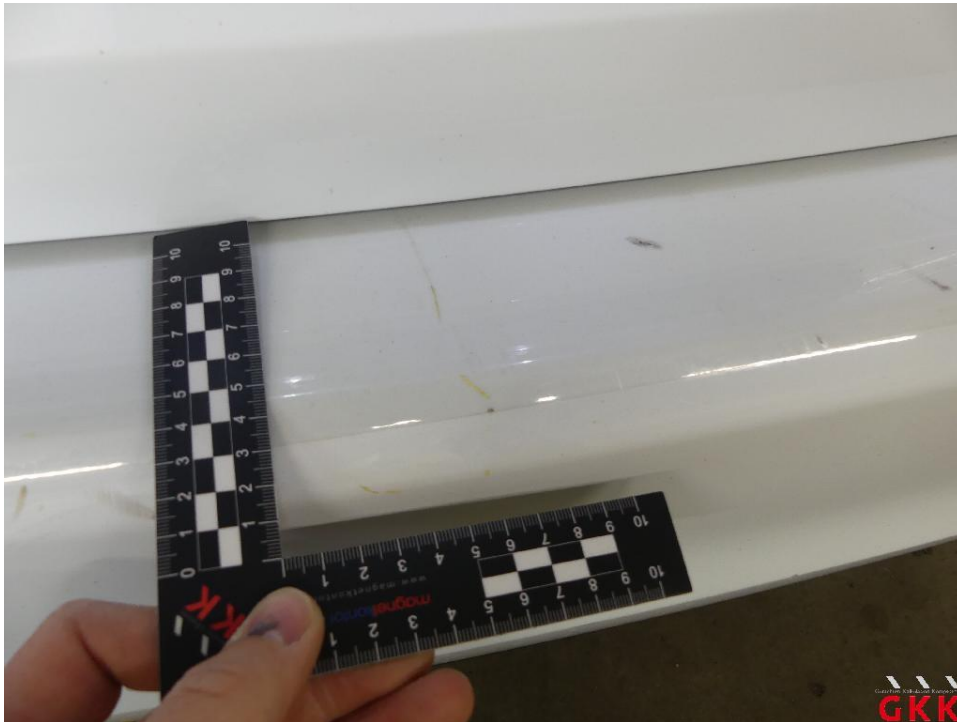


Bild 29 Stoßfänger hinten, Schutzfolie, verkratzt, ersetzen



Bild 30 Stoßfänger hinten, Schutzfolie, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31 Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 32 Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen

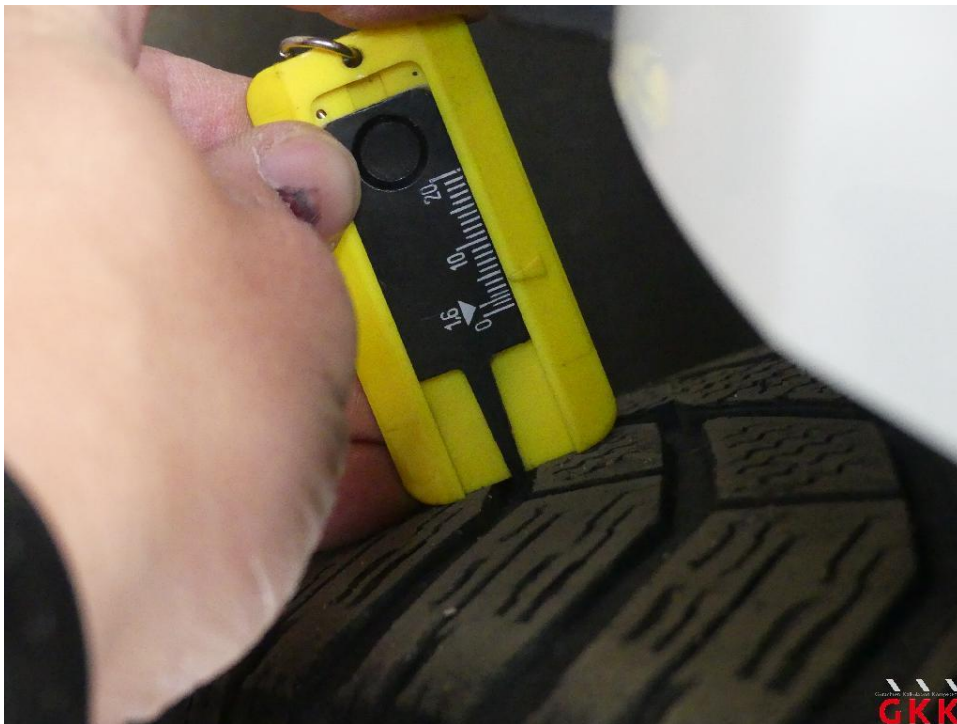


Bild 34 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35 Kombiinstrument, Reifendruckkontrolle, aktiv, prüfen